

TS 480i, 500i

STIHL



**2 - 36 Eksploatavimo instrukcija
36 - 70 Lietošanas instrukcija**



Turinys

1	Apie šią naudojimo instrukciją.....	2
2	Nurodymai saugumui ir darbo technika.....	3
3	Panaudojimo pavyzdžiai.....	10
4	Pjovimo diskai	13
5	Abrazyviniai pjovimo diskai.....	14
6	Metaliniai pjovimo diskai.....	14
7	Elektroninis paduodamo vandens kiekio reguliavimas.....	16
8	Kreipiančiosios su apsauga montavimas..	17
9	Dirželio įtempimas.....	21
10	Pjovimo disko uždėjimas/pakeitimasis.....	22
11	Degalai.....	23
12	Degalų užpylimas.....	24
13	Variklio užvedimas/išjungimas.....	26
14	Oro filtravimo sistema.....	27
15	STIHL Injection.....	28
16	Uždegimo žvakė.....	28
17	Dirželio keitimas.....	29
18	Vežimėlis.....	30
19	Įrenginio saugojimas.....	30
20	Techninė priežiūra ir remontas.....	31
21	Kaip sumažinti įrenginio dėvėjimą ir išvengti gedimų	32
22	Svarbiausios dalys.....	33
23	Techniniai daviniai	33
24	Pastabos dėl remonto darbų.....	34
25	Antrinis panaudojimas.....	35
26	ES- atitikties sertifikatas.....	35
27	UKCA atitikties deklaracija.....	35

Gerbiamos pirkėjos ir pirkėjai,
dėkoju, kad Jūs pasirinkote kokybišką firmos
STIHL gaminį.

Šis gaminys buvo pagamintas, taikant modernius
technologinius metodus ir kokybę garantuojan-
čias priemones. Mes stengėmės padaryti viską,
kad Jūs būtumėt patenkinti šiuo įrenginiu ir galė-
tumėt be problemų juo dirbt.

Jeigu turėtumėt klausimų apie šį įrenginį, kreipki-
tės į savo prekybinį atstovą arba į mūsų įmonės
realizavimo skyrių.

Jūsų

Dr. Nikolas Stihl

1 Apie šią naudojimo instruk- ciją

1.1 Simboliai

Visų simbolių, kurie yra ant įrenginio, reikšmės yra paaiškintos šioje naudojimo instrukcijoje.

Priklasomai nuo įrenginio ir komplektacijos, ant įrenginio gali būti pavaizduoti sekantys simboliai.



Degalų rezervuaras; kuro mišinys iš benzino ir variklinės alyvos



Dekompresinė vožtuva paspausti



Rankinė degalų siurbliuką paspausti



Vandens pajungimas, sklendė



Įtempimo veržlė dirželiui



Patraukti užvedimo rankenėlę



1.2 Atžymos tekste



ISPEJIMAS

Perspėjimas apie nelaimingų atsitikimų pavojų
asmenims, taip pat galimus nuostolius.

PRANESIMAS

Perspėjimas apie įrenginio arba jo atskirų dalių
pažeidimus.

1.3 Techniniai pakeitimai

STIHL nuolat tobulina visus įrenginius, todėl mes
pasilekame teisę į komplektacijos, techninius ir
išorinius jų pakeitimus.

Todėl pretenzijos, remiantis šios instrukcijos techniniais duomenimis ir iliustracijomis, nepriimamos.

2 Nurodymai saugumui ir darbo technika



Dirbant su pjaustytuviu reikia imtis ypatų saugos priemonių, nes dirbant abrazyvinis pjovimo diskas sukasi labai dideliu greičiu.



Prieš pirmą kartą naudojant įrenginiu, reikia atidžiai perskaityti visą naudojimo instrukciją ir būtinai ją išsaugoti, kad būtų galima pasinaudoti vėliau. Nesišalikant saugos nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei.

Reikia laikytis atitinkamų šalies saugos taisyklių, kurias nustatė, pvz., profesinės sąjungos, socialinės kasos, darbo apsaugos institucijos ir kt.

Darbdaviai Europos Sąjungoje privalo laikytis direktyvos 2009/104/EB reikalavimų – darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų.

Pirmą kartą dirbantiems su varikliniu įrenginiu: pasikonsultuoti su pardavėju ar kitu specialistu, kaip saugiai naudoti įrenginį arba išklausyti mokymo kursą.

Nepilnamečiams draudžiama dirbti su varikliniu įrenginiu – išskyrus vyresnius nei 16 metų jaunuolius, kurie apmokomi juos prižiūrint.

Vaikai, gyvūnai ir pašaliniai asmenys turi būti atokiai.

Jei variklinis įrenginys nenaudojamas, pastatyti ji taip, kad įrenginys niekam nekelštų pavojus. Apsaugoti variklinį įrenginį nuo neteisėto panaudojimo.

Naudotojas atsako už nelaimingus atsitikimus ar pavojus, kylančius kitiems asmenims ar jų turtui.

Variklinį įrenginį galima perduoti arba išnuomoti tik tiems asmenims, kurie yra susipažinę su šiuo modeliu ir moka jį valdyti – visada kartu perduoti naudojimo instrukciją.

Šalies ar vietos taisyklės gali riboti triukšmą skleidžiančių variklinių įrenginių naudojimo laiką.

Dirbantis su varikliniu įrenginiu asmuo turi būti pailsėjęs, sveikas ir geros fizinės būklės.

Kas dėl sveikatos būklės negali dirbti sunkaus darbo, turėtų pasiteirauti gydytoją, ar gali dirbti su varikliniu įrenginiu.

Tik turintiems širdies stimulatorių: šio įrenginio uždegimo sistema sukuria labai silpną elektromagnetinį lauką. Todėl negalima visiškai atmesti tikimybės, kad jis paveiks kai kurių tipų širdies stimulatorius. Norint išvengti pavojų sveikatai, STIHL rekomenduoja pasitarti su gydanciu gydytoju ir širdies stimulatoriaus gamintoju.

Draudžiama dirbti su varikliniu įrenginiu išgėrus alkoholio ar vaistų, pabloginančią reakciją, arba panaudojus narkotinių medžiagų.

Atidėti darbus esant nepalankiam orui (sniegas, ledas, audra) – **didesnis nelaimingo atsitikimo pavojus!**

Variklinis įrenginys skirtas tik abrazyvinio pjovimo darbams. Juo negalima pjaustyti medienos ar medinių daiktų.

Asbesto dulkės ypač kenkia sveikatai – **niekada nepjaustyti asbesto!**

Draudžiama naudoti variklinį įrenginį kitiems tikslams – gali įvykti nelaiminges atsitikimas arba variklinis įrenginys gali sugesti.

Niekaip nekeisti įrenginio, kad nekiltų pavojus saugai. STIHL neprisiima jokios atsakomybės už žmonėms ar turtui padarytą žalą, atsiradusią naudojant neleidžiamus naudoti papildomai sumontuojamus įrenginius.

Papildomai sumontuoti tik tokius abrazyvinius pjovimo diskus ar piedus, kuriuos įmonė STIHL leido naudoti šiam varikliniam įrenginiui arba kurie yra tokios pačios konstrukcijos. Jei kiltų klausimų, kreiptis į prekybos atstovą. Naudoti tik kokybiškus abrazyvinius pjovimo diskus ar piedus. Priešingu atveju gali kilti nelaimingu atsitikimu pavojus arba variklinis įrenginys gali sugesti.

STIHL rekomenduoja naudoti STIHL originalius abrazyvinius pjovimo diskus ir piedus. Jie savo savybėmis optimaliai pritaikyti gaminui ir naudojoto reikalavimams.

Nevalyt įrenginio aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Stipri vandens srovė gali apgadinti įrenginio dalis.

Nepurkštį vandens ant įrenginio.



Niekada nenaudoti diskinių pjūklų geležčių, kietmetalio, gelbėjimo darbams, medienai pjaustyti skirtų ar kitokių dantytųjų įrankių – **mirtino susizalojimo pavojus!** Priešingai nei naudojant abrazyvinius pjovimo diskus tolygiai nutrinamas dalelės, diskinio pjūklo geležtės dantukai pjaunant medžiagą gali ištrigti į ruošinį. Dėl to

Įrenginys pjauna netolygiai ir gali tapti nevaldomu bei sukelti labai pavojingų atoveikio jėgų (atšokti).

2.1 Drabužiai ir įranga

Dėvėti tinkamus drabužius ir priemones.



Drabužiai turi būti tinkami ir netrukdyti dirbtį. Prigludę drabužiai, kombinezonos, jokiui būdu ne darbinis apsiaustas.

Pjaustant plieną dėvėti drabužius iš sunkiai užsi- liepsnojančios medžiagos (pvz., odos arba specialiai apdorotos medvilnės) – jokių sintetinių pluoštų – **gaismo pavojus dėl skraidačių kibirkščiu!**

Ant drabužių neturi būti degių medžiagų (skiedrų, degalų, alyvos ir kt.).

Nedėvėti drabužių, kurie gali įsipainioti į judamąsias įrenginio dalis: jokių šalikų, kaklaraiščių, papuošalų. Ilgus plaukus suristi ir uždengti taip, kad jie būtų virš pečių.



Avėti apsauginius aulinius su gerai sukimbančiu, neslidžiu padu ir pliene nosele.



ISPEJIMAS



Kad sumažėtų pavojus susižaloti akis, užsidėti gerai prigludintus apsauginius akinius, atitinkančius EN 166 standartą. Tinkamai užsidėti apsauginius akinius.

Naudoti asmenines klausos apsaugos priemones – pvz., ausines.

Jei dirbant gali nukristi daiktų, dėvėti apsauginį šalmą.

Dirbant gali susidaryti dulkių (pvz., grūdelių pavidalo medžiagu iš pjaustomo daikto), garu ir dūmų – **pavojus sveikatai!**

Jei susidaro dulkių, visada užsidėti **apsauginę kaukę nuo dulkių**.

Jei gali susidaryti garu arba dūmų (pvz., pjaustant kompozitus), dėvėti **kvėpavimo takų apsaugos priemonę**.



Mūvėti tvirtas darbinės pirštines iš patvarios medžiagos (pvz., odos).

STIHL siūlo platų asmeninių apsauginių priemonių asortimentą.

2.2 Variklinio įrenginio transportavimas

Visada išjungti variklį.

Įrenginį nešti tik už vamzdinės rankenos – abrazyvinis pjovimo diskas nukreiptas atgal, o karštas duslintuvas atokiai nuo kūno.

Neliesti įkaitusių įrenginio dalių, ypač duslintuvu paviršiaus – **pavojus nusideginti!**

Niekada negabenti variklinio įrenginio su sumontuotu abrazyviniu pjovimo disku – **gali sulūžti!**

Transporto priemonėse: variklinį įrenginį pritvirtinti taip, kad jis neapvirsty, nebūtų apgadintas ir neišbėgtų degalai.

2.3 Degalų įpilimas



Benzinas yra labai degus – būti atokiai nuo atviro ugnies – neišlieti degalų – nerūkyti.

Prieš pilant degalus **išjungti variklį**.

Nepilti degalų, kol variklis dar karštas – degalai gali išsilieti per kraštus – **gaismo pavojus!**

Atsargiai atidaryti bakelio dangtelį, kad susidare viršslėgis galėtų lėtai sumažėti ir degalai neištikštų.


Degalus pilti tik gerai vėdinamose vietose. Išlejus degalų, variklinį įrenginį nedelsiant nuvalyti, saugotis, kad degalų nepatektų ant drabužių, o priešingu atveju iš karto persirengti.

Ant variklio gali susikaupti dulkės. Jei dulkės prisigérė benzino, kyla gaisro pavojas. Reguliariai nuvalyti dulkes nuo variklio bloko.



Atkreipti dėmesį į nesandarumus! Jei degalai išsiliejo, nejungti variklio – **pavojus mirtinai nusideginti!**

2.3.1 Kaištinis bakelio dangtelis

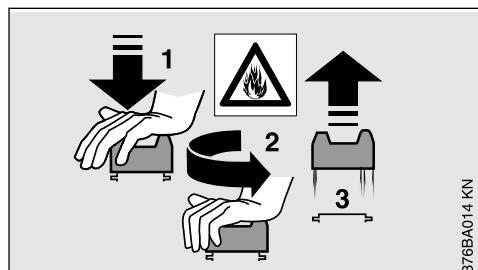

376BA014 KN

Kaištinio bakelio dangtelio niekada neatidarinėti ir neuždarinėti naudojant kokį nors įrankį. Taip dangtelį galima apgadinti ir degalai tekės.

[yplus degalų, kruopščiai uždaryti kaištinį bakelio dangtelį.

2.4 Pjaustytuvo suklio atraminiai mazgai

Nepriekaištingi suklio atraminiai mazgai užtikrina deimantinio abrazyvinio piovimo diskų tikslų judėjimą be radialinio ir galinio mušimo – jei reikia, pavesti prekybos atstovui patikrinti.

2.5 Abrazyviniai piovimo diskai

2.5.1 Abazyvinių piovimo diskų pasirinkimas

Abrazyviniai piovimo diskai turi būti skirti rankiniams pjaustymui. Nenaudoti kitokių abazyvinių gaminiių ir papildomos įrangos – **nelaimingo atsiklimo pavojas!**

Abazyviniai piovimo diskai tinka įvairiomis medžiagomis: atkreipti dėmesį į abazyvinių piovimo diskų ženklinimą.

STIHL apskritai rekomenduoja pjauti šlapiai.



Atkreipti dėmesį į abazyvinio piovimo diskų išorinių skersmenų.



Abazyvinio piovimo diskų sukleišlės skersmuo ir pjaustytuvo veleno skersmuo turi sutapti.

Patikrinti, ar sukleišlė neapgadinta. Nenaudoti abazyvinių piovimo diskų su apgadinta sukleišlė – **nelaimingo atsiklimo pavojas!**



Leidžiamasis abazyvinio piovimo diskų sukleišlė greitis turi būti tokis patas arba didesnis nei didžiausiasis pjaustytuvo sukleišlės sukleišlė greitis! – žr. skyrių "Techniniai duomenys".

Prieš uždedant naudotus abazyvinius piovimo diskus patikrinti, ar nerā jtrūkimui, išlūžimui, ar jei lygūs, ar nerā šerdies nusidėvėjimo, nuovargio požymių, ar neapgadinti ar neišlūžę segmentai, nerā perkaitimo požymių (spalvos pakitimų) ir ar neapgadinta sukleišlė.

Niekada nenaudoti sutrūkusiu, išlūžusių ar deformuotų abazyvinių piovimo diskų.

Nekokybiški arba neleidžiami naudoti deimantiniai abazyvinių piovimo diskai atliekant abazyvinio piovimo darbus gali vibruti. Dėl tokio vibravimo tokie deimantiniai abazyvinių piovimo dis-

kai pjūvyje gali būti stipriai stabdomi ir įstrigti – **atatrankos pavojas!** Dėl atatrankos galima mirtnai susižaloti! Nedelsiant pakeisti nuolat arba ir kartais vibrnuojančius deimantinius abrazyvinius piovimo diskus.

Niekada netiesinti deimantinių abrazyvinių piovimo diskų.

Nenaudoti abazyvinių piovimo diskų, jei jie nukrito ant žemės – apgadinti abazyvinių piovimo diskai gali lūžti – **nelaimingo atsiklimo pavojas!**

Jei tai derva sujungti abazyvinių piovimo diskai, atkreipti dėmesį į tinkamumo naudoti datą.

2.5.2 Abazyvinio piovimo diskų sumontavimas

Patikrinti pjaustytuvo suklį, nenaudoti pjaustyvų su apgadintu sukliau – **nelaimingo atsiklimo pavojas!**

Atkreipti dėmesį į deimantinių abazyvinių piovimo diskų sukleišlės krypties rodyklės.

Uždėti priekinių prispaudimo diską – tvirtai priveržti priveržimo varžtą – abazyvinį piovimo diską pasukti ranka ir pasisiūrėti, ar nerā radialinio bei galinio mušimo.

2.5.3 Abazyvinių piovimo diskų laikymas

Abazyvinius piovimo diskus laikyti sausoje ir nuo šalčio apsaugotoje vietoje, ant lygaus paviršiaus ir vienodoje temperatūroje – **gali lūžti arba suskeldėti!**

Visada stebékite, kad abazyvinis piovimo diskas neatsitrenktų į grindis ar daiktus.

2.6 Prieš užvedant

Patikrinti, ar pjaustytuvas yra saugus ekspluatuoti – atkreipti dėmesį į atitinkamus naudojimo instrukcijos skyrius:

- Patikrinti degalų sistemos sandarumą, ypač matomų dalių, pvz., bakelio dangtelio, žarnelių jungčių, rankinio degalų siurbliuko (tik varikliniuose įrenginiuose su rankiniu degalu siurbliuku). Jei įrenginys nesandarus arba apgadintas, neįjungti variklio – **gaisro pavojas!** Prieš naudojant pavesti prekybos atstovui sutaisyti įrenginį.
- Abazyvinis piovimo diskas tinka pjaustomai medžiagai, nepriekaištingos būklės ir tinkamai uždėtas (tinkama sukleišlės kryptis, tvirtai laikosi).
- Patikrinti, ar apsaugas tvirtai uždėtas – jei apsaugas laisvas, kreiptis į prekybos atstovą.

- Akceleratoriaus rankenėlė ir akceleratoriaus apsauginis klawišas turi lengvai judėti – akceleratoriaus rankenėlė turi automatiškai grįžti į tuščiosios eigos padėtį.
- Išjungiklis turi būti lengvai pastatomas į padėtį **STOP ar 0**
- Patikrinti, ar uždegimo laido kištukas tvirtai įkištas – jei kištukas atsilaisvinės, gali susidaryti kibirkščių, galinčių uždegti ištiekantį degalų ir oro mišinių – **gaismo pavojus!**
- nekeisti jokių valdymo ir saugos įtaisų
- Rankenos turi būti švarios ir sausos, neišteptos alyva ir purvu – tai svarbu norint saugiai valdyti pjaustytyvą.
- Šlapiai pjaustant pasirūpinti pakankamu vandeniu kiekiu.

Galima naudoti tik saugios būklės variklinjų įrenginių – **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

2.7 Variklio užvedimas

Mažiausiai 3 metrų atstumu nuo degalų pylimo vietos ir neuždarose patalpose.

Tik tvirtai bei saugiai stovint ant lygaus pagrindo ir tvirtai laikant variklinjų įrenginių – abrazyvinis pjovimo diskas neturi liestis prie žemės ar kokių nors daiktų ir nebūti pjūvio vietoje.

Užvedus variklį, abrazyvinis pjovimo diskas gali iš karto imti suktis kartu.

Variklinjų įrenginių turi valdyti tik vienas asmuo – darbo zonoje neturi būti jokių kitų žmonių – taip pat ir užvedant įrenginių.


Neužvedinėti variklio, įrenginių laikant rankoje – užvedinėti taip, kaip aprašyta naudojimo instrukcijoje.

Atleidus akceleratoriaus rankenėlę, abrazyvinis pjovimo diskas dar kurį laiką sukasi – **pavojus susižaloti dėl judėjimo iš inercijos!**

2.8 Įrenginio laikymas ir valdymas


Pjaustytyvą naudoti tik rankiniams pjaustumui arba ant STIHL kreipiamomojo vežimėlio.

2.8.1 Rankinis pjaustymas

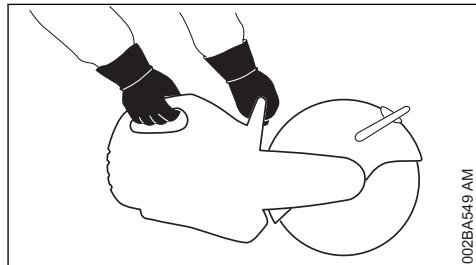

002BA549 AM

Variklinjų įrenginių visada **laikyti abiems rankomis** : dešinioji ranka ant galinės rankenos – taip pat ir kairiarankiams. Norint saugiai valdyti įrenginių, vamzdinę rankeną ir rankeną apimti nykščiais.

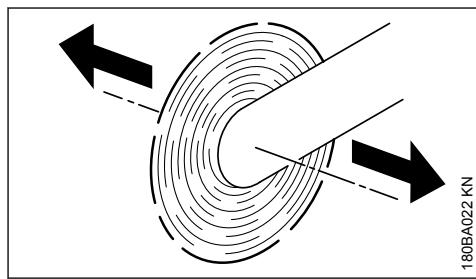

180BA022 KN

Jei pjaustytyvas su besisukančiu abrazyviniu pjovimo disku stumiamas rodyklės kryptimi, atsi-randa jėga, bandanti apversti įrenginių.


Apdirbamas daiktas turi būti tvirtai paguldytas, visada įrenginių reikia glausti prie ruošinio – nie-kada atvirkščiai.

2.8.2 Kreipiamasis vežimėlis

STIHL pjaustytyvus galima sumontuoti ant STIHL kreipiamomojo vežimėlio.

2.9 Apsaugas

Apsaugo reguliavimo sritij nustato atraminis kaiš-tis. Apsaugo niekada nenustumti už atraminio kaiščio.

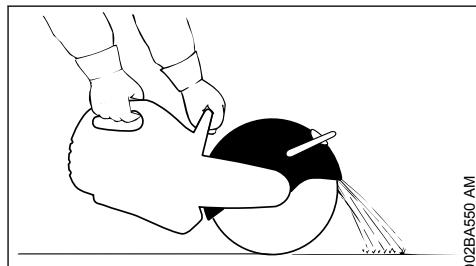

002BA550 AM

Tinkamai nustatyti abrazyvinio pjovimo diskų apsaugą: ruošinio daleles nukreipti tollyn nuo naudotojo ir nuo įrenginio.

Atkreipti dėmesį į nupjautų ruošinio dalelių nuskriejimo kryptį.

2.10 Dirbant

Gresiant įvairiems pavojams ar nelaimingo atsitikimo atveju, variklį tuoju pat išjungti – oro ir kuro padavimo valdymo svirtelę/išjungiklį pastatyti ant STOP ar 0.

Pasirūpinti, kad variklis nepriekaištingai veiktu tuščiaja eiga ir atleidus akceleratoriaus rankenelę abrazyvinis pjovimo diskas nebebūtų toliau sukamas ir sustotų.

Reguliariai tikrinti laisvą eiga. Jeigu pjovimo diskas laisvos eigos metu vis tiek sukas, dėl remonto kreiptis į prekybos atstovą.

Sutvarkyti darbo zoną – atkreipti dėmesį į kliūties, skylos ir duobes.

Atsargiai elgtis, jei slidu, šlapia, ant sniego, ant šlaitų, nelygiose vietose – **pavojus paslysti!**

Nedirbtį stovint ant kopėcių – nestabiliose vietose – aukščiau pečių – ar viena ranka – **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

Visada stovėti tvirtai ir saugiai.

Nedirbtį po vieną – iki kitų žmonių visada būti tokiu atstumu, kad juos būtų galima pasikviesti prireikus pagalbos nenumatytu atveju.

Pasirūpinti, kad darbo zonoje nebūtų kitų asmenų – būti pakankamai dideliu atstumu iki kitų asmenų, kad šie būtų apsaugoti nuo triukšmo ir nusviedžiamų dalių.

Dėvint klausos apsaugos priemonę, reikia būti ypač atidiems ir apdairiems, nes blogiai girdimi apie pavoju įspėjantys garsai (šauksmai, garsių signalai ir pan.).

Dirbant laiku daryti pertraukas.

Dirbtai ramiai ir apgalvotai – tik esant geram apšvietimui ir matomumui. Dirbtai apdairiai, nekelti pavojaus kitiems.

 Veikiant varikliui, variklinis įrenginys skleidžia nuodingas išmetamąjas dujas. Šios dujos gali būti bekvapės ir nematomos, o jų sudėtyje gali būti nesudegusiu angliavandeniliu ir benzenu. Variklinio įrenginio niekada nenaudoti uždarose ar blogai védinamoje patalpose – tai taikoma ir įrenginiams su katalizatoriumi.

Dirbant grioviuose, daubose ar panašiose vietose visada pasirūpinti, kad būtų pakankamai šviežio oro – **mirtinas pavojus apsinuodyt!**

Jei pykina, skauda galvą, sutriko regėjimas (pvz., sumažėjo regėjimo laukas), sutriko klausa, svaigsta galva, sunkiai susikaupti, nedelsiant nutraukti darbą – šie simptomai galėjo atsirasti ir dėl per didelės išmetamųjų dujų koncentracijos – **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

Nerūkyti naudojant variklinį įrenginį ir netoli jo – **gaisro pavojus!**

Jei variklinis įrenginys buvo netinkamai paveiktas jéga (pvz., buvo sutrenktas ar nukrito), prieš tēsiant darbą būtina patikrinti, ar jis saugus naujoti – žr. ir „*Prieš užvedant*“. Ypač reikia patikrinti degalų sistemos sandarumą ir ar saugos įrenginiai veikia. Jokiu būdu nenaudoti nesaugią variklinių įrenginių. Jei kyla abejonių, kreiptis į prekybos atstovą.

Ranka ar kokia nors kita kūno dalimi niekada neliesti besisukančio abrazyvinio pjovimo disko.

Patikrinti darbo vietą. Saugotis pavoju, kylandžių apgadinus vamzdynus ir elektros laidus.

Įrenginį draudžiama naudoti netoli užsiliaipsnjančių medžiagų ir degių dujų.

Nepjaustyti vamzdžių, metalinių statinių ar kitokių talpyklų nežinant, ar jose nėra lakių ar degių medžiagų.

Nepalikti veikiančio neprižiūrimo variklio. Prieš pasitraukiant nuo įrenginio (pvz., kai dirbant daromos pertraukos) išjungti variklį.

Prieš padendant pjaustytuva ant žemės:

- Variklio išjungimas
- palaukti, kol abrazyvinis pjovimo diskas sustos arba sustabdyti abrazyvinį pjovimo diską
- atsargiai juo paliečiant kietą paviršių (pvz., betoninę plokštę)



Dažniau tikrinti abrazyvinį pjovimo diską – nedelsiant pakeisti, jei yra ištrūkimų, išlinkimų ar kitokių pažeidimų (pvz., perkaitimo ženklių) – sulūžus kyla **nelaimingo atsitikimo pavojus!**


Pasikeitus pjaunamosioms savybėms (pvz., didesnės vibracijos, sumažėjusi pjaunamoji galia), nutraukti darbą ir pašalinti pasikeitusių savybių priežastis.

2.11 Atoveikio jėgos

Dažniausiai pasitaikančios atoveikio jėgos yra atatranka ir įtraukimas.



Atatrankos pavojus – dėl atatrankos galima mirtinai susižaloti.

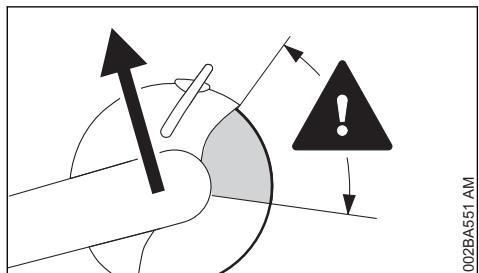


Ivykus atatrankai (įrenginiui atšokus), pjaustytuvas staiga ir nevaldomai sviedžiamas naudotojo link.

Atatranka įvyksta, pvz., jei abrazyvinis pjovimo diskas


- įstringa – pirmiausia jo viršutinis ketvirtis
- besiliesdamas su kietu daiktu dėl trinties yra smarkiai stabdomas

Atatrankos pavojaus sumažinimas


- dirbtį apgalvojant veiksmus, tinkamai,
- pjaustyvūv tvertai ir gerai suėmus laikyti abiem rankomis,

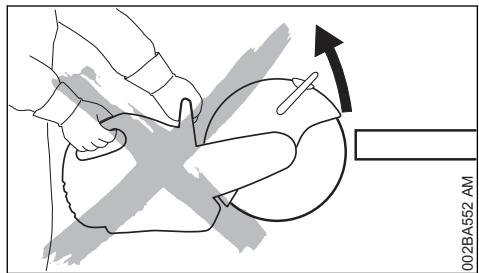

- stengtis nepjauti abrazyvinio pjovimo disco viršutiniu ketvirčiu. Abrazyvinij pjovimo diską tik labai atsargiai įleisti į pjūvio vietą, neperkreipti ir nestumti į pjūvio vietą.

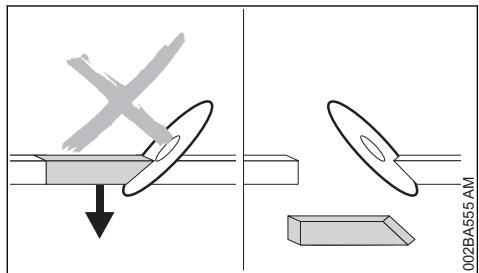


- Stengtis, kad neužstrigtų – nupjauta dalis neturi stabdyti abrazyvinio pjovimo disco.
- Visada tikėtis, kad pjaunamas daiktas pajudės arba atsiras kitų priežasčių, dėl kurių pjūvio vieta gali būti suspausta, o abrazyvinis pjovimo diskas – ištrigti.
- Apdirbamą daiktą gerai pritvirtinti ir paremti taip, kad pjaunat ir baigus pjauti prapjova išsliktų atvira.
- Todėl pjaunami daiktai neturi tiesiog laisvai gulėti – juos reikia įtvirtinti taip, kad negalėtų nuriadėti, nuslysti ar svyruoti.

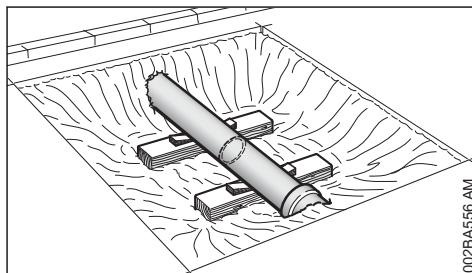

- Laisvai paguldytą vamzdį stabiliai ir tvirtai atremti, jei reikia, naudoti pleištus – visada atkreipti dėmesį į atramą ir pagrindą – medžiaga gali nutrupeti.
- Su deimantiniais abrazyviniais pjovimo diskais pjauti šlapiai.
- Derva sujetungi abazyviniai pjovimo diskai, priklausomai nuo modelio, būna skirti tik sausajam pjovimui arba tik šlapiajam pjovimui. Tik šlapiajam pjovimui skirtais derva sujetungtais abazyviniais pjovimo diskais pjauti šlapiai.

2.11.1 Traukimas tollyn

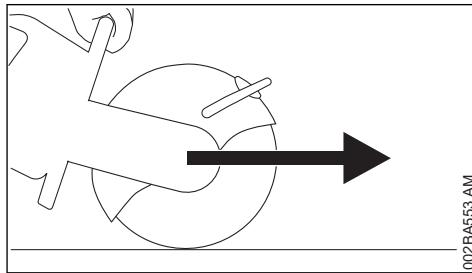

Jei abazyvinis pjovimo diskas prie pjaunamo daikto liečiasi iš viršaus, pjaustytuvas nuo naujotojo traukiasi tollyn į priekį.


2.12 Darbas – abrazyvinis pjovimas



Abrazyvinį pjovimo diską tiesiai įleisti į pjūvio plyšį, neperkreipti ir nespausti šonu.



Nepjauti šonu ir nenaudoti rupiajam šlifavimui.

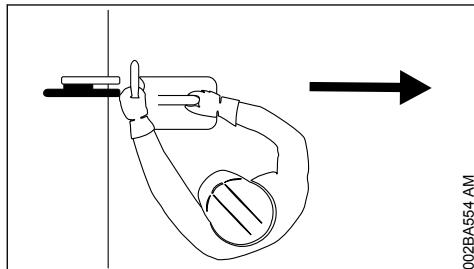

Ilgesnėje abrazyvinio pjovimo disco slinkimo sritiye neturi būti kūno dalių. Pasirūpinti, kad būtų pakankamai laisvos erdvės, o ypač kad iškasose būtų pakankamai vietos naudotojui ir nupjaunamai daliai nukristi.

Nedirbtį per toli pasilenkus į priekį ir niekada nesilenkti virš abrazyvinio pjovimo disco, ypač kai apsaugas atsitrauktas į viršų.

Nedirbtį aukščiau pečių.

Pjaustytuva naudoti tik abrazyviniam pjovimui. Juo negalima iškėlineti ar išmušinėti daiktų.

Nespausti pjaustytuvo.

Pirmausia nustatyti pjovimo kryptį, o tada prigausti pjaustytuvą. Po to nebekeisti pjovimo krypties. Įrenginio niekada nestumdyti ir netrakyti pjūvio plyšyje – neleisti įrenginiui iškristi į pjūvio plyšį – **gali sulūžti!**

Deimantiniai abrazyviniai pjovimo diskai: jei pjauna prasčiau, patikrinti, kaip deimantinis abrazyvinis pjovimo diskas išgalastas ir prireikus papildomai pagalasti. Tam juo trumpai papjaustyti abrazyvines medžiagas, pvz., smiltainį, duju betoną arba asfaltą.

Pjūvio gale pjaustytuvas į pjūvio vietą nebesiremia abrazyviniu pjovimo disku. Naudotojas turi laikyti jo svorį – **kyla pavojus nesuvaldyti įrenginio!**



Pjaunant plieną: iškaitusios ruošinio dalelės **gaisro pavojus!**

Saugoti nuo vandens ir purvo elektros laidus, kuriais teka srovė – **elektros smūgio pavojus!**

Leisti abrazyvinį pjovimo diską įtrauktį į ruošinį – o ne ištumti. Padarytų pjūvių netaisytį pjaustytuvo. Nepjauti papildomai – nulaužti pasilikusias briauneles ar ne iki galio nupjautas dalis (pvz., plaktukai).

Naudojant deimantinius abrazyvinius pjovimo diskus, pjauti šlapiai – pvz., naudoti STIHL vandens jungtį.

Derva sujungti abrazyviniai pjovimo diskai, priklausomai nuo modelio, būna skirti tik sausajam pjovimui arba tik šlapiajam pjovimui.

Naudojant derva sujungtus abrazyvinius pjovimo diskus, skirtus tik šlapiajam pjovimui, pjauti šlapiai – pvz., naudoti STIHL vandens jungtį.

Naudojant derva sujungtus abrazyvinius pjovimo diskus, skirtus tik sausajam pjovimui, pjauti sausai. Jei nepaisant to, tokie derva sujungti abrazyviniai pjovimo diskai sušlampa, jie ima prastai pjauti ir atsimpa. Jei tokie derva sujungti abrazyviniai pjovimo diskai juos naudojant sušlampa (pvz., nuo balučių ar vandens likučių vamzdžiuose) – pjaunat jų stipriau nespausti, išlaikyti tokią pačią prispaudimo jėgą – **gali sulūžti!**

Tokius derva sujungtus abrazyvinius pjovimo diskus nedelsiant sunaudoti.

2.12.1 Kreipiamasis vežimėlis

Atlaivinti kelią kreipiamamajam vežimėliui. Jei kreipiamasis vežimėlis bus stumiamas per daiktus, abrazyvinis pjovimo diskas pjūvio vietoje gali persikreipti – **gali sulūžti!**

2.13 Vibracija

Ilgalaikis darbas motoriniu įrenginiu gali iššaukti vibracijos sukeliamus kraujo apytakos rankose sutrikimus ("Baltų pirštų liga").

Nustatyti visiems vienodai trunkančią darbo trukmę negalima, nes tai priklauso nuo daugelio faktorių.

Darbo laiką prailgina:

- apsauga rankoms (šiltos pirštinės)
- pertraukos

Darbo laiką sutrumpina:

- bloga asmeninė dirbančiojo kraujo apytaka (simptomai: dažnai šalti pirštai, tirpimas)
- žema oro temperatūra
- didelė rankų suėmimo jėga (stiprus suspūdimas taip pat sutrikdo kraujo apytaka)

Ilgai naudojant motorinį įrenginį ir pasikartojus atitinkamiems požymiams (pirštų tirpimui), reikėtų kreiptis į gydytoją dėl medicininės apžiūros.

2.14 Techninė priežiūra ir remontas

Reguliariai atlikti techninės priežiūros darbus.

Atlikti tik tuos priežiūros ir remonto darbus, kurie aprašyti naudojimo instrukcijoje. Visus kitus darbus pavesti atlikti prekybos atstovui.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atlikti tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. STIHL specializuoti pardavėjai reguliariai apmokomi ir gauna techninę informaciją.

Naudoti tik kokybiškas atsargines detales. Priesingu atveju gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus ar atsirasti gedimai gaminyje. Kilus klausimams, kreiptis į specializuotą pardavėją.

STIHL rekomenduoja naudoti tik originalias STIHL atsargines detales. Jos su savo savybėmis optimaliai pritaikytos gaminiui ir išpildo naujotojo reikalavimus.

Remontuojant, atliekant techninę priežiūrą bei valant, visada **išjungti variklį – pavojus susižeistil**.

Variklį, esant nuimtam uždegimo laidui ar išsukta uždegimo žvakei, užvedinėti su užvedimo virvute tik tada, kai oro ir degalų padavimo rankenėlė/išjungiklis padėtyje **STOP ar 0 – gaisro pavojus** dėl kibirkščių susidarymo išorinėje cilindro pusėje.

Motorinio įrenginio netaisyti ir nelaikyti arti atviros ugnies – dėl degalų galimas **gaisro pavojus!**

Reguliariai tikrinti degalų rezervuaro kamščio sandarumą.

Naudoti tik nepriekaištingos būklės STIHL rekomenduojamas uždegimo žvakes – žiūrėti "Techniniai daviniai".

Patikrinti uždegimo laidą (nepriekaištinga izoliacija, tvirtas pajungimas).

Patikrinti nepriekaištingą duslintuvu būklę.

Niekada nedirbti su pažeistu duslintuvu arba be jo – **gaisro pavojus! – galimi klausos pažeidimai!**

Neliesti karšto duslintuvu – **nudegimo pavojus!**

Patikrinti guminius elementus įrenginio apačioje – korpusas neturi trintis į žemės paviršių – **pažeidimų pavojus!**

Antivibracinių elementų būklė įtakoja vibraciją – reguliariai tikrinti antivibracinius elementus.

3 Panaudojimo pavyzdžiai

3.1 Su metaliniais pjovimo diskais pjauti tik naudojant vandenį

3.1.1 Tarnavimo laiko ir pjovimo greičio padidinimas

Apskritai pjovimo diską naudoti, prijungus vandenį.

3.1.2 Dulkių surinkimas

Pjovimo diskui naudoti mažiausiai nuo 0,6 l/min.

3.1.3 Vandens pajungimo antgalis

- Vandens pajungimas prie įrenginio, esant visoms aprūpinimo vandeniu rūšims
- Slėginis vandens bakelis 10 l dulkių surinkimui
- prie vežimėlio naudojama vandens bakelis dulkių surinkimui

3.2 Su abrazyviniais pjovimo diskais pjauti sausai arba šlapiai – priklausomai nuo modelio

Abrazyviniai pjovimo diskai, priklausomai nuo modelio, gali būti naudojami tik sausam arba tik šlapiam pjovimui.

3.2.1 Abrazyviniai pjovimo diskai, skirti tik sausam pjovimui

Atliekant sausą pjūvį, naudoti apsauginę kaukę veidui.

Jeigu galimas garų arba dūmų susidarymas (pvz. pjaunant) **dėvēti kvėpavimo taką apsauga.**

3.2.2 Abrazyviniai pjovimo diskai, skirti tik šlapiam pjovimui

Pjovimo diską naudoti tik su vandeniu.



Kad surinkti dulkes, pjovimo diskui paduoti mažiausiai 1 l/min vandens kiekį. Kad nesumažinti pjovimo našumo, pjovimo diskui paduoti ne didesnį nei 4 l/min vandens kiekį.

Po darbo, kad nusitašytų vanduo, leisti pasisukti diskui darbiniu sūkių skaičiumi apie 3 iki 6 sekundžių be vandens.

- Vandens pajungimas prie įrenginio, esant visoms aprūpinimo vandeniu rūšims
- Slėginis vandens bakelis 10 l dulkių surinkimui
- prie vežimėlio naudojama vandens bakelis dulkių surinkimui

3.3 Naudojant metalinius pjovimo diskus, atkreipti dėmesį

3.3.1 Pjaunami daiktai

- neturi būti įduboje
- apsaugoti nuo rideinimosi, slydimo
- pritvirtinti, kad nesvyruotų

3.3.2 Atpjaudos dalys

Esant lūžimams, ištrūkimams ir t.t svarbi pjūvio atlikimo eilės tvarka. Paskutinį pjūvį visada atlikti taip, kad neužstrigtų pjovimo diskas ir kad nupjauta dalis nesužeistų dirbančiojo asmens.


Palikti mažą juostelę, kuri prilaikytų atpjautą dalį. Šią juostelę vėliau nulaužti.

Prieš iki galio nupjaunant dalį nustatyti:


- jos svorį
- kaip ji judės po nupjovimo
- ar ji įtempta

Nulaužiant dalį, nesužeisti dirbtį padedančio asmens.

3.4 Pjauti keletu etapų

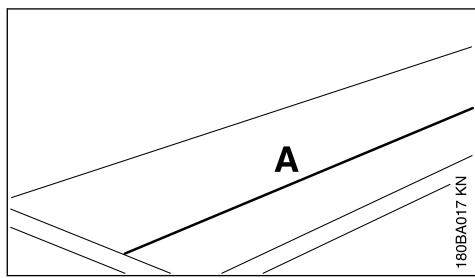


- Pasižymeti pjūvio liniją (A)

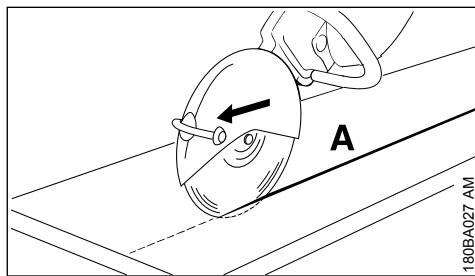


- Pjauti išilgai pjūvio linijos. Atliekant pataisyimus, neužstrigdyti pjovimo disko, i pjūvį įstatyti vis iš naujo – kiekvieno darbo etapo pjūvio gylis gali būti daugiausiai 5 iki 6 cm. Storesnę medžiagą pjauti keletu bandymų

3.5 Statybinų plokščių pjovimas


- Statybinę plokštę pritvirtinti (pvz. ant neslystančio paviršiaus, smėlyje)

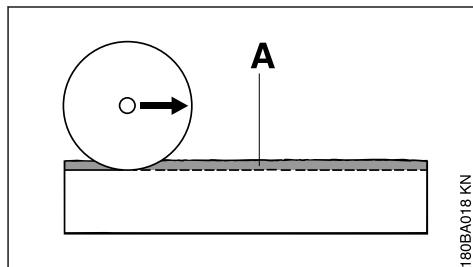

- I pjovą (A) atlikti pagal nurodytą liniją

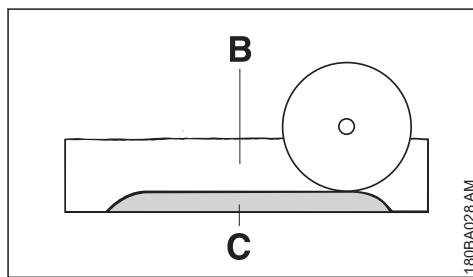

- Pjūvį (B) pagilinti
- Palikti prilaikančią juostelę (C)
- Plokštę pirmiausiai perpjauti pjūvio galuose, kad neišlūžtų medžiaga
- Plokštę nulaužti

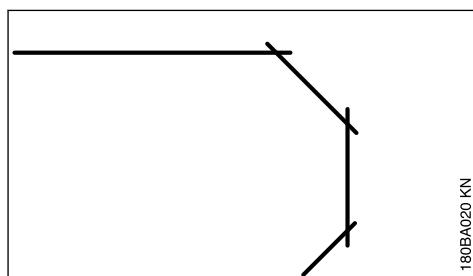


- Keleto pjūvių metu atsiranda kreivės – atkreipti dėmesį, kad pjovimo diskas neužstrigtų pjūvyje

3.6 Apvalių ir tuščiavidurių daiktų pjovimas

- Vamzdžius, apvalius ir tuščiavidurius daiktus įtvirtinti, kad nesvyruotų, neslystų ir nenusiristų
- Atkreipti dėmesį į atpjautos dalies kritimą ir svorį
- Nustatytai pjūvio liniją ir pasižymeti, ypač lengvai pjauti armatūros kryptimi


- ▶ Numatykite pjūvio eiga
- ▶ Griovelį išpjauti pagal nužymėtą pjūvio liniją
- ▶ Išpjovos griovelį gilinti tolygiais judesiais pirmyn ir atgal – stumti į priešinę pilnu gyliu išilgai griovelio – atliekant mažus pataisymus, neužstrigdyti pjovimo disko, bet vis iš naujo įstatyti į pjūvio vietą – palikti siauras juosteles, kurios prilaikys atpjautą dalį. Šias prilaikančias juosteles po paskutinio planuoto pjūvio nulaužti.

3.7 Betoninių vamzdžių pjovimas

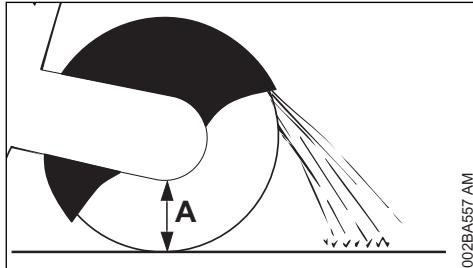


Pūvio eiga priklauso nuo vamzdžio išorinio skersmens ir maksimalaus galimo pjovimo disko pjūvio gylies (A).

- ▶ Vamzdži pritvirtinti, kad nesvyruotų, neslystų ir nesiristų
- ▶ Atkreipti dėmesį į atpjautos dalies svorį, įtempiamą, kritimą ir svorį

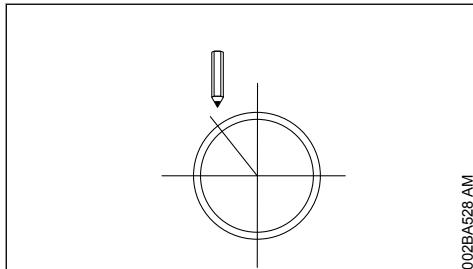

- ▶ Nustatyti pjūvio vietą ir pasižymeti
- ▶ Nustatyti pjūvio eiga

Išorinis skersmuo yra mažesnis negu maksimalus pjovimo gylis

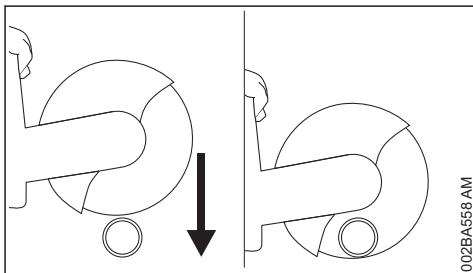


- ▶ **Pjūvį** atlikti iš viršaus žemyn


Išorinis skersmuo yra didesnis negu maksimalus pjovimo gylis

Pirmiausiai suplanuoti, tik po to dirbti. **Reikia** keletos pjūvių – svarbi teisinga eilės tvarka.


- ▶ Apsauginį gaubtą pasukti prie apatinio tvirtinimo

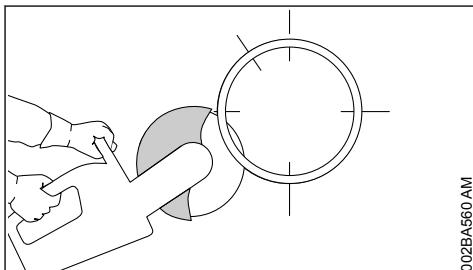


- ▶ visada pradėti apačioje, dirbti su viršutine pjovimo disko dalimi

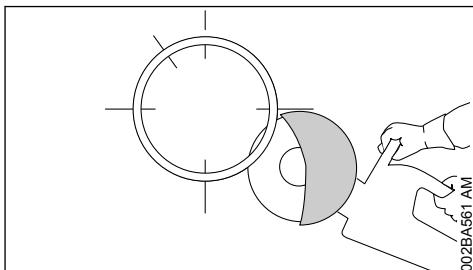


- ▶ priešais esančią apatinę dalį pjauti viršutiniu pjovimo disko ketvirtadaliu

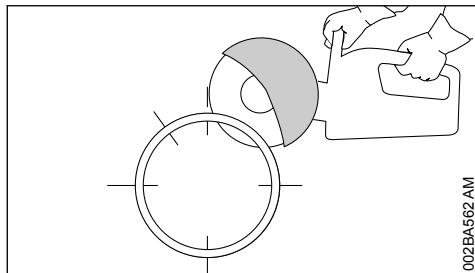

- pirmas šoninis pjūvis viršutinėje vamzdžio pusėje

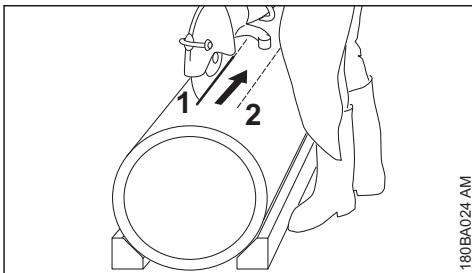


- pjūvius atlikti visada taip, kad pjovimo diskas neužstrigtų

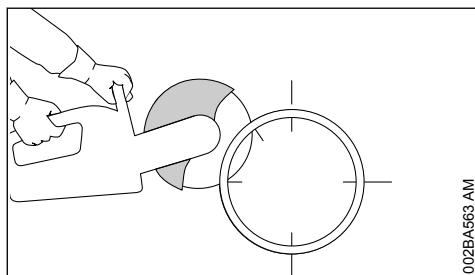


- antras šoninis pjūvis pažymėtoje srityje – jokiu būdu šioje srityje nenupjauti paskutinio pjūvio, užsitiirkinti, kad atpaunamą vamzdžio dalis saugiai laikytusi


Tik tada, kai visi apatiniai ir šoniniai pjūviai bus atlikti, atlikti paskutinį pūvį viršuje.

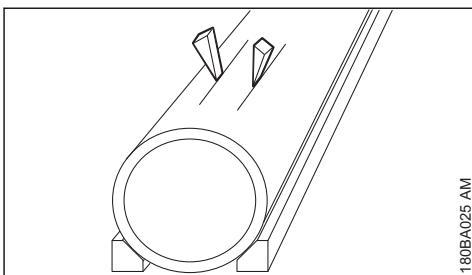

- naudoti pleištus ir/ar palikti nenupjautas juostelės, kurios atlikus pjūvius nulaužiamos

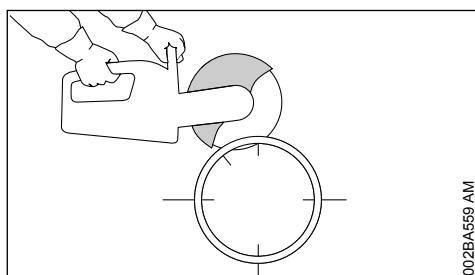

- paskutinis pjūvis visada iš viršaus (apie 15 % vamzdžio skersmens)

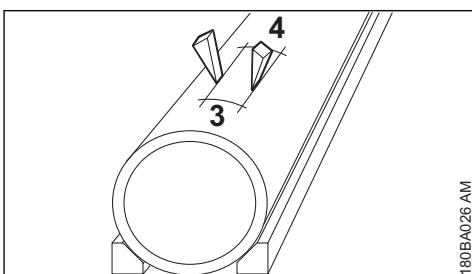

- jeigu atlikus pjūvius, atpjauta dalis lieka pjūvyje (dėl naudojamų pleištų, nenupjautų juostelių), toliau nepjauti – atpjautą dalį nulaužti

4 Pjovimo diskai

Pjovimo diskai naudojami pjovimo darbams ypač didelėmis apkrovomis.

Todėl leidžiama naudoti tik su rankose laikomais įrenginiais pagal EN 12326 (su deimantiniais) arba EN 12413 (su abrazyviniais) ir atitinkamai pažymėtais pjovimo diskais. Niekada neviršyti maksimalių pjovimo disco sūkių skaičiaus – nelaimingo atsitikimo pavojus!

STIHL kartu su žinomais pjovimo diskų gamintojais sukūrė aukštos kokybės ir būtent tokiemis


darbams pritaikytus, taip pat atitinkančius pjaus-tuovo variklio galingumą pjovimo diskus.

Jie yra nesikeičiančios puikios kokybės.

4.1 Transportavimas ir saugojimas

- Transportuojant ir saugant, pjovimo diskus reiki laikyti atokiau nuo tiesioginių saulės spin-dulių ir kitų šilumos šaltinių
- Vengti smūgių
- Atsarginius pjovimo diskus laikyti originaliam įpakavimė sausoje vietoje kiek įmanoma pastovesnėje temperatūroje
- Nelaikyti pjovimo diskų arti pavojingų skysčių
- Pjovimo diskus laikyti nešaltoje patalpoje

5 Abrazyviniai pjovimo diskai

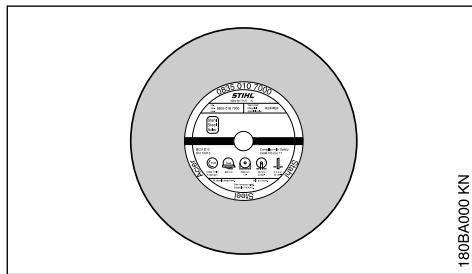

Tipai:

- sausam pjūvui
- šlapiam pjūvui

Teisingas abrazyvinio pjovimo disco pasirinkimas ir pritaikymas duoda ekonominę naudą ir leidžia išvengti greito susidėvėjimo. Renkantis padeda trumpas aprašymas


- etiketėje
- ant įpakavimo (lentelė su rekomendacija pritaikymui)

STIHL abrazyviniai pjovimo diskai tinka priklauso-mai nuo modelio sekančių medžiagų pjausty-mui:

- asfaltui
- betonui
- akmeniui
- ketaus vamzdžiams
- STIHL abrazyviniai pjovimo diskai netinka geležinkelio bėgių pjaustymui.

Nepjauti jokių kitų medžiagų – **nelaimingo atsiti-kimo pavoju!**

6 Metaliniai pjovimo diskai

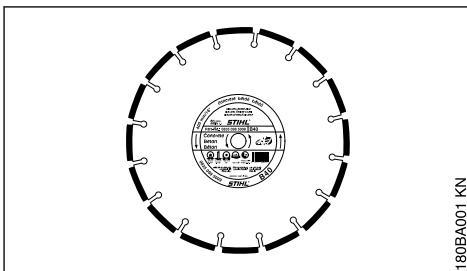

Šlapiam pjūvui.

Teisingas metalinio pjovimo disco pasirinkimas ir pritaikymas duoda ekonominę naudą ir leidžia išvengti greito susidėvėjimo. Renkantis padeda trumpas aprašymas

- etiketėje
- ant įpakavimo (lentelė su rekomendacija pritaikymui)


STIHL metaliniai pjovimo diskai tinkt priklauso-mai nuo modelio sekančių medžiagų pjaustymui:

- asfaltui
- betonui
- akmeniui (uoliennoms)
- abrazyviniam betonui
- šviežiam betonui
- molinėms plytoms
- keramikiniams vamzdžiams
- ketaus liejiniams

Nepjauti jokių kitų medžiagų – **nelaimingo atsiti-kimo pavoju!**

Niekada nenaudoti metalinių pjovimo diskų su šonine danga, kadangi ši danga gali užstrigtį pjū-vye ir išsaukti ekstremalų atmetimą atgal – **nelai-mingo atsiti-kimo pavoju!**

6.1 Sutrumpinti ženklinimai

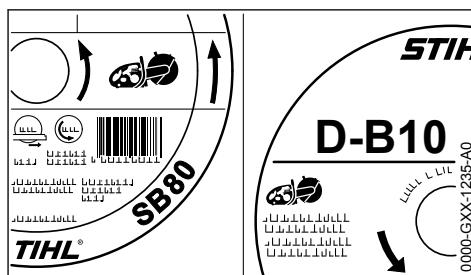


Sutrumpinti ženklinimai yra kombinacija iš raidžių ir skaičių:

- raidės parodo pagrindinę pjovimo disko panaudojimo sritį
- skaičiai parodo STIHL deimantinio pjovimo disko tvirtumo klasę

6.2 Netolygus pjovimo disko judėjimas

Ilgam metalinio pjovimo disko tarnavimo laikui ir geram funkcionavimui reikalingas nepriekaištinių būklės pjaustytuvo velenas.


Pjovimo disko darbas su netinkamu velenu gali išsaukti disko sukimosi nukrypimus.

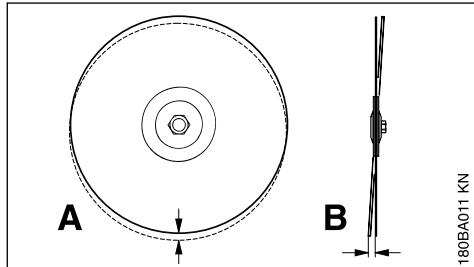

Per didelis nukrypimas nuo sukimosi rati (A) perkrauna atskirus disko segmentus, kurie ikaista. Tai gali išsaukti įtrūkimus diske arba gali ikaisti atskiri segmentai.


Sukimosi nukrypimai (B) salygoja didesnę šiluminę apkrovą ir platesnius pjūvius.

6.3 Branduolio susidėvėjimas

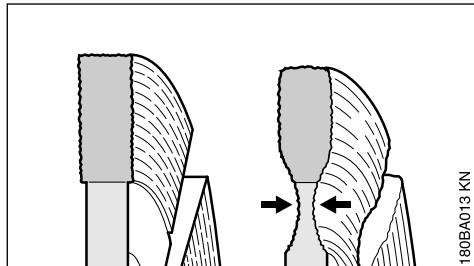

Pjaunant kelio dangą, nejpjauti apatinio sluoksnio (dažniausiai skaldos) – tai atpažinsite iš švieisių dulkių – gali atsirasti pernelyg didelis branduolio susidėvėjimas – **gali lūžti!**

6.4 Apnašos ant ašmenų, aštriniams

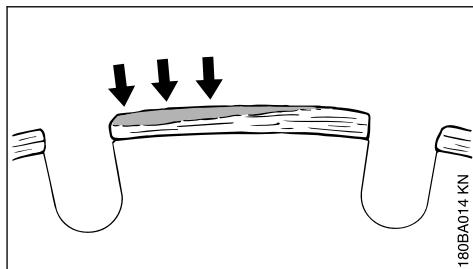

Sluoksnis ant ašmenų susidaro ant viršutinių segmentų dalių šviesiai pilkų apnašų pavidalu. Šios apnašos nusėda ant segmentų ir juos atsiplina.


Apnašos gali susidaryti:

- esant ypač kietai medžiagai, pvz., iš granito
- neteisingai naudojant, pvz. per didelę stūmimo jėga

Apnašos sustiprina vibraciją, sumažina pjovimo našumą ir salygoja kibirkščių susidarymą.

Atsiradus pirmoms apnašoms, metalinį diską tuoju pat "paaštrinti" – tam trumpai papjauti abrazivinę medžiagą, pvz. smiltainį, akytą betoną arba asfaltą.

Vandens naudojimas užkerta kelią apnašų susidarymui.

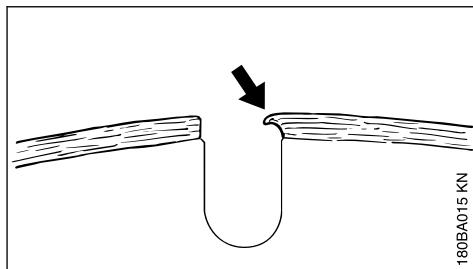

Jeigu toliau bus dirbama su atšipusiais segmentais, gali jie nuo susidariusio karščio suminkšteti – diskas ikaista ir praranda savo tvirtumą – tai veda prie atspalaidavimo, atpažįstama pagal netolygų pjovimo disko sukumas. Pjovimo diskui toliau nenaudoti – **nelaimingo atsitikimo pavojus!**

6.5 Gedimų šalinimas

6.5.1 Pjovimo diskas

Klaida	Priežastis	Pagalba
netikslūs kraštai arba pjūvio plotai, pjūvis pabėga	netolygus pjovimo diskų judėjimas	Kreiptis į ¹⁾ prekybos atstovą
stiprus segmentų nusidėvėjimas	pjovimo diskas svirduliuoja	naudoti naują pjovimo diską
netikslūs pjūvio kraštai, pjūvis pabėga, blogas pjovimo našumas, susidaro kibirkštys	pjovimo diskas atšipo, atstatymas prie pjovimo diskų akmeniui	pjovimo diską akmeniui paašrinti trumpai papjovus abrazyvinę medžiagą; pjovimo diską asfaltui pakeisti nauju
blogas pjovimo našumas, labai nusidėvėję segmentai	pjovimo diskas suka neteisinga kryptimi	pjovimo diską sumontuoti teisinga sukimosi kryptimi
ištrupos ar ištrūkimai diske ar segmentuose	perkrova	naudoti naują pjovimo diską
Branduolio susidėvėjimas	netinkamos medžiagos pjovimas	naudoti naują pjovimo diską; naudoti skirtingus pjovimo diskus atskiroms medžiagoms


7 Elektroninis paduodamo vandens kiekio reguliaivimas

STIHL pjaustytuvai gali būti sumontuoti su elektroniniu vandens padavimo valdymu.

Elektroninis vandens padavimo reguliaivimas leidžia pjovimo diskui paduoti optimalų vandens kiekį. Laisvos eigos režime vanduo nepaduodamas.

7.1 Prieš pradedant darbą


- esant išjungtam varikliui, patikrinti veikimo eiga

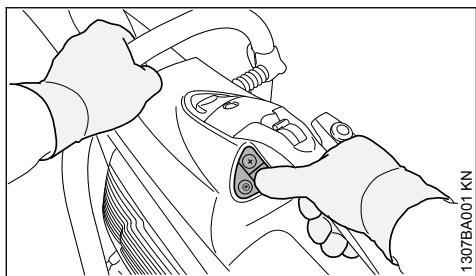

- su dešinės rankos nykščiu gali būti spaudžiami visi klavišai aptarnavimo laukelyje – dešinė ranka tuo metu visada lieka ant galinės rankenos
- kairė ranka visada būna ant vamzdinės rankenos

7.2 Valdymo laukelis

Kai variklis veikia, elektroninis vandens padavimo valdymas gali būti i jungtas arba išjungtas bei reguliuojamas vandens kiekis.

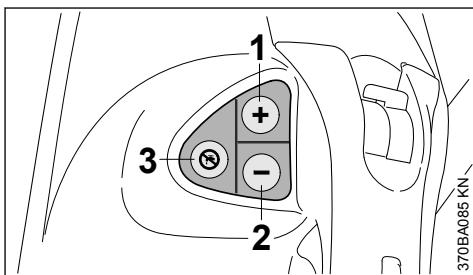

- 1 Klavišas (+): elektroninis paduodamo vandens kiekio regliaivimas i jungiamas ir paduodama daugiau vandens pjovimo diskui
- 2 Klavišas (-): elektroninis vandens regliaivimas i jungiamas ir pjovimo diskui paduodama mažiau vandens
- 3 elektroninis vandens regliaivimas išjungiamas, pjovimo diskui vanduo nepaduodamas

7.3 Dirbt su elektroniniu paduodamo vandens kiekio regliaivimu

- Variklij užvesti, žiūrėti "Variklio užvedimas/ išjungimas"

¹⁾ STIHL rekomenduoja STIHL prekybos atstovą

- Klavišą (+) arba klavišą (-) paspausti su dešinės rankos nykščiu – dešinė ranka lieka visada tuo metu ant galinės rankenos, kairė ranka būna ant vamzdinės rankenos – piovimo diskui laisvos eigos režime vanduo nepaduodamas

Darbo metu piovimo diskui paduodamas nustatytas kiekis vandens.

- reikalui esant pareguliuoti vandens kiekį – tam klavišą (+) arba klavišą (-)spausdinti su dešinės rankos nykščiu tol, kol bus pasiektas reikalintas vandens kiekis – dešinė ranka visada lieka ant galinės rankenos, kairė ranka – visada ant vamzdinės rankenos

Kai pjaustytuvas po darbo pereina į laisvos eigos režimą, piovimo diskui vanduo nebepaduodamas – tačiau elektroninis paduodamo vandens kiekio reguliavimas lieka įjungtas. Tęsiant darbą su pjaustytuviu, automatiškai vėl paduodamas nustatytas vandens kiekis.


Jeigu variklis buvo išjungtas ir vėl įjungtas, elektroninis paduodamo vandens kiekio reguliavimas lieka išjungtas.

7.3.1 Naudojimas ant vežimėlio STIHL FW 20

Jeigu pjaustytuvas naudojamas ant vežimėlio STIHL FW 20 kartu su vandens bakeliu, paduoti maksimalų kiekį vandens .

7.4 Priežiūra ir remontas

Jeigu darbo metu, nepaisant įjungto elektroninio vandens padavimo valdymo, paduodamas per mažas arba per didelis vandens kiekis:

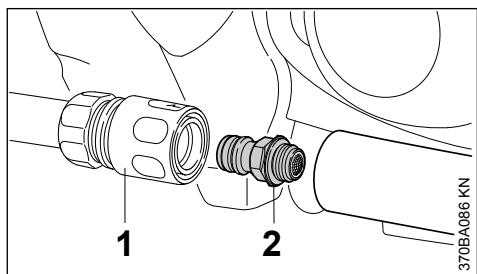

- Jungiamają movą (1) nuimti
- "Vandens pajungimo antgalį su sieteliu" (2) išsukti ir išplauti po tekancių vandeniu – sietelis lieka ant vandens pajungimo antgalio

Jeigu nepaisant išvalyto sietelio, piovimo diskui paduodama per mažai ar visai nepaduodama vandens, kreiptis į prekybos atstovą.

8 Kreipiančiosios su apsauga montavimas

Gamykloje "Kreipiančioji su apsauga" sumontuojama iš vidinės pusės.


"Kreipiančioji su apsauga" priklausomai nuo panaudojimo aplinkybių gali būti montuojama ir iš išorinės pusės.

Pjaunant be vežimėlio, dėl geresnio atramos taško siūlome montuoti ją iš vidinės pusės.

8.1 Montavimas iš išorinės pusės


- Piovimo diską nuimti, (žiūrėti "Piovimo diskko uždėjimas / pakeitimas")

8.1.1 Vandens pajungimo antgalij nuimti

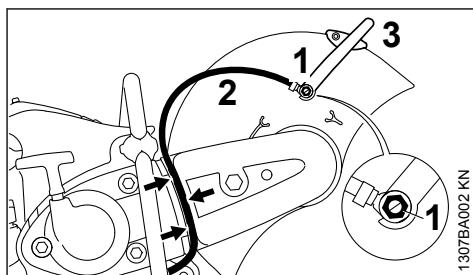


- Varžtą (1) su kombi raktu išsukti – tuo metu keturkampę veržlę išimti iš vidinės apsaugos pusės
- Vandens žarnelę (2) su antgaliu nuimti nuo reguliavimo rankenėlės (3)
- Vandens žarnelę (2) ištraukti iš takelio (rodyklė) dirželio apsaugoje

8.1.2 Reguliavimo svertą nuimti

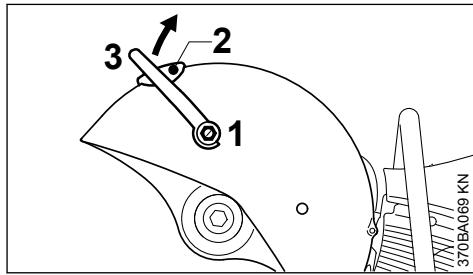


- Varžtą (1) su kombi atsuktuvu išsukti ir kartu su tarpine nuimti – tuo metu keturkampę veržlę išimti iš kreipiančiosios nuo vidinės apsaugos pusės
- Varžtą (2) išsukti
- Reguliavimo rankenėlę (3) pasukti į viršų ir nuimti

8.1.3 Dirželį atlaisvinti

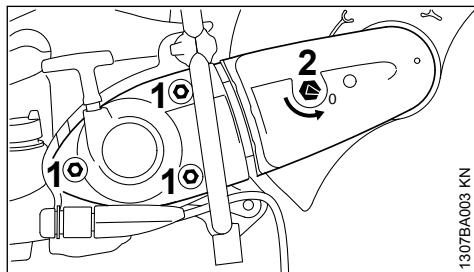


- ▶ Veržlę (1) atlaisvinti – neišsukti
- ▶ Įtempimo veržlę(2) su universaliu raktu pasukti prieš laikrodžio rodyklę – apie 1/4 rato, iki galo = 0

8.1.4 Dirželio apsaugą nuimti

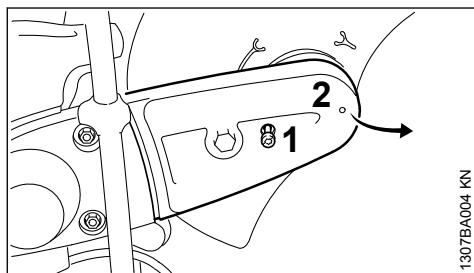


- ▶ Varžtą (1) išsukti – varžtas (1) yra apsaugotas nuo pametimo ir pritvirtintas prie dirželio apsaugos (2)
- ▶ Dirželio apsaugą (2) lengvai kilstelėti ir nuimti į priekį

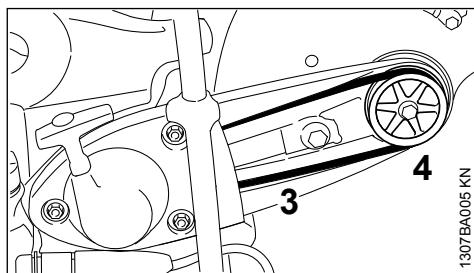


- ▶ Dirželį (3) nuimti nuo priekinio skriemulio (4)

8.1.5 "Kreipiančiosios su apsauga" nuėmimas

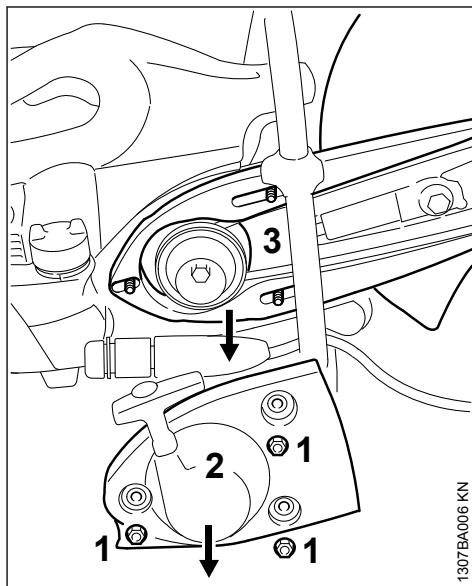


- ▶ Veržles (1) išsukti
- ▶ "Starterio dangtelį su užvedimo įranga" (2) nuimti
- ▶ "Kreipiančiąjų su apsauga" (3) nuimti nuo smeigiu


8.1.6 "Kreipiančiąjų su apsauga" paruošti išoriniam montavimui

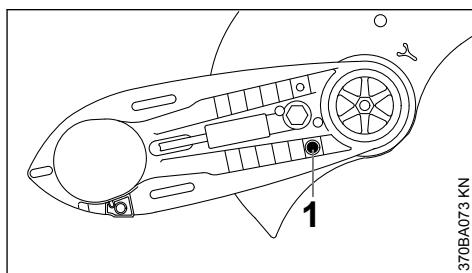

- ▶ Varžtus (1) išsukti

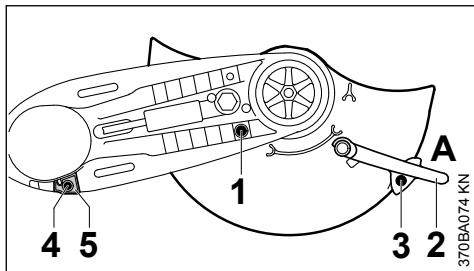


- ▶ Apsaugą pasukti į nurodytą padėtį (žiūr. pav.)
- ▶ Varžtus (1) įsukti ir priveržti
- ▶ Reguliavimo rankenėlę (2) pastumti į padėtį A
- ▶ Varžtą (3) įsukti ir priveržti
- ▶ Varžtą (4) apsauginiame gaubte (5) išsukti
- ▶ Apsauginį gaubtą (5) nuimti

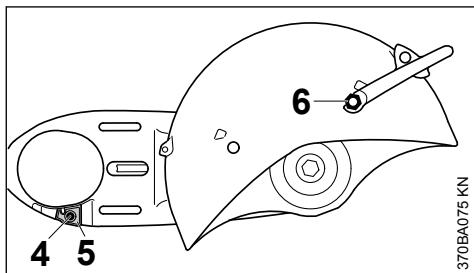

- ▶ "Kreipiančiąj su apsauga" taip pasukti, kad apsauga būtu iš išorinės pusės
- ▶ Apsauginį gaubtą (5) uždėti – kiaurymės apsauginiame gaubte ir kreipiančiojoje turi sutapti
- ▶ Varžtą (4) įsukti ir priveržti
- ▶ Keturkampę veržlę įkišti į apsauginį gaubtą ir tvirtai laikyti
- ▶ trumpesnį varžtą (6) su tarpine įsukti į reguliavimo rankenėlę ir priveržti kombi raktu

8.1.7 "Kreipiančiąj su apsauga" uždėti – apsauga iš išorinės pusės

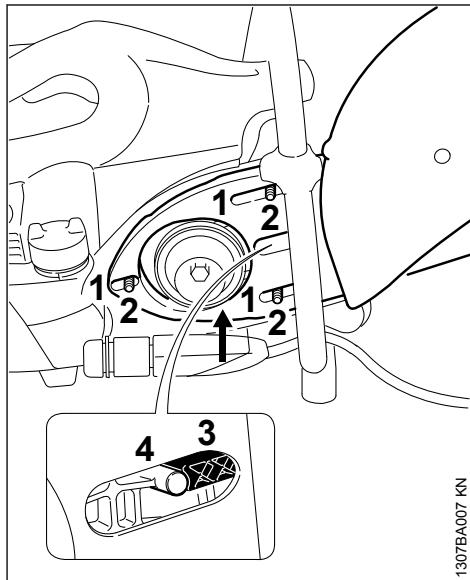


- ▶ Pailgas kiaurymės (1) "kreipiančiosios su apsauga" užmauti ant smeigių (2) – pavaros dirželių uždedant ant priekinio skriemulio


PRANESIMAS

Dirželis turi judėti laisvai.

- ▶ Itempimo ratukas (3) turi priglusti prie liežuvėlio (4)

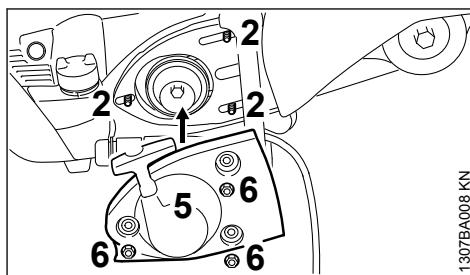


- ▶ "Starterio dangtelį su užvedimo įranga" (5) uždėti ant smeigių (2)
- ▶ Veržles (6) tvirtai užsukti ranka

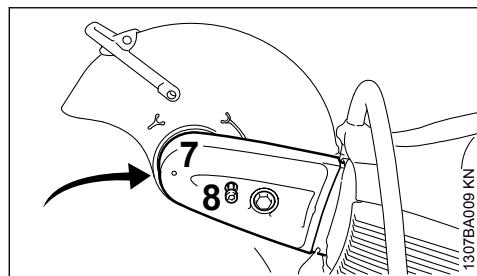


- ▶ Pavaros dirželio apsaugą (7) uždėti
- ▶ Varžtą (8) išsukti ir priveržti

8.1.8 Vandens pajungimo antgalį sumontuoti

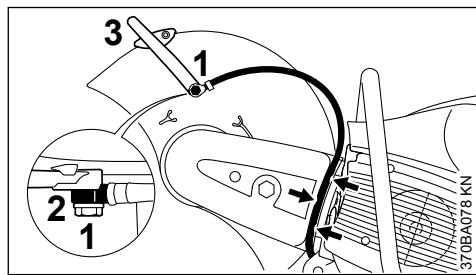

- ▶ ilgesnį varžtą (1) prakišti pro vandens žarneles antgalius (2) – atkreipti dėmesį į antgalių padėtį
- ▶ Keturkampę veržlę įkišti į apsauginį gaubtą ir tvirtai laikyti
- ▶ Antgalius su ilgesniu varžtu uždėti ant reguliavimo rankenėlės (3) – varžtą išsukti ir priveržti su kombi raktu
- ▶ Vandens žarnele įdėti į vietą pavaros dirželio apsaugoje (rodyklė) nuo kanelio apsaugos kryptimi – neužlenkti

8.1.9 Patikrinti apsaugos reguliavimo sritį

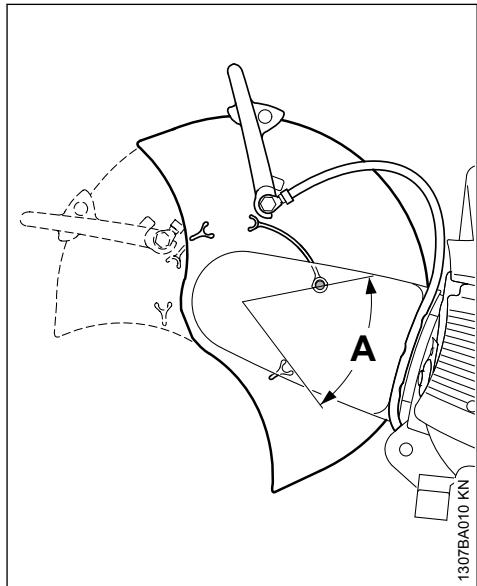


- ▶ Apsauginį gaubtą kiek galima plačiau pasukti į priekį ir atgal – reguliavimo sritis (A) turi būti ribojama atraminio kaiščio

Toliau žiūrėti "Pavaros dirželio įtempimas".


8.2 Montavimas vidinėje pusėje

- ▶ Pjovimo diską nuimti, (žiūrėti "Pjovimo disco uždėjimas / pakeitimas")
- ▶ Vandens pajungimo antgalį nuimti
- ▶ Reguliavimo svertą nuimti
- ▶ Dirželį atlaisvinti
- ▶ Dirželio apsaugą nuimti
- ▶ "Kreipiančiosios su apsauga" nuémimas


8.2.1 "Kreipiančiąją su apsauga" paruošti montavimui vidinėje pusėje

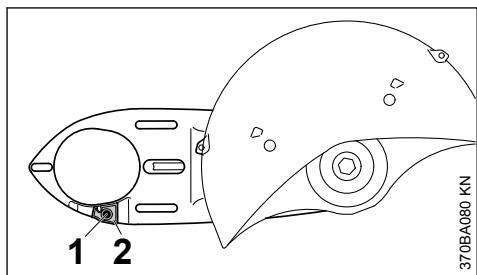

- ▶ Varžtą (1) apsauginiame gaubte (2) išsukti
- ▶ Apsauginį gaubtą (2) nuimti

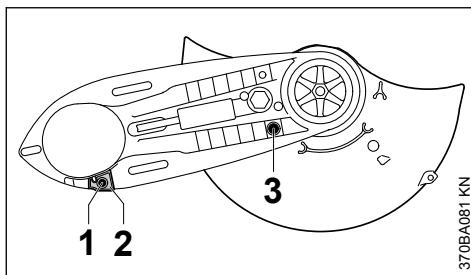


- ▶ "Kreipiančiąj su apsauga" pasukti taip, kad apsauga būtų vidinėje pusėje
- ▶ Apsauginį gaubtą (2) uždėti – kiaurymės apsauginiame gaubte ir kreipiančiojoje turi sutapti
- ▶ Varžtą (1) įsukti ir priveržti
- ▶ Varržtus (3) išsukti

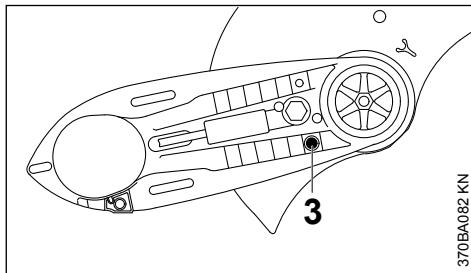

- ▶ Apsaugą pasukti į nurodytą padėtį (žiūr. pav.)
- ▶ Varžtus (3) įsukti ir priveržti
- ▶ Reguliavimo rankenėlės montavimas
- ▶ "Kreipiančiąj su apsauga" sumontuoti – apsauga vidinėje pusėje
- ▶ Pavaros dirželi uždėti
- ▶ Vandens pajungimo antgalį sumontuoti

8.2.2 Patikrinti apsaugos reguliaivimo sritis

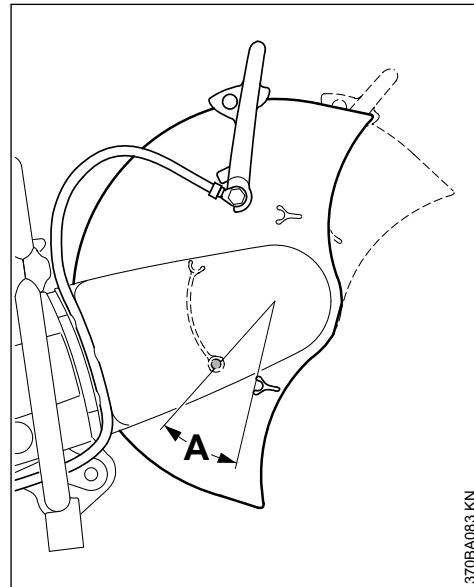


- ▶ Apsauginį gaubtą kiek galima plačiau pasukti į priekį ir atgal – reguliavimo sritis (A) turi būti ribojama atraminio kaiščio

Toliau žiūrėti "Pavaros dirželio įtempimas".


9 Dirželio įtempimas

Šis įrenginys yra sukonstruotas su automatine, spyruoklinės jėgos principu veikiančia, elastingu dirželio įtempimo įranga.

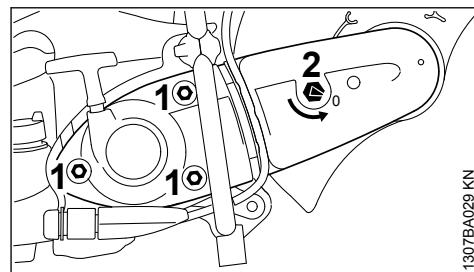

Prieš dirželio įtempimą reikia atsukti šešiakampes veržles (1), o rodyklė ant įtempimo veržlės (2) turi būti ant 0.

- ▶ kitu atveju veržles (1) atlaisvinti ir įtempimo veržlę (2) su universaliu raktu pasukti prieš laikrodžio rodyklę – apie 1/4 rato, iki galo = 0

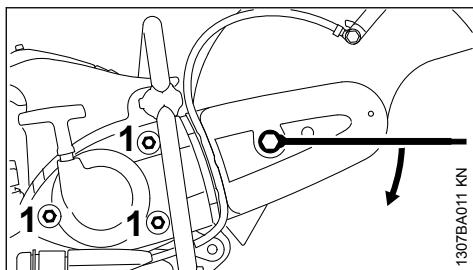

- dirželio įtempimui universalų raktą, kaip parodyta paveikslėlyje, užmauti ant įtempimo veržlės



ISPEJIMAS

Įtempimo veržlė yra įtempta – universalų raktą laikyti tvirtai.

- Įtempimo veržlę pasukti laikrodžio rodyklės kryptimi apie 1/8 rato – įtempimo veržlę paguna spyruoklės jėga
- Įtempimo veržlę toliau sukti pagal laikrodžio rodyklę apie 1/8 rato – iki atramos

PRANESIMAS


Universalaus rakto nesukti per jėgą toliau.

Šioje padėtyje dirželis įsitempia dėl spyruoklės jėgos.

- Universalų raktą nuimti nuo įtempimo veržlės
- Veržles (1) priveržti

9.1 Dirželio patempimas

Patempimas vyksta neveikiant įtempimo veržlės.

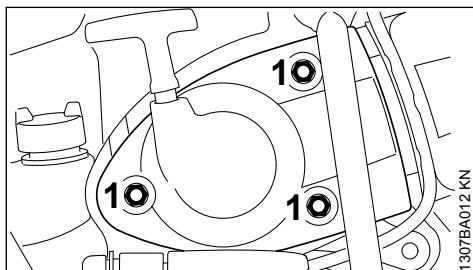


- Veržles (1) atlaisvinti – dirželis įsitempia pats dėl spyruoklės jėgos
- Veržles (1) vėl priveržti

10 Pjovimo disko uždėjimas/pakeitimas


Uždėti ar pakeisti tik esant išjungtam varikliui – išjungiklis ant STOP t.p. 0.

10.1 Veleną užblokuoti

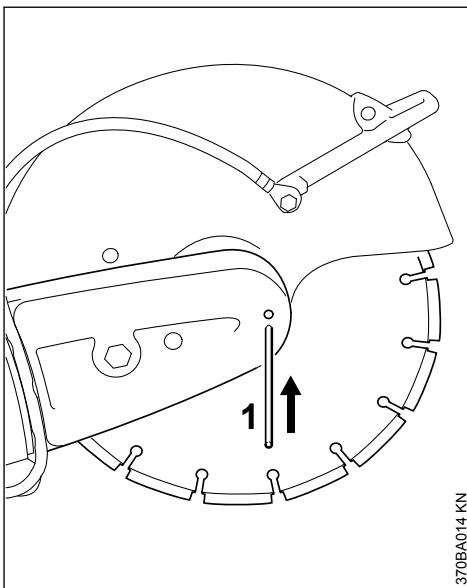


- Kaištį (1) prakišti pro kiaurymę dirželio apsaugoję
- veleną pasukti su universaliu raktu, kol kaištis (1) pateks į kiaurymę, esančią apačioje

10.2 Pjovimo disko nuėmimas

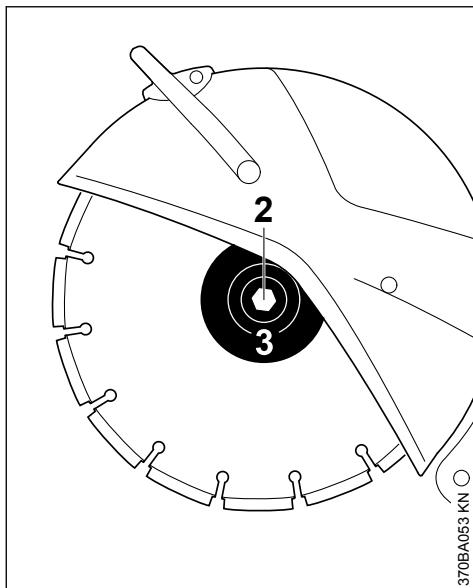

- ▶ šešiakampį varžtą (2) atlaisvinti su universaliu raktu ir išsukti
- ▶ priekinę prispaudimo plokštelię (3) (flanšą) ir pjovimo diską nuimti nuo veleno

10.3 Pjovimo disko uždėjimas

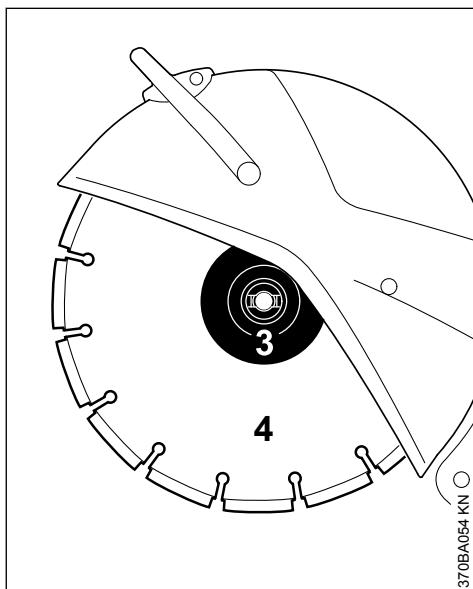

- ▶ Pjovimo diską (4) uždėti

ISPEJIMAS

Uždedant metalinį pjovimo diską, reikia atkreipti dėmesį į rodyklę, nurodančią diskų sukimosi kryptį.

- ▶ priekinę prispaudimo plokštelię (3) (flanšą) uždėti – priekinės prispaudimo plokšteliés (3) (flanšo) fiksavimo dantukai turi patekti į grioveilius veleno
- ▶ šešiakampį varžtą išsukti ir su universaliu raktu **stipriai priveržti** – naudojant momentinį raktą, užveržimo jėgos dydis, žiūr. "Techniniai daviniai"
- ▶ fiksavimo kaištį ištraukti iš dirželio apsaugos

ISPEJIMAS

Niekada nenaudoti dviejų pjovimo diskų kartu – dėl nevienodo susidėvėjimo – **gali sulūžti ir sužeisti!**

11 Degalai

Variklio darbui reikalingas kuro mišinys iš benzino ir variklinės alyvos.

ISPEJIMAS

Vengti tiesioginio degalų kontakto su oda ir benzino garų įkvėpimo.

11.1 STIHL MotoMix

STIHL rekomenduoja naudoti STIHL MotoMix. Šio paruošto naudojimui degalų mišinio sudėtyje nėra benzolo, švino, jis pasižymi dideliu oktaniniu skaičiumi ir visada pateikia tikslų sudedamujų dalių santykį.

„STIHL MotoMix“ sumaišytas su STIHL dvitakte varikline alyva „HP Ultra“, kad būtų užtikrinta ilgiausia variklio eksploatacijos trukmė.

MotoMix disponuoja ne visos rinkos.

11.2 Degalų mišinio paruošimas

PRANESIMAS

Nekokybiški degalai ir neatitinkantis nurodymų kuro mišinio santykis gali salygoti rimtus variklio gedimus. Mažesnės kokybės benzinas ar variklinė alyva gali pažeisti variklį, riebokšlius, maitinimo sistemą ir degalų rezervuarą.

11.2.1 Benzinas

Naudoti tik **kokybišką benziną** ne mažesnio oktaninio skaičiaus nei 90 ROZ – bešvinį arba paprastą.

Varikliams su M-Tronic benzinas su iki 25% alkoholio (E25) galingumo priduoda

11.2.2 Variklinė alyva

Patiems ruošiant degalų mišinį, galima naudoti tik STIHL dvitakčių variklių alyvą arba kitokią JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC ar ISO-L-EGD klasę kokybišką variklinę alyvą.

Kad visą įrenginio naudojimo trukmę nebūtų viršytos išmetamųjų teršalų ribinės vertės, STIHL reikalauja naudoti „STIHL HP Ultra“ dvitakčių variklių alyvą arba lygiavertę kokybišką variklinę alyvą.

11.2.3 Maišymo santykis

jei STIHL dvitaktė variklių alyva 1:50;
1:50 = 1 dalis alyvos + 50 dalijų benzino

11.2.4 Pavyzdžiai

Benzino kiekis	STIHL dvitaktė alyva 1:50
Litrų	Litrų (ml)
1	0,02 (20)
5	0,10 (100)
10	0,20 (200)
15	0,30 (300)
20	0,40 (400)
25	0,50 (500)

- ↓ i degalams skirtą specialią talpą visų pirmą supilti variklinę alyvą, po to benziną ir kruopščiai sumaišyti

11.3 Kuro mišinio saugojimas

Saugoti tik degalams skirtose talpose saugojie, sausoje ir vėsioje patalpoje, apsaugotoje nuo šviesos ir saulės spinduliu.

Kuro mišinys sensta – mišinį ruošti tik pagal poreikį kelioms savaitėms. Kuro mišinių laikyti ne ilgiau kaip 30 dienų. Esant šviesos, saulės spin-

dulių poveikiui, žemai arba aukštai temperatūrai, kuro mišinys gali pasentti greičiau.

STIHL MotoMix galima be problemų laikyti iki 2 metų.

- Talpą su kuro mišiniu prieš pildymą stipriai papurptyti



ISPEJIMAS

Talpoje gali būti padidėjęs spaudimas – indą atidaryti atsargiai.

- Degalų rezervuarą ir talpą kurui laikas nuo laiko kruopščiai išvalyti

Kuro liukčius ir valymui naudotą skystį sunaikinti pagal nurodymus, nekenkiant aplinkai!

12 Degalų užpylimas



12.1 Įrenginio paruošimas


- Prieš pilant degalus, nuvalyti degalų rezervuaro kamštį ir aplink jį, kad į rezervuarą nepatektų nešvarumai
- Įrenginį pastatyti taip, kad rezervuaro kamštis būtų viršuje



ISPEJIMAS

Niekada neatidarinėti Bajonett kamščio su įrankiu. Kamštis gali būti pažeistas ir degalai pasiliais.

12.2 Kamštį atidaryti

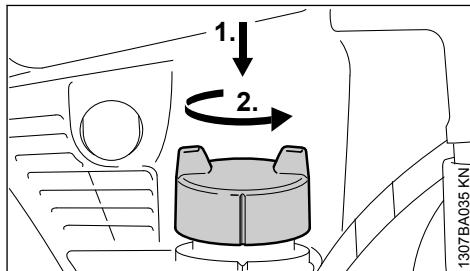


- Kamštį ranka paspausti žemyn iki atramos, pasukti prieš laikrodžio rodyklę (apie 1/8 rato) ir nuimti

12.3 Degalus užpilti


Užpilant degalus, jų nepalieti, neperpildyti degalų rezervuaro. STIHL rekomenduoja naudoti STIHL degalų pildymo sistemą (specialus priedas).

12.4 Kamštį uždaryti

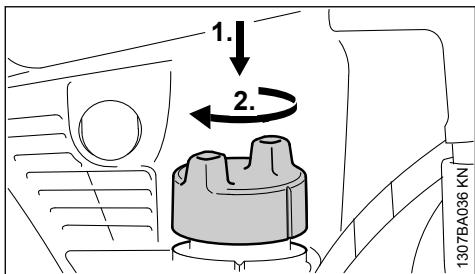

- ▶ kamštį uždėti ir pasukti, kol jis įslysi į Bajonett lizdą
- ▶ Kamštį ranka spausti iki galio žemyn ir sukti laikrodžio rodyklės kryptimi (apie 1/8 rato), kol jis užsidarys

12.5 Patikrinti, ar gerai uždarytas kamštis

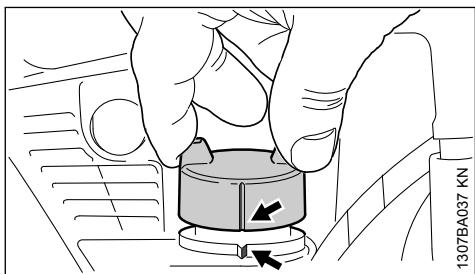


- ▶ Suimti už kamščio – kamštis užsuktas gerai, jeigu jo negalima nuimti ir atžymos (rodyklės) ant kamščio ir degalų rezervuaro sutampa

Jeigu kamštį galima nuimti arba atžymos nesutampa, kamštį uždaryti iš naujo – žiūrėti skyrių "Kamštį uždaryti" ir skyrių "Patikrinti, ar gerai uždarytas kamštis".


12.6 Kuro filtra keisti kasmet

Degalų filtras yra su magnetiniu separatoriumi.

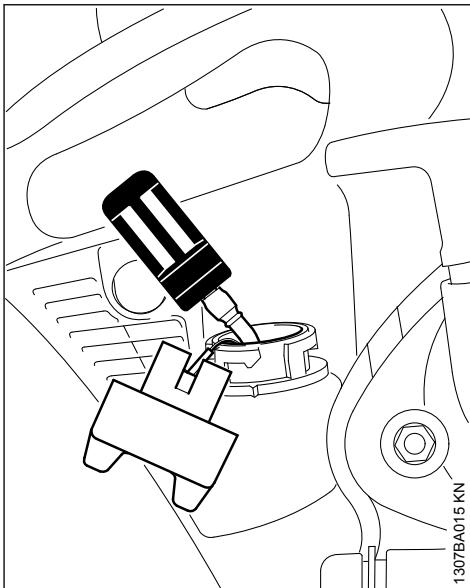


- ▶ Ištušinti degalų rezervuarą
- ▶ Kabliuku iš rezervuaro ištraukti kuro filtrą ir nuimti ji nuo žarnelės
- ▶ Ant žarnelės uždėti naują kuro filtrą
- ▶ Filtrą įleisti į degalų rezervuarą

13 Variklio užvedimas/išjungimas

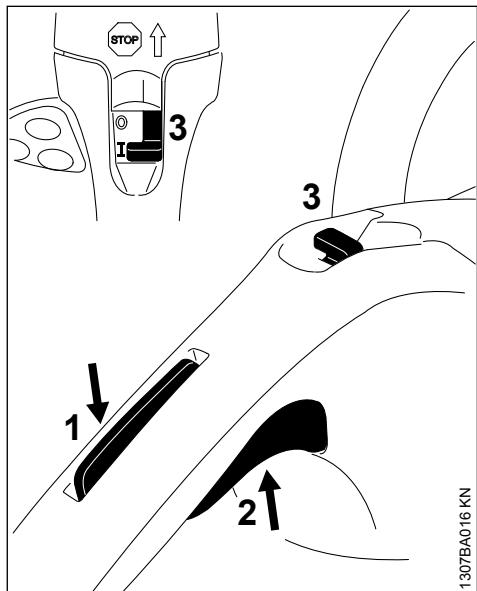


- ▶ Apsauginį akceleratoriaus klavišą (1) paspausti, tuo pačiu metu spausti akceleratoriaus rankenėlę (2)
- ▶ abu svertus laikyti nuspaustus
- ▶ Išjungiklį (3) pastatyti ant I
- ▶ Akceleratoriaus rankenėlę, išjungiklį ir apsauginį akceleratoriaus klavišą viena po kito paleisti – **variklio paleidimo padėtis**

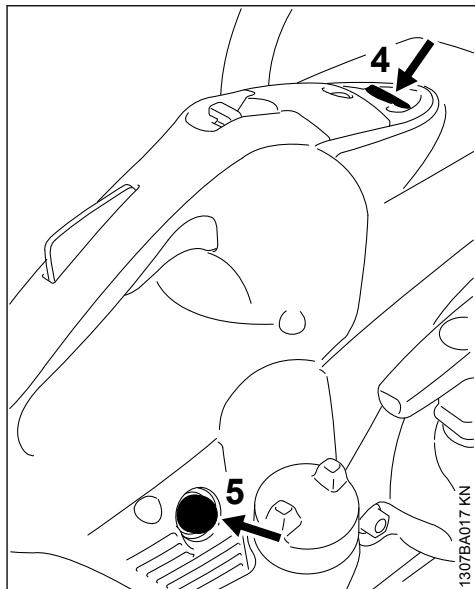

- ▶ paspausti dekompresinį vožtuvą (4)
- ▶ Rankinio kuro siurbliuko duckles (5) paspausti prieš kiekvieną užvedimą 7-10 kartų – tai pat, jei dumplės dar pripildytos degalais

13.1 Užvedimas

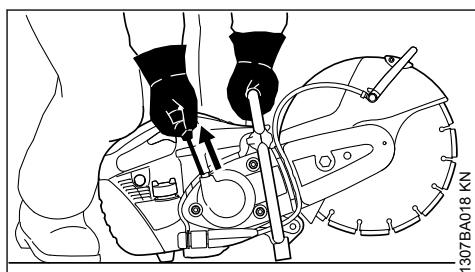

- ▶ Pjaustyvą pastatyti saugiai ant tvirto paviršiaus – pjovimo diskas neturi liesti žemės paviršiaus ar kitų daiktų – pašaliniai asmenys turi stovėti saugiu atstumu.
- ▶ atsistoti saugioje padėtyje
- ▶ Pjaustyvą tvirtai prispausti kairė ranka ant vamzdinės rankenos prie žemės paviršiaus – nykštys po vamzdine rankena
- ▶ Pjaustyvą su dešiniu keliu ant gaubto spausti prie žemės
- ▶ su dešine ranga lėtai traukti užvedimo rankenėlę iki atramos – po to dar kartą staigiai ir stipriai trūktelėti – neištrauktis užvedimo virvutės iki galo

PRANESIMAS

Užvedimo rankenėlės staigiai nepaleisti – gali nutrūkti! Atleidinėti vertikaliai, kad virvutė galėtų teisingai susivynioti.

13.2 Kai tik variklis pradeda dirbt


- leisti varikliui padirbtį keletą sekundžių – Dėmesio: pjovimo diskas neturi judėti!
- akceleratoriaus apsauginė klavišą ir akceleratoriaus rankenėlę trumpai spustelėti – variklis pradeda dirbtį laisva eiga

Pjaustytuvas paruoštas darbui.

**ISPEJIMAS**

Pjovimo diskas variklio laisvos eigos metu neturi suktis. Jeigu pjovimo diskas laisvos eigos metu vis tiek suksa, dėl remonto kreiptis į prekybos atstovą. STIHL rekomenduoja STIHL specializuotus prekybos atstovą.

13.3 Išjungti variklį

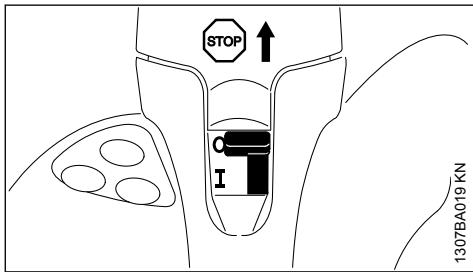

- Išjungikli pastatyti STOP taip pat 0

13.4 Tolimesni nurodymai užvedimui

13.4.1 Kuro rezervuaras buvo visiškai ištūstintas

- Degalus užpilti
- Rankinių kuro siurbliukų paspausti mažiausiai 7-10 kartų – taip pat jei kuro siurbliukas pripildytas degalais
- Vėl užvedinėti variklį

13.4.2 Kai oro temperatūra labai žema arba stipriai atšalęs motorinis įrenginys

- Po i Jungimo leisti varikliui pašilti ilgiau – dėmesio: pjovimo diskas neturi judėti!
- akceleratoriaus apsauginė klavišą ir akceleratoriaus rankenėlę trumpai spustelėti – variklis pradeda dirbtį laisva eiga

14 Oro filtravimo sistema


14.1 Bendra informacija

Filtro tarnavimo laikas vidutiniškai trunka daugiau nei vieneri metai. Filtro dangtelio nenuimti ir oro filtro nekeisti, kol galingumas žymiai nesumažės.

Esant ilgalaikei oro filtravimo sistemai su cikloniniu valymu, jsiurbtas užterštas oras suamas smagračio sparneliiais – dėl išcentrinės jėgos didesnės ir sunkesnės nešvarumų dalelės išstumiamos į išorę per kylančią aukštyn rampą. Per cirkuliacinį kanalą švarus oras paduodamas į oro filtru – pasiekiamas žymiai ilgesnis filtro tarnavimo laikas.

14.2 Oro filtro keitimasis

14.2.1 Kai variklio galingumas žymiai sumažėja

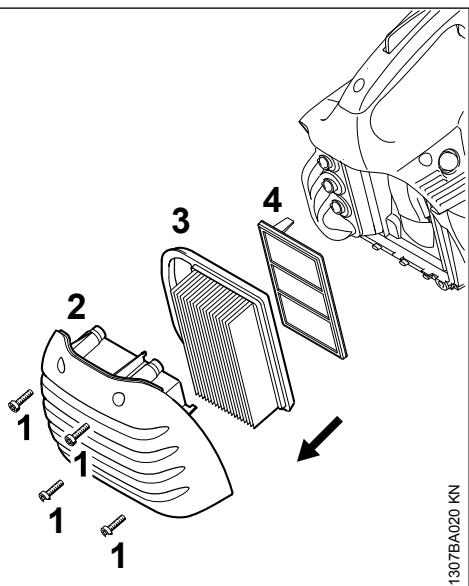

- Varžtus (1) atlaisvinti
- Filtro dangtelį (2) nuimti ir nuvalyti nešvarumus
- Pagrindinį filtru (3) nuimti
- Papildomą filtru (4) nuimti – stebėti, kad ant oro išsiurbimo paviršiaus nepatektų nešvarumai
- išvalyti filtro korpusą
- įdėti naujus papildomą (4) ir pagrindinį (3) filrus
- Filtro dangtelį (2) uždėti
- Varžtus (1) priveržti

Naudoti tik kokybiškus oro filtrus, kad variklis būtų apsaugotas nuo abrazyvinių dulkių dalelių patekimo.

STIHL rekomenduoja naudoti tik STIHL originalius oro filtrus. Aukšta šių detalių kokybė pasirūpina darbu be trukdžių, ilgu variklio tarnavimo laiku ir dideliais filtro valymo intervalais.

15 STIHL Injection

STIHL Injektion elektroniskai reguliuoja degalų kiekį ir uždegimo tašką visose darbo padėtyse.


STIHL Injektion reikalinga paprastam, greitam užvedimui, optimaliam variklio galingumui palaukti, labai geram sūkių greitėjimui ir automatiškam prisitaikymui prie pasikeitusių darbo sąlygų.

16 Uždegimo žvakė


- ▶ esant nepakankamam variklio galingumui, blogam užvedimui arba laisvos eigos sutrikimams, visų pirmiai patikrinti uždegimo žvakę.
- ▶ Po maždaug 100 darbo valandų uždegimo žvakę pakeisti – jeigu elektrodai labai apdege, dar anksčiau – naudoti tik STIHL rekomenduojamas, žvakes su apsauga nuo trukdžių – žiūrėti "Techniniai daviniai"

16.1 Uždegimo žvakės išmontavimas

- ▶ Variklį išjungti – išjungiklį pastatyti ant **STOP** t.p. 0

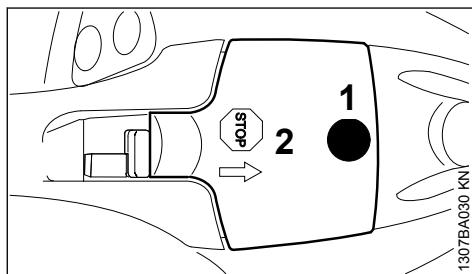


- ▶ Varžtą (1) išsukti ir dangtelį (2) nuimti – varžtas (1) yra apsaugotas nuo pametimo, pritvirtintas dangtelyje (2)

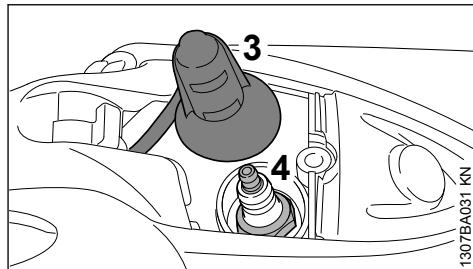

▶ uždegimo laidus (3) nuimti.

▶ Uždegimo žvakę (4) išsukti


16.2 Patikrinti uždegimo žvakę

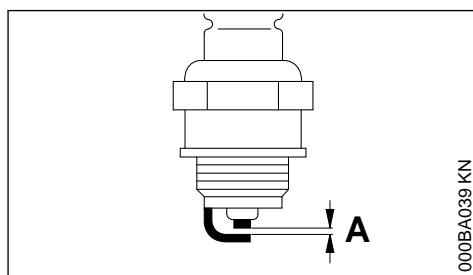

- ▶ užterštą uždegimo žvakę išvalyti
- ▶ patikrinti nuotolių tarp elektrodų (A) ir jei reikia pareguliuoti, atstumo dydį – žiūrėti "Techniniai daviniai"
- ▶ pašalinti uždegimo žvakės užteršimo priežastis

Galimos priežastys:

- per daug variklinės alyvos degaluose
- užterštas oro filtras
- nepalankios darbo sąlygos

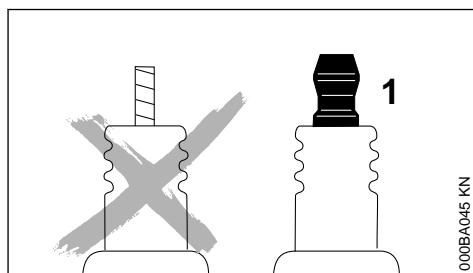

**ISPEJIMAS**


Kai blogai užsukta veržlė (1) ar jos néra, gali susidaryti kibirkštys. Jeigu dirbama degioje ar sprogioje aplinkoje, gali kilti gaisras ar įvykti sprogimas. Asmenys gali būti sunkiai sužeisti arba gali būti padaryta turtinė žala.

- naudoti apsaugotas nuo trukdžių uždegimo žvakes su tvirta veržlė


16.3 Uždegimo žvakės sumontavimas

- Uždegimo žvakę jdėti ranka ir įsukti
- Uždegimo žvakę priveržti universaliu raktu
- Uždegimo laidą vėl tvirtai uždėti ant uždegimo žvakės
- Uždegimo laido dangtelį uždėti ir priveržti


17 Dirželio keitimas

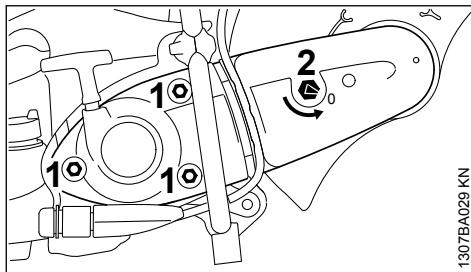


- Veržles (1) atlaisvinti
- Įtempimo veržlę (2) su universaliu raktu pasukti prieš laikrodžio rodyklę – apie 1/4 rato, iki galo = 0

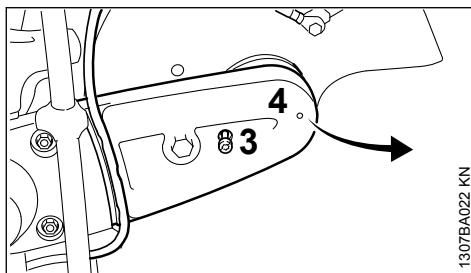

- Vandens žarnelę ištraukti iš vietas dirželio apsaugoje
- Varžtą (2) išsukti
- Dirželio apsaugą (4) lengvai kilstelėti ir nuimti į priekį

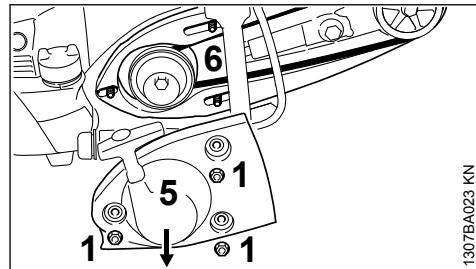


- Dirželį nuimti nuo priekinio skriemulio
- Veržles (1) išsukti
- Starterio dangtelį (2) nuimti
- "Kreipiančiosios su apsauga" (6) nenuimti – ranka prilaikyti ant smeigiu – kol starterio dangtelis vėl bus sumontuotas
- pažeistą pavaros dirželį nuimti

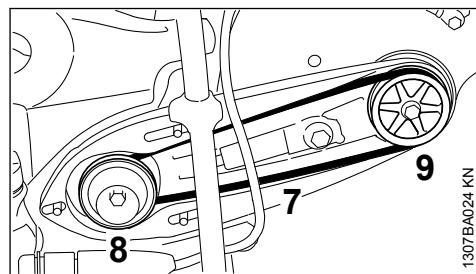


- naują pavaros dirželį (7) kruopščiai uždėti ant skriemulio (8) prie korpuso ir ant priekinio skriemulio (9)

PRANESIMAS

Dirželis turi judėti laisvai.

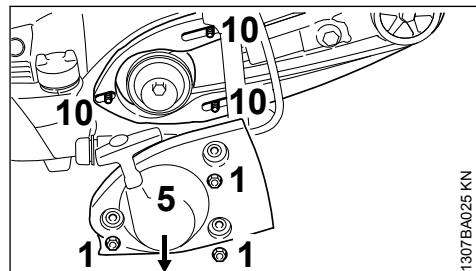


- Starterio dangtelį (5) užmauti ant smeigiu (10)
- Veržles (1) priveržti ranka

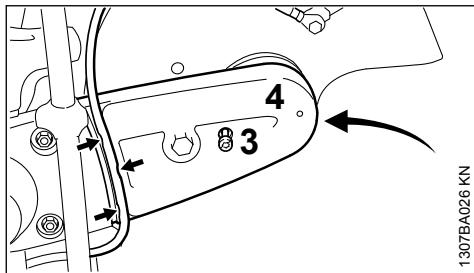

- ▶ Pavaros dirželio apsaugą (4) uždėti
- ▶ Varžtą (3) įsukti ir priveržti
- ▶ Vandens žarnelę įdėti į vietą pavaros dirželio apsaugoje (rodyklė) nuo kranlio apsaugos kryptimi – neužlenkti

Toliau žiūrėti "Pavaros dirželio įtempimas".

18 Vežimėlis

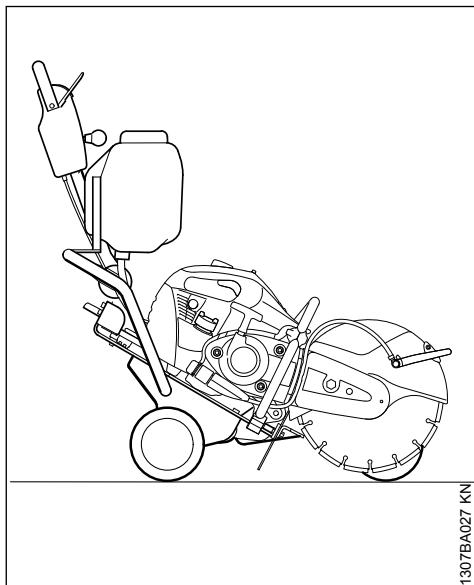

Pjaustytuvas keletu rankos judesių gali būti sumontuotas ant STIHL vežimėlio FW 20 (Speciali įranga).

Vežimėlis palengvina

- kelių remonto darbus
- atliekant žymėjimus ant kelio dangos
- pjaunant išilgines juostas

19 Įrenginio saugojimas

Darant apie 3 mėnesių pertrauką darbe

- ▶ Degalų rezervuarą gerai védinamoje patalpoje ištušinti ir išvalyti
- ▶ Degalus sunaikinti pagal gamtos apsaugos reikalavimus
- ▶ Pjovimo diskus nuimti
- ▶ Įrenginį kruopščiai nuvalyti
- ▶ Įrenginį saugoti sausoje ir saugioje vietoje. Apsaugoti nuo neteisėto panaudojimo (pvz. vaikų)

20 Techninė priežiūra ir remontas

Duomenys tinką tik normaliomis eksplloatavimo sąlygomis. Esant apsunkintomis sąlygomis (daug dulkių) ir prailgintam kasdieniniam darbui, nurodytus intervalus atitinkamai sumažinti.		prieš darbo pradžią baigus darbą ar kasdien	po kiekvieno degalų užpylimo	kas savaitę	kas mėnesį	kartą i metus	esant trukdžiams	esant pažeidimams	jei reikia
Visas gaminys	Vizuali apžiūra (būklė, sandarumas) valyti	X X	X						
Valdymo elementai	veikimo tikrinimas	X	X						
Rankinis degalų siurblys (jei yra)	patikrinti taiso specialistas ¹⁾	X					X		
Degalų rezervuaro filtras	patikrinti pakeisti					X	X	X	
Degalų bakas	valyti			X					
Dirželis	nuvalyti/patempti pakeisti			X				X	
Oro filtras (visi filtro komponentai)	pakeisti		tik, kai variklio galingumas žymiai sumažėja						
Starterio grotelės	valyti		X						
Cilindro briaunos	išvalo specialistas ¹⁾					X			
Elektroninis paduodamo vandens kieko reguliavimas	patikrinti taiso specialistas ¹⁾	X				x		x	
STIHL įpurškimasis	patikrinti laisvą eiga – piovimo diskas neturi judėti taiso specialistas ¹⁾	X	X				X	X	
Uždegimo žvakė	Tarpo tarp elektrodų reguliavimas pakeisti po 100 darbo valandų						X		
Prieinami varžtai ir veržlės	paveržti		X					X	
Antivibraciniai elementai	patikrinti pakeičia prekybos atstovas ¹⁾	X				X		X	
Piovimo diskas	patikrinti pakeisti	X	X				X	X	
Atrama / guminis buferis (irenginio apačioje)	patikrinti pakeisti		X				X	X	

¹⁾ STIHL rekomenduoja STIHL prekybos atstovą

Duomenys tinkta tik normaliomis eksplotaavimo sąlygomis. Esant apsunkintoms sąlygomis (daug dulkių) ir prailgintam kasdieniniam darbui, nurodytus intervalus atitinkamai sumažinti.	prieš darbo pradžią	baigus darbą ar kasdien	po kiekvieno degalų užpilimo	kas savaitę	kas mėnesį	kartą i metus	esant trukdžiamis	esant pažeidimams	jei reikia
Lipdukas su saugos piktogramomis	pakeisti							X	

21 Kaip sumažinti įrenginio dėvėjimą ir išvengti gedimų

Šios instrukcijos nurodymų laikymasis leidžia išvengti pernelyg didelio susidėvėjimo ir įrenginio gedimų.

Reikia taip kruopščiai naudoti, prižiūrėti ir saugoti įrenginį, kaip aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje.

Dėl visų gedimų, kurie atsirado dėl saugumo, valdymo ir priežiūros nurodymų nesilaikymo, atsakingas pats naudotojas. Prie jų priskiriamai šie gedimai:

- dėl STIHL neleidžiamų įrenginio konstrukcijos pakeitimų
- dėl papildomos įrangos, kuri yra prastos kokybės arba nerekomenduojama bei netinka šiam įrenginiui, naudojimo
- dėl įrenginio naudojimo ne pagal paskirtį
- dėl įrenginio naudojimo sportinėse ir kitose varžybose
- dėl tolimesnio įrenginio su pažeistomis detalėmis ar mazgais naudojimo

21.1 Techninės priežiūros darbai

Visi skyriuje "Nurodymai techninėi priežiūrai ir remontui" aprašyti darbai turi būti atliekami reguliarai. Jeigu šių darbų negali atlkti pats naudotojas, reikia kreiptis į specializuotas dirbtuves.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atlkti tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. STIHL specializuoti pardavėjai reguliarai apmokomi ir gauna techninę informaciją.

Jeigu šie darbai nebuvvo atlkti arba atlkti nereguliarai, gali atsirasti gedimai, dėl kurių atsakingas pats naudotojas. Prie jų priskiriamas:

- Variklio gedimai dėl ne laiku atlktos ar netinkamos techninės priežiūros (pvz. oro ir degalų filtru), neteisingo karbiuratoriaus sureguliacijos arba nepakankamo aušinimo angų valymo (starterio grotelių, cilindro briaunų)
- korozija ir kiti dėl jos atsiradę gedimai dėl neteisingo sandėliavimo
- gedimai ir pasekmės dėl neoriginalių, nekokybiskų detalių naudojimo


21.2 Besidévinčios detalės

Kai kurios įrenginio detalės normaliai dévosi, taip pat ir įrenginį eksplotuojant pagal paskirtį, todėl priklausomai nuo rūšies ir naudojimo trukmės, būtina jas laiku pakeisti. Prie jų priskiriamas:

- Sankaba, pavaros dirželis
- Pjovimo diskai (visų rūšių)
- Filtrai (oro, degalų)
- Užvedimo mechanizmas
- Uždegimo žvakė
- Antivibracinės sistemos slopinimo elementai

¹⁾ STIHL rekomenduoja STIHL prekybos atstovą

22 Svarbiausios dalys

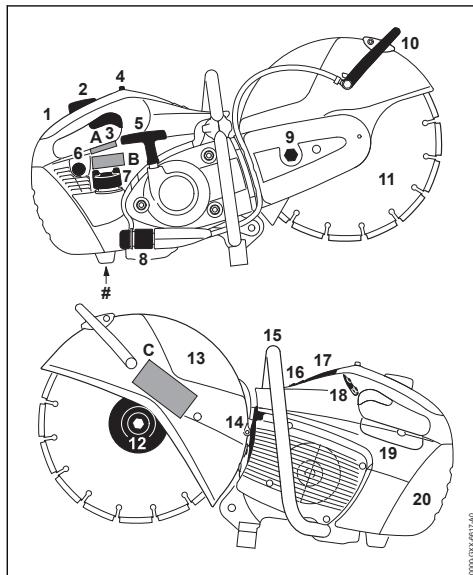

- 1 Rėmo rankena
- 2 Apsauginis akceleratoriaus klavišas
- 3 Akceleratoriaus rankenėlė
- 4 Išjungiklis
- 5 Užvedimo rankenėlė
- 6 Rankinis degalų siurbliukas
- 7 Degalų rezervuaro kamštis
- 8 Vandens pajungimo antgalis
- 9 Įtempimo veržlė
- 10 Reguliavimo rankenėlė
- 11 Pjovimo diskas
- 12 Priekinė prispaudimo poveržlė
- 13 Apsaugas
- 14 Duslintuvas
- 15 Vamzdinė rankena
- 16 Dekompresinis vožtuvas
- 17 Dangtelis uždegimo žvakės laidui
- 18 Vandens reguliavimo valdymo skydelis
- 19 Serviso dangtelis
- 20 Filtro dangtelis
- # Įrenginio numeris
- A Lipdukas su saugos pikogramomis
- B Lipdukas su saugos pikogramomis

C Lipdukas su saugos pikogramomis

23 Techniniai daviniai

23.1 STIHL įpurškimas

Valdklis su reguliuojamu uždegimo tašku priklausomas nuo apkrovos reguliuojamas kuro įpurškimas

23.2 Elektroninė vandens valdymo sistema

Elektroninis vandens padavimo reguliavimas leidžia pjovimo diskui paduoti optimalų vandens kiekį. Laisvos eigos režime vanduo nepaduodamas.

23.3 Variklis

Vieno cilindro dvitaktis STIHL variklis

23.3.1 TS 480i

Cilindro darbinis tūris: 72,2 cm³
Cilindro kiaurymė: 52 mm
Stūmoklio eiga: 34 mm
Galia pagal ISO 7293: 3,9 kW (5,3 AG)
esant 9300 1/min

Tuščiosios eigos sūkių skaičius: 2500 sūk./min.
Tuščiosios eigos sūkių skaičius:

Maks. veleno sūkių skaičius 4985 1/min
pagal ISO 19432:

23.3.2 TS 500i

Cilindro darbinis tūris: 72,2 cm³
Cilindro kiaurymė: 52 mm
Stūmoklio eiga: 34 mm
Galia pagal ISO 7293: 3,9 kW (5,3 AG)
esant 9300 1/min

Tuščiosios eigos sūkių skaičius: 2500 sūk./min.
Tuščiosios eigos sūkių skaičius:

Maks. veleno sūkių skaičius 4780 1/min
pagal ISO 19432:

23.4 Uždegimo žvakė, degalų rezervuaras

Uždegimo žvakė (su apsauga nuo trukdžių): Bosch WSR 6 F
Atstumas tarp elektrodų: NGK BPMR 7 A
Degalų bakelio talpa: 0,5 mm
725 cm³ (0,725 l)

23.5 Oro filtras

Pagrindinis filtras (popierinis filtras) ir papildomas filtras metalinis sietelis

23.6 Svoris

be degalų, be pjovimo disko, su elektroniniu vandens padavimo valdymu

TS 480i: 10,0 kg
TS 500i: 10,2 kg

23.7 Abrazyviniai pjovimo diskai

Nurodomas maksimalus leistinas pjovimo diskų skaičius turi būti didesnis arba tokis pats kaip maksimalus naudojamo pjaustytuvo veleno sūkių skaičius.

23.8 Pjovimo diskai (TS 480i)

Išorinis skersmuo: 300 mm
Maks. storis 3,5 mm
Kiaurymės skersmuo/vidinės kiaury-20 mm mės skersmuo:
Užveržimo momentas 30 Nm

Abrazyviniai pjovimo diskai

Mažiausias išorinis prispaudimo poveržlės skersmuo:
Maksimalus pjovimo gylis:

Metaliniai pjovimo diskai

Mažiausias išorinis prispaudimo poveržlės skersmuo:
Maksimalus pjovimo gylis:

23.9 Pjovimo diskai (TS 500i)

Išorinis skersmuo: 350 mm
Maks. storis 4,5 mm
Kiaurymės skersmuo/vidinės kiaury-20 mm mės skersmuo:
Užveržimo momentas 30 Nm

Abrazyviniai pjovimo diskai

Mažiausias išorinis prispaudimo poveržlių skersmuo:¹⁾

Maksimalus pjovimo gylis:²⁾ 125 mm

¹⁾Japonijai 118 mm

²⁾Naudojant 118 mm išorinio skersmens prispaudimo poveržlės maksimalus pjovimo gylis sumažėja iki 116 mm

Metaliniai pjovimo diskai

Mažiausias išorinis prispaudimo poveržlių skersmuo:¹⁾

Maksimalus pjovimo gylis:²⁾ 125 mm

¹⁾Japonijai 118 mm

²⁾Naudojant 118 mm išorinio skersmens prispaudimo poveržlės maksimalus pjovimo gylis sumažėja iki 116 mm

23.10 Garso lygio ir vibracijos vertės

Išsamesnių duomenų apie atitinkamą vibracijos reikalavimams pagal direktyvą 2002/44/EB ieškote www.stihl.com/vib

23.10.1 Garso slėgio lygis L_{peq} pagal ISO 19432

TS 480i: 98 dB(A)
TS 500i: 98 dB(A)

23.10.2 Garso galios lygis L_w pagal ISO 19432

TS 480i: 112 dB(A)
TS 500i: 112 dB(A)

23.10.3 Vibracijos vertė a_{hv,eq} pagal ISO 19432

	Rankena kairė:	Rankena dešinė:
TS 480i:	2,2 m/s ²	2,2 m/s ²
TS 500i	2,4 m/s ²	2,0 m/s ²

Garso lygio ir triukšmo lygio K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A); faktoriaus vertė pagal K-vibracijos K- faktoriaus vertė pagal RL 2006/42/EG = 2,0 m/s².

23.11 REACH

REACH pažymi ES potvarkį dėl registravimo, vertinimo ir chemikalų leistinas normas.

Informacijos apie atitinkamą REACH potvarkui (ES) Nr. 1907/2006 žiūrėti www.stihl.com/reach

23.12 Išmetamųjų dujų emisijos vertė

ES tipo patvirtinimo metodu išmatuota CO₂ vertė yra nurodyta www.stihl.com/co2 puslapyje kartu su konkretaus gaminio techniniais duomenimis.

Išmatuota CO₂ vertė nustatyta remiantis tipišku varikliu taikant standartizuotą tikrinimo metodą laboratorijos sąlygomis ir nėra aiški arba numatoma konkretaus variklio eksplotacinių charakteristikų garantija.

Jei laikomasi šioje naudojimo instrukcijoje aprašytos paskirties ir nurodytos techninės priežiūros, išmetamųjų dujų emisijos vertė keliami reikalavimai išpildomi. Bet kokia variklio modifikacija panaikina leidimą jų eksplotuoti.

24 Pastabos dėl remonto darbų

Šio įrenginio naudotojas gali atlikti tik tuos priežiūros ir remonto darbus, kurie aprašyti šioje naudojimo instrukcijoje. Kitus remonto darbus gali atlikti tik specializuotas pardavėjas.

STIHL rekomenduoja techninės priežiūros ir remonto darbus pavesti atlikti tik specializuotam STIHL prekybos atstovui. STIHL specializuoti pardavėjai reguliarai apmokomi ir gauna techninę informaciją.

Remontuojant naudoti tik atsargines dalis, kurias STIHL leidžia naudoti šiam įrenginiui. Naudoti tik kokybiškas atsargines detales. Priešingu atveju


gali kilti nelaimingo atsitikimo pavojus ar atsirasti gedimai įrenginyje.

STIHL rekomenduoja naudoti tik STIHL originalias atsargines detales.

STIHL originalias atsargines dalis atpažinsite pagal STIHL atsarginės detalės numerį, pagal užrašą **STIHL**[®] ir taip pat STIHL atsarginės detalės atpažinimo ženklą  (ant smulkų detailių gali būti tiki šis ženklas).

25 Antrinis panaudojimas

Sunaikinant laikytis specifinių šalies reikalavimų antriniam perdirbimui.

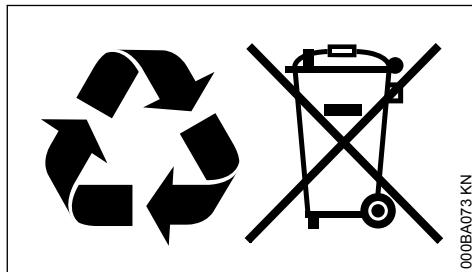

STIHL prietaisai nepriskiriami būtinėms šiukslėms. STIHL įrenginių, akumuliatorių, priedus ir supakavimą pristatyti nekenksmingam aplinkai antriniam perdirbimui.

Aktuali informacija apie atliekų šalinimą yra pas STIHL prekybos atstovą.

26 ES- atitikties sertifikatas

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Vokietija

prisiimdama visą atsakomybę deklaruoja, kad

Gaminio rūšis: Pjaustytuvas
Gamintojo prekių ženklas: STIHL
Tipas: TS 480i
TS 500i

Serijos identifikacinis numeris:
Cilindro darbinis tūris: 4250
72,2 cm³

atitinka jam taikomas Direktyvų 2011/65/ES, 2006/42/EB, 2014/30/ES ir 2000/14/EB nuostatas ir yra sukonstruotas bei pagamintas vadovaujantis toliau išvardyty standartų versijomis, galiosiusioms pagaminimo metu:

EN ISO 19432, EN 55012, EN 61000-6-1

Išmatuotasis ir garantuotasis garso galios lygis buvo nustatyti vadovaujantis Direktyvos 2000/14/EB V priedu taikant ISO 3744 standartą.

Išmatuotasis garso galios lygis

TS 480i:	113 dB(A)
TS 500i:	113 dB(A)

Garantuojamas garso galios lygis

TS 480i:	115 dB(A)
TS 500i:	115 dB(A)

Techninė dokumentacija saugoma:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Produktzulassung

Pagaminimo metai ir įrenginio numeris nurodyti ant įrenginio.

Waiblingen, 2021.07.15

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Įmonės vardu

Dr. Jürgen Hoffmann

Skyriaus vadovas Produktzulassung Produkto reguliavimas



27 UKCA atitikties deklaracija

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstr. 115
D-71336 Waiblingen

Vokietija

prisiimdama visą atsakomybę deklaruoja, kad

Gaminio rūšis: Pjaustytuvas
Gamintojo prekių ženklas: STIHL
Tipas: TS 480i
TS 500i

Serijos identifikacinis numeris:
Cilindro darbinis tūris: 4250
72,2 cm³

atitinka jam taikomas JK The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 ir Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001 taisyk-

lių rinkinys ir yra sukonstruotas bei pagamintas vadovaujantis toliau išvardytų standartų versijomis, galiojusiomis pagaminimo metu:

EN ISO 19432, EN 55012, EN 61000-6-1

Norint nustatyti išmatuotą ir garantuotą garso galios lygi, buvo laikomasi JK reglamento Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, Priedas 8, naujodant ISO 3744 standartą.

Išmatuotasis garso galios lygis

TS 480i:	113 dB(A)
TS 500i:	113 dB(A)

Garantuojamasis garso galios lygis

TS 480i:	115 dB(A)
TS 500i:	115 dB(A)

Techninė dokumentacija saugoma:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Pagaminimo metai ir įrenginio numeris nurodyti ant įrenginio.

Waiblingen, 2021.07.15

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Įmonės vardu

Dr. Jürgen Hoffmann

Skyriaus vadovas Produktzulassung Produkto reguliavimas

Saturs

1	Par lietošanas instrukciju.....	36
2	Drošības noteikumi un darba tehnika.....	37
3	Lietošanas piemēri.....	44
4	Griezējdiski.....	48
5	Sintētisko sveķu griezējdiski.....	48
6	Dimanta griezējdiski.....	48
7	Elektronische Wassersteuerung.....	50
8	Pieslēguma un aizsarga montēšana.....	52
9	Kīlsiksnas spriegošana.....	56
10	Griezējdiska uzlikšana un nomaiņa.....	57
11	Degviela.....	58

12	Iepildiet degvielu.....	59
13	Motora iedarbināšana un apturēšana.....	60
14	Gaisa filtra sistēma.....	62
15	STIHL Injection.....	62
16	Aizdedzes svece.....	62
17	Rievotās kīlsiksnas nomaiņa.....	63
18	Vadošie ratiņi.....	64
19	Ierīces uzglabāšana.....	64
20	Norādījumi par apkopi un kopšanu.....	65
21	Nodiļšanas samazināšana un izvairīšanās no bojājumiem	66
22	Svarīgākās detaļas.....	67
23	Tehniskie dati.....	67
24	Norādījumi par labošanu.....	68
25	Utilizācija.....	69
26	ES atbilstības deklarācija.....	69
27	UKCA – Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija.....	69

Cienītais klient!

Pateicamies, ka esat izvēlējušies firmas STIHL augstās kvalitātes izstrādājumu.

Šis izstrādājums ir izgatavots ar mūsdienīgām ražošanas tehnoloģijām, piemērojot visaptverošus kvalitātes nodrošināšanas pasākumus. Mēs pieleikam visas pūles, lai piepildītu Jūsu vēlmes un Jūs varētu bez problēmām strādāt ar šo ierīci.

Ja Jums ir jautājumi par ierīci, lūdzu, vērsieties pie dīlera vai tieši pie mūsu realizācijas uzņēmuma.

Jūsu

Dr. Nikolas Stihl

1 Par lietošanas instrukciju

1.1 Piktogrammas

Piktogrammas, kas ir izvietotas uz ierīces, ir paskaidrotas šajā lietošanas instrukcijā.

Atkarībā no ierīces un tās aprīkojuma, uz ierīces var būt izvietotas šādas piktogrammas.



Degvielas tvertne; benzīna un motorreļļas degmaisījums



Iespīst dekompresijas vārstu



Darbināt degvielas rokas sūknī



Ūdens pieslēgums, noslēdzotais krāns



Siksnes spriegošanas uzgrieznis



Pavilkta palaidējtieses rokturi

veselības aizsardzības minimālajām prasībām, darba ķēmējiem lietojot darba aprīkojumu darbā.

Tam, kurš pirmo reizi strādā ar motorizēto ierīci: lūdziet pārdevējam vai speciālistam izskaidrot, kā ar to rīkoties - vai arī piedalieties apmācībās.

Nepilngadīgie nedrīkst strādāt ar motorizēto ierīci – izņemot par 16 gadiem vecākus jauniešus, kas tiek apmācīti, strādājot pieaugušo uzraudzībā.

Bērniem, dzīvniekiem un skatītājiem jāatrodas drošā attālumā.

Neizmantošanas laikā motorizētā ierīce jānovieto tā, lai neviens netiktu apdraudēts. Jānodrošina motorizētās ierīces aizsardzība pret neatļautu piekļuvu.

Lietotājs ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem vai apdraudējumu, kas skar citas personas vai viņu īpašumu.

Motorizēto ierīci drīkst nodot citām personām vai iznomāt tikai tad, ja tās pārzina šo modeli un prot ar to rīkoties; ikreiz jādod līdzi lietošanas instrukciju.

Saskaņā ar nacionālajiem vai vietējiem noteikumiem troksni radošu motorizēto ierīču lietošana noteiktā laika periodā var būt ierobežota.

Tie, kas strādā ar motorizēto ierīci, nedrīkst būt noguruši, viņiem jābūt veseliem un mundriem.

Tiem, kas veselības apsvērumu dēļ nedrīkst piepūlēties, jāpajautā savam ārstam, vai viņi var strādāt ar motorizēto ierīci.

Tikai sirdsdarbības stimulatoru lietotājiem: šīs ierīces aizdedzes sistēma rada ļoti nelielu elektromagnētisko lauku. Nevar pilnīgi izslēgt ieteikmi uz atsevišķu tipu elektriskajiem sirdsdarbības stimulatoriem. Lai novērstu veselības apdraudējumu, STIHL iesaka konsultēties ar ārstējošo ārstu un elektriskā sirdsdarbības ritma stimulatora ražotāju.

Ar motorizēto ierīci nedrīkst strādāt pēc alkohola, narkotiku vai tādu zāļu vai preparātu lietošanas, kas varētu iespaidot reakcijas spējas.

Pārceliet darbu, ja ir sliks laiks (sniegs, ledus, vētra) – **paaugstināta negadījumu bīstamība!**

Motorizētā ierīce ir paredzēta vienīgi griešanai ar abrazīvajiem griezējdiskiem. Tā nav paredzēta koksnes vai koka priekšmetu zāģēšanai.

Azbesta putekļi ir ļoti bīstami veselībai – **nekad negrieziet azbestu!**

1.2 Nodalu apzīmējumi tekstā



BRĪDINĀJUMS

Brīdinājums par nelaimes gadījumiem un traumu risku cilvēkiem, kā arī par būtiskiem materiāliem zaudējumiem.

NORĀDĪJUMS

Brīdinājums par ierīces vai tās atsevišķu detaļu bojājuma iespējamību.

1.3 Tehniskie jauninājumi

STIHL nepārtraukti strādā pie mašīnu un ierīču pilneidošanas, tāpēc tiek rezervētas tiesības mainīt komplektācijas apjomu, tehniku un aprīkojumu.

Dati un attēli lietošanas instrukcijā nevar kalpot par pamatu pretenziju iesniegšanai.



2 Drošības noteikumi un darba tehnika



Strādājot ar griezējierīci, ir jāievēro īpaši darba drošības pasākumi, jo tās griezējisks rotē ar ļoti lielu apgrīzienu skaitu.

Pirms darba uzsākšanas uzmanīgi izlasiet visu lietošanas instrukciju un saglabājiet to vēlākai izmantošanai. Drošības noteikumu neievērošana var būt bīstama dzīvībai.

Jāņem vērā visi spēkā esošie darba drošības priekšraksti, piemēram, arodi asociāciju, sociālo kasu, darba aizsardzības iestāžu un citi noteikumi.

Darba devējiem Eiropas Savienībā obligāti jāievēro direktīva 2009/104/EK par drošības un

Motorizētās ierīces lietošana citiem mērķiem nav pieļaujama un var izraisīt nelaimes gadījumus vai ierīces bojājumu.

Nepārveidojiet ierīci – tā rezultātā var tikt apdraudēta drošība. Par bīstamību vai zaudējumiem, kas radušies cilvēkiem vai īpašumam, lietojot neatļautas pierīces, STIHL neuzņemas nekādu atbildību.

Šai motorizētajai ierīcei drīkst uzmontēt tikai šai ierīcei paredzētos vai tehniskā ziņā līdzīgus, STIHL apstiprinātus griezējdiskus vai piederumus. Ar jautājumiem lūdzam vērsties pie specifikātiem tirgotāja. Drīkst izmantot vienīgi augstas kvalitātes griezējdiskus vai piederumus. Ja tas netiek ievērots, iespējami nelaimes gadījumi vai motorizētās ierīces bojājumi.

STIHL iesaka izmantot STIHL oriģinālos griezējdiskus un piederumus. To īpašības ir optimāli pielāgotas ražojuma un lietotāja vajadzībām.

Ierīces tīrīšanai nelietojet augstspiediena tīrītājus. Špecīgā ūdens strūkla var sabojāt ierīces daļas.

Neapsmidzni ierīci ar ūdeni.



Nekad neizmantojiet ripzāģus, cietskausējuma, glābšanas darbu, koka zāģus vai cītus zobainus instrumentus – **dzīvībai bīstamu savainojumu risks!** Izmantojot griezējdisku, abrazīvās daļinas vienmērīgi nodilst, bet ripzāģa zobi griežot var ieķerties materiālā. Tas padara griešanu agresīvu un var izraisīt nekontrolētu, īoti bīstamu ierīces pretdarbības spēkus (atsitienus).

2.1 Apģērbs un aprīkojums

Ālkājiet noteikumiem atbilstošu apģērbu un aprīkojumu.



Apģērbam jābūt mērķiecīgi izvēlētam un tas nedrīkst traucēt. Valkājiet cieši piegulošu apģērbu – kombinezonu, nevis darba uzsvarci.

Griežot tēraudu, Valkājiet grūti degoša materiāla apģērbu (piem., ādas vai pret degšanu apstrādātu kokvilnas apģērbu) – bez sintētiskām šķiedrām – **dzirksteļošana rada ugunsbīstamību!**

Apģērbs nedrīkst būt notraipīts ar degošām vieklām (skaidlām, degvielu, elju u.c.).

Nevalkājiet apģērbu, kas var ieķerties ierīces kustīgajās daļās – šalli, kaklasaiti, kā arī rotasliecas. Sasieniet un nostipriniet garus matus tā, lai tie atrastos virs pleciem.



BRĪDINĀJUMS



Lai mazinātu acu traumu risku, valkājiet cieši piegulošas aizsargbrilles atbilstīgi standartam EN 166. Raugieties, lai aizsargbrilles būtu uzliktas pareizi.

Izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus pret troksni – piemēram, ausu aizbāžņus.

Valkājiet aizsargķiveri, ja pastāv priekšmetu nokrišanas risks.

Darba laikā var veidoties putekļi (piemēram, kristāliski materiāli no griežamā priekšmeta), tvaiki un dūmi, kas rada **veselības apdraudējumu!**

Putekļu veidošanās gadījumā valkājiet **putekļu aizsargmasku.**

Ja iespējami tvaiki vai dūmi (piemēram, griezot kompozītmateriālus), valkājiet **respiratoru.**



Izturīgi darba cīmdi, kas izgatavoti no nodilumizturīga materiāla (piemēram, ādas).

STIHL piedāvā plašu individuālu aizsargaprīkoma programmu.

2.2 Motorizētās ierīces transportēšana

Motoram vienmēr jābūt apturētam.

Ierīci pārnēsājiet tikai aiz roktura caurules – griezējdisks vērsts uz aizmuguri – karstais trokšņa slāpētājs vērsts nost no kermeņa.

Nepieskarieties karstām detaļām, sevišķi trokšņu slāpētājam – **apdegumu risks!**

Nekad netransportējiet motorizēto ierīci ar uzmontētu griezējdisku – **to var salauzt!**

Transportlīdzekļos: motorizētā ierīce jānostiprina tā, lai tā nevarētu apgāzties, netiktu sabojāta un nerastos degvielas noplūde.

2.3 Degvielas uzpilde



Benzīns īpaši viegli uzielsmo – sargāt no atklātas uguns, neizšķakstīt degvielu, nesmēkēt.

Pirms degvielas uzpildes **izslēdziet motoru.**

Neveiciet degvielas uzpildi, kamēr motors vēl ir karsts – degviela var pārplūst – **ugunsbīstamība!**

Degvielas tvertnes vāks jāatver uzmanīgi, laujot lēnām pazemināties spiedienam tvertnē un raugoties, lai neizšķakstās degviela.


Degvielas uzpilde jāveic labi vēdinātās vietās. Ja degviela ir izšķakstīta, motorizētā ierīce nekavējoties jānotira – nedrīkst pieļaut degvielas nokļūšanu uz apģērba, bet tad, ja tas tomēr ir noticis, nekavējoties jānomaina apģērbs.

Uz motora virsmām nedrīkst uzkrāties putekļi. Ja putekļi piesūcas ar benzīnu, rodas ugunsbīstamība. Regulāri nofīriet putekļus no motora virsmām.



Pārbaudiet, vai nav noplūžu! Ja ir izplūdusi degviela, nedarbiniet motoru – **džīvībai bīstamu apdegumu risks!**

2.3.1 Degvielas tvertnes bajonetaizslēgs

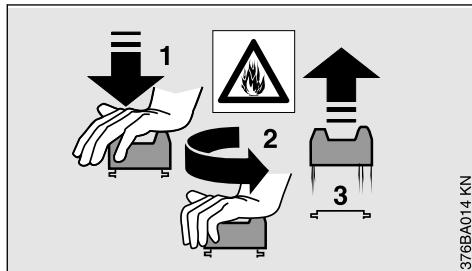

Nekad neatveriet un neaizveriet degvielas tvertnes bajonetaizslēgu ar instrumentiem. Tā var sabojāt vāciņa aizslēgu, un degviela var izlīt.

Pēc degvielas iepildīšanas rūpīgi aizveriet degvielas tvertnes bajonetaizslēgu.

2.4 Griezējierīce, vārpstas gultņojums

Pareizs vārpstas gultnojums nodrošina dimanta griezējdiska griešanās aploces un plaknes precizitāti – ja nepieciešams, jāliek pārbaudīt tirgotājam.

2.5 Griezējdiski

2.5.1 Griezējdisku izvēle

Griezējdiskiem jābūt paredzētiem griešanai, turot ierīci rokās. Neizmantojet citas slīpripas un papildierīces – **nelaimes gadījumu risks!**

Griezējdiski ir paredzēti dažādiem materiāliem: ievērojiet apzīmējumus uz griezējdiskiem.

STIHL parasti iesaka slapjās griešanas metodi.



Nemiet vērā griezējdisku ārējo diametru.



Griezējdiska vārpstas stiprinājuma atveres un griezējierīces vārpstas diametriem jāsakrīt.

Pārbaudiet, vai vārpstas stiprinājuma atvere nav bojāta. Nelietojet griezējdiskus ar bojātu vārpstas stiprinājuma atveri – **nelaimes gadījumu risks!**



Pielaujamajam griezējdiska apgriezienu skaitam jābūt vienādām vai lieķam par griezējierīces vārpstas maksimālo apgriezienu skaitu! – skatīt nodajā "Tekniskie dati".

Izmantojot lietotus griezējdiskus, pirms to montāžas jāpārbauda, vai tiem nav konstatējamas plāsas, izlūzuši elementi, abražīvo elementu nodilums, nelīdzenumi, abražīvo elementu nogurums, segmentu bojājums vai iztrūkums, pārkāšanas pazīmes (krāsas izmaiņas) un vai nav bojāta vārpstas stiprinājuma atvere.

Nekādā gadījumā neizmantojet plīsušus, izlūzušus vai saliekus griezējdiskus.

Nekvalitatīvi vai neatļauti dimanta griezējdiski griešanas laikā var sākt vibrēt. Šāda vibrēšana dimanta var strauji nobremzēt vai iespīlēt griezējdiskus griezuma vietā – **atsitiņa risks! Atsiņiens var izraisīt nāvējošas traumas!** Nekavējoties nomainiet dimanta griezējdiskus, kas nepārtraukti vai arī tikai īslaicīgi vibrē.

Nekad nemēģiniet iztaisnot dimanta griezējdiskus.

Neizmantojet griezējdiskus, kas nokrituši zemē – bojāti griezējdiski var salūzt – **nelaimes gadījumu risks!**

Ievērojiet sintētisko sveku griezējdisku derīguma termiņu.

2.5.2 Griezējdisku montāža

Pārbaudiet griezējierīces vārpstu un neizmantojet griezējierīci ar bojātu vārpstu – **nelaimes gadījumu risks!**

Izmantojot dimanta griezējdiskus, ievērojiet rotācijas virziena bultas.

Pozicionējiet priekšējo piespiedējplāksni – stingri pievelciet spriegojuma skrūvi – ar roku pagrieziet griezējdisku, vizuāli pārbaudot tā gaitu pa aploci un plaknē.

2.5.3 Griezējdisku uzglabāšana

Griezējdiski jāuzglabā sausā un siltā vietā uz līdzennes virsmas un nemainīgā temperatūrā – **lūšanas un plašāšanas bīstamība!**

Griezējdiski vienmēr jāsargā no triecienveida sadursmes ar zemi vai priekšmetiem.

2.6 Pirms iedarbināšanas

Pārbaudiet, vai griezējierīce ir darba kārtībā – nemiet vērā norādījumus, kas sniegti lietošanas instrukcijas attiecīgajā nodalā:

- Pārbaudiet degvielas sistēmas hermētiskumu, īpašu uzmanību pievēršot redzamajām dalām, piemēram, degvielas tverthes vāciņam, šķūtenū savienojumiem un manuālajam degvielas sūknim (attiecas tikai uz motorizētajām ierīcēm ar manuālo degvielas sūknī). Noplūdes vai bojājumu gadījumā motoru nedrīkst iedarbināt – **ugunsbīstamība!** Pirms lietošanas atsākšanas jāuzdod tirgotājam veikt ierīces remontu.
- Pārbaudiet, vai griezējdisks ir paredzēts griežamajam materiālam, ir labā stāvoklī un pareizi uzmontēts (rotācijas virziens, stiprinājums);
- pārbaudiet aizsarga stiprinājumu – ja aizsargs ir valīgs, vērsieties pie tirgotāja
- Gāzes svirai un gāzes sviras fiksatoram jāpārvietojas viegli – gāzes svirai pašai ir jāatgriežas tukšgaitas stāvoklī
- Stop slēžim ir jābūt viegli pārvietojamam stāvoklī **STOP** vai **0**;
- Pārbaudiet aizdedzes sveces vada uzgaļa fiksāciju – ja spraudnis kustas, var veidoties dzirksteles, kas var aizdedzināt izplūdušu degvielas-gaisa maisījumu – **ugunsbīstamība!**
- neveiciet nekādus apkalpošanas un drošības ierīču pārveidojumus
- Rokturiem jābūt tīriem un sausiem – bez eļļas un netīrumiem – tas ir svarīgi griezējierīces drošai vadībai
- griešanai ar slapjo tehnoloģiju jānodrošina pieiekams ūdens daudzums

Motorizēto ierīci drīkst darbināt tikai tad, ja tā ir darba kārtībā – **nelaimes gadījumu risks!**

2.7 Iedarbiniet motoru

Jāatrodas vismaz 3 m attālumā no degvielas iepildīšanas vietas – taču nekādā gadījumā slēgtās telpās.

Novietojiet tikai uz līdzena pamata un rauģieties, lai būtu nodrošināts stingrs un stabils motorizētās ierīces stāvoklis – griezējdisks nedrīkst

saskarties ar zemi vai citiem priekšmetiem, kā arī tas nedrīkst atrasties griezuma vietā.

Griezējdisks var sākt griezties uzreiz pēc iedarbināšanas.

Ar motorizēto ierīci drīkst strādāt tikai viens cilvēks – neviena cita persona nedrīkst atrasties darba zonā – arī iedarbināšanas laikā.


Motoru aizliegts iedarbināt, izlaižot „no rokām” – iedarbināšanu jāveic saskanā ar lietošanas instrukcijā dotajiem norādījumiem.

Kad tiek atlaista gāzes svira, griezējdisks kādu laiku turpina griezties – **pēcdarbība izraisa savainošanās bīstamību!**

2.8 Ierīces turēšana un vadīšana


Griezējierīci drīkst izmantot griešanai, tikai turot rokās vai novietotu uz STIHL ratiņiem.

2.8.1 Griešana, turot ierīci rokās

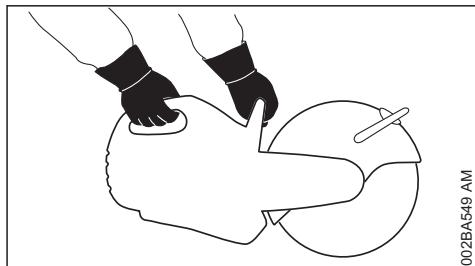

002BA549 AM

Motorizētā ierīce visu laiku stingri jāturi ar abām rokām: Ar labo roku turiet aizmugurējo rokturi – tas attiecas arī uz krejiem. Lai vadīšana būtu drošāka, roktura caurule un rokturis cieši jāaptver ar īkšķiem.

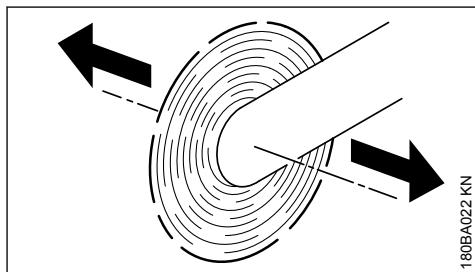

180BAQ022 KN

Griezot griezējierīces rotējošo griezējdisku bultiņas norādītājā virzienā, veidojas spēks, kas ierīci mēģina sasvērt.


Apstrādājamai detaļai jābūtnofiksētai un vienmēr ierīce jāvada detaļas virzienā - nekad pretējā virzienā.

2.8.2 Ratiņi

STIHL griezējierīci var uzmontēt uz STIHL ratiņiem.

2.9 Aizsargs

Aizsarga regulēšanas diapazonu nosaka atdures tapa. Nekad nemēģiniet aizsargu pārspiest pāri atdures tapai.

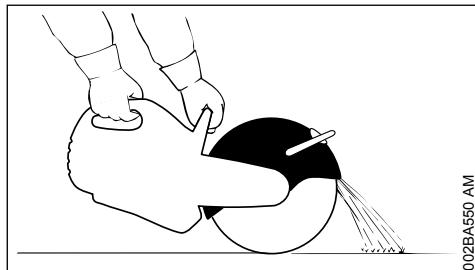

Griezējierīces aizsargs ir jāuzstāda pareizi: Virziet materiāla daļīnas virzienā prom no lietotāja un ierīces.

Pievērsiet uzmanību atdalījušos materiāla daļiņu lidošanas virzienam.

2.10 Darba laikā

Ja draud briesmas vai noticeis nelaimes gadījums, nekavējoties apturiet motoru – pārvietojiet slēdzi STOP stāvoklī **STOP** vai attiecīgi 0.

Raugieties, lai motors tuksgaītā darbotos nevainojami – pēc gāzes sviras atlaišanas griezējdisks vairs netiek piedzīts un apstājas.

Regulāri pārbaudiet tukšgaitu. Ja griezējdisks tukšgaitas režīmā griežas līdzi, nododiet ierīci labošanā tirgotajam.

Atbrīvojiet darba zonu – sekojiet, lai tajā nebūtu šķēršļu, bedru un caurumu.

Jāievēro piesardzība uz apledojuma, slapjas virsmas, sniega, sīpas, nelīdzenas u.tml. virsmas – **paslīdēšanas risks!**

Nedrīkst strādāt uz kāpnēm – uz nestabilas atbalsta vietas – virs plecu augstuma – ar vienu roku – **negadījumu bīstamība!**

Vienmēr jāieņem droša un stabila poza.

Nestrādājiet vienatnē – vienmēr sauciena attālumā ir jāatrodas otram cilvēkam, kurš nelaimes gadījumā var sniegt palīdzību.

Nepieļaujiet citu personu atrašanos darba zonā – turieties pietiekamā attālumā no citām personām,

lai pasargātu tās no trokšņa un izsviestām materiāla daļām.

Ja ir uzlikta dzirdes orgānu aizsargierīce, nepieciešama lielāka uzmanība un piesardzība – rodoto bīstamībai, brīdinājuma signālu (kliedzienu, skaņas signālu utt.) dzirdamība ir apgrūtināta.

Paredzētājā laikā dodieties darba pārtraukumos.

Strādājiet mierīgi un pārdomāti – tikai laba apgaismojuma un labas redzamības apstāklos. Jāstrādā uzmanīgi, neapdraudot apkārtējos.



Tiklīdz motors sāk darboties, motorizētā ierīce izdala toksiskas atgāzes. Šīs gāzes var būt bez smakas un neredzamas, kā arī saturēt nesadegušus oglūdenražus un benzolu. Nekad nestrādājiet ar motorizēto ierīci slēgtās vai slikti vēdināmās telpās – tas attiecas arī uz ierīcēm ar katalizatoru.

Strādājot grāvjos, slīpumos vai līdzīgos apstākļos, vienmēr nodrošiniet pietiekošu gaisa apmaiņu – **saindēšanās apdraud dzīvību!**

Sliktas dūšas, galvas sāpu, redzes traucējumu (piemēram, samazinoties redzes laukam), dzirdes traucējumu, reibona, samazinātu koncentrācijas spēju gadījumā nekavējoties pārtrauciet darbu – šos simptomus var radīt arī augsta atgāzu koncentrācija – **nelaimes gadījumu risks!**

Lietojet motorizēto ierīci un tās tuvumā **nesmēkējiet – ugunsbīstamību!**

Ja motorizētā ierīce ir bijusi pakļauta neparedzētai slodzei (piemēram, mehāniskai iedarbībai trieciena vai kritiena rezultātā), pirms tālākās izmantošanas noteikti jāpārbauda, vai tā ir darba kārtībā – skat. arī sadalu "Pirms iedarbināšanas". Sevišķu uzmanību pievērsiet degvielas sistēmas hermētiskumam un drošības ierīcu pareizai darbībai. Nekādā ziņā nedrīkst turpināt lietot motorizēto ierīci, kas nav darba kārtībā. Šaubu gadījumā konsultējieties ar tirgotāju.

Nekad nepieskarieties rotējošam griezējdiskam ar roku vai citu ķermenē daļu.

Pārbaudiet darba vietu. Novērsiet apdraudējumu, ko var radīt bojāti cauruļvadi vai elektrības vadī.

Ierīci nedrīkst izmantot uzliesmojošu vielu un degošu gāžu tuvumā.

Negrieziet caurules, metāla mucas vai citas tvertnes, ja nav skaidri zināms, ka tajās nav gaistošu vai degošu vielu.

Neļaujiet motoram darboties bez uzraudzības.
Pirms aiziešanas no ierīces (piemēram, darba pārtraukumos), apturiet motoru.

Pirms griezējierīces novietošanas zemē:

- Motora izslēgšana
- nogaidiet, līdz griezējdisks ir pilnībā apstājies vai apturiet griezējdisku, ar to uzmanīgi pieskaroties cietai virsmai (piemēram, betona plāksnei), līdz tas ir nobremzēts un pilnīgi apstājies



Biežāk pārbaudiet griezējdisku – nekavējoties nomainiet to, ja tam ir redzamas plaissas, izliekumi vai citi bojājumi (piem., pārkarsana) – plīšana rada **nelaimes gadījumu risku!**


Ja radušas izmaiņas ierīces griešanas īpašībās (piem., augsta vibrācija, samazinās griešanas jauda), pārtrauciet darbu un novērsiet izmaiņu cēlonus.

2.11 Reakcijas spēki

Biežāk sastopamie reakcijas spēki ir atsitiens un ievilkšana.



Atsitiens ir bīstams – **atsitiens var izraisīt nāvējošas traumas.**

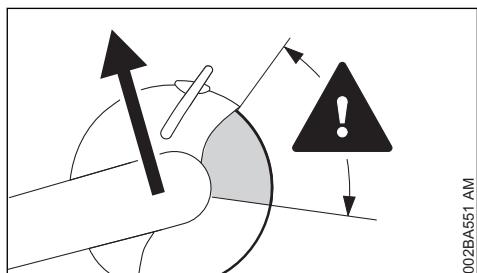

002BA551 AM


Atsitienu (kickback) gadījumā griezējdisks pēkšni un nekontrolēti var tikt pasists ierīces lietotāja virzienā.

Atsitiens rodas, piemēram, ja griezējdisks

- iesprūst – jo sevišķi augšējā ceturtdalā
- tas tiek strauji nobremzēts, nonākot berzes saskarē ar cietu priekšmetu.


Lai samazinātu atsitienu risku:

- strādājiet pārdomāti un pareizi;
- turiet griezējierīci stingri ar abām rokām un drošu tvērienu;

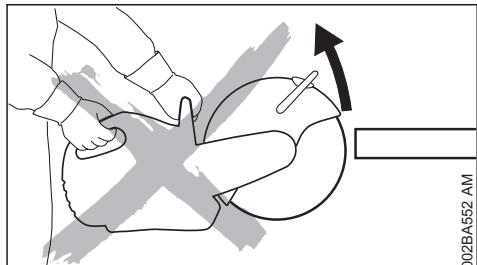


002BA552 AM

- ja vien iespējams, negrieziet ar griezējdiska augšējo ceturtdaļu. Ievadiet griezējdisku griezumā, ievērojot vislielāko piesardzību – nesašķiebiet un negrūdiet to griezumā ar spēku

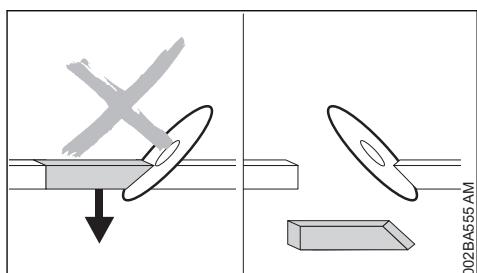

002BA553 AM

- Nepielaujiet iekilēšanās efektu – nogrieztā materiāla daļa nedrīkst bremzēt griezējdisku
- vienmēr rēķinieties ar griezamā priekšmeta pārvietošanos vai citiem iemesliem, kuru dēļ griezums var aizvērties, un griezējdisks var iesprūst;
- nostipriniet un atbalstiet apstrādājamo priekšmetu, lai griešanas laikā un pēc tam griezums neaizvērtos
- tādēļ apstrādājamie priekšmeti nedrīkst būt izliekti vai valīgi, un tiem ir jābūt nodrošinātiem pret aizripošanu, izslīdešanu un šūpošanos

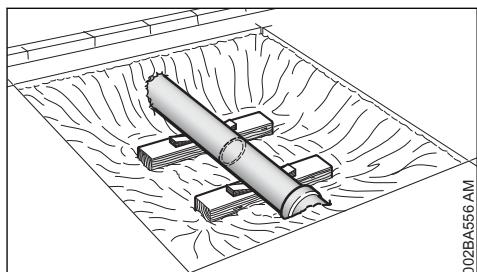


002BA556 AM

- valēja caurule jānostiprina ar stabili un izturīgu atbalsta konstrukciju, piemēram klijiem,
- vienmēr pievērsiet uzmanību atbalsta konstrukcijai un virsmai – materiāls var nodrūpt
- ar dimanta griezējdiskiem grieziet, pielietojot mitrināšanu

– Sintētisko sveķu griezējdiski atkarībā no izpildījuma varianta ir piemēroti tikai sausajai vai tikai mitrajai griešanai. Ar sintētisko sveķu griezējdiskiem, kas paredzēti tikai slapjai griešanai, strādājiet tikai ar slapjās griešanas tehnoloģiju!

2.11.1 Aizvirzīšana

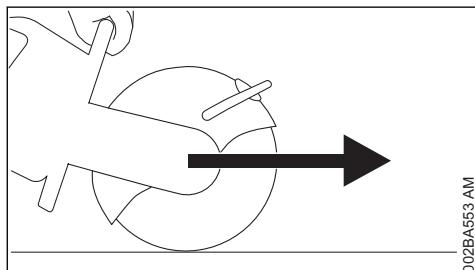

Griezējierīce aizvirzās virzienā uz priekšu, prom no lietotāja, kad griezējdisks ar griežamo priekšmetu saskaras no augšpuses.


2.12 Darbs ar ierīci – griešana



Griezējdisks jāievada griezuma rievā taisni, nesagāžot un neradot sānu slodzi.



Nedrīkst slīpēt vai veikt rupjo apstrādi no sāniem.

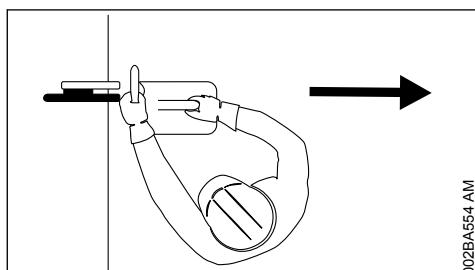

Neviena kermenē daļa nedrīkst atrasties griezējdiska darbības zonā. Raugieties, lai darba vieta būtu pietiekami plaša – jo īpaši būvbedrēs jānodrošina vieta ierīces lietotājam un nogrieztās daļas nokrišanai.

Nedrīkst strādāt pārāk noliecoties un nekādā gadījumā nedrīkst liekties pāri griezējdiskam, īpaši, ja aizsargs ir atvilkts atpakaļ.

Nestrādājiet virs plecu augstuma.

Griezējierīci drīkst izmantot tikai griešanai ar abrazīvajiem diskiem. Tā nav paredzēta priekšmetu ēvelēšanai vai skaidas noņemšanai.

Uz griezējierīci nedrīkst spiest.

Pirms griezējierīces izmantošanas vispirms jānosaka griezuma virziens. Pēc tam griešanas virzienu vairs nedrīkst mainīt. Nekādā gadījumā negrūdiet ierīci vai nesiet ar ierīci griešanas rievā – nelaujiet ierīci iegāzties griešanas rievā – **salūšanas bīstamība!**

Dimanta griezējdiski: Samazinoties griešanas jaudai, pārbaudiet dimanta griezējdiska asumu un, ja nepieciešams, uzasiniet to. Šim nolūkam izmantojiet abrazīvu materiālu, piem., smilšakmeni, gāzbetonu vai asfaltu.

Griezuma beigās griezējierīces disks griezumā zaudē atbalstu. Lietotājam jāuztver ierīces smauguma spēks – **kontroles zuduma risks!**



Griezot tēraudu: degošas materiāla daļinas rada **ugunsbīstamību!**

Nelaujiet ūdenim un dubļiem nonākt uz elektrības vadiem – **strāvas triecienu risks!**

Griezējdisks materiālā jāievelk, nevis jāiestumj. Pēc pārgriešanas griezuma vietu nedrīkst pielabot ar griezējierīci. Nedrīkst veikt papildu zāģējumus – izvirzītās vietas vai aizzāgējuma vietas jānolauž (piemēram, ar āmuru).

Griezot ar dimanta griezējdiskiem, izmantojiet mitrināšanu – piem., izmantojiet STIHL ūdens pieslēgumu.

Sintētisko sveķu griezējdiski atkarībā no izpildījuma varianta ir piemēroti tikai sausajai vai tikai mitrajai griešanai.

Griezot ar sintētisko sveķu griezējdiskiem, kas paredzēti tikai mitrajai griešanai, izmantojiet mitrināšanu – piem., izmantojiet STIHL ūdens pieslēgumu.

Strādājot ar sintētisko sveķu griezējdiskiem, kas paredzēti tikai sausajai griešanai, strādājiet tikai saskaņā ar sausās griešanas tehnoloģiju. Ja ar tāda veida sintētisko sveķu griezējdiskiem griežiet, izmantojot mitrināšanu, tie zaudēs griešanas spēju un kļūs neasi. Ja lietošanas laikā tāda veida sintētisko sveķu griezējdiski kļūst mitri (piemēram, no pelķēm vai caurulēs palikuša ūdens) – nepalieliniet, bet saglabājiet esošo griešanas spiedienu – diska **salūšanas risks!** Nekavējoties izlietojiet šādus sintētisko sveķu griezējdiskus.

2.12.1 Ratiņi

Atbrīvojiet ratiņiem ceļu. Ja vadošie ratiņi tiek stumti pāri priekšmetiem, griezējdisks var griezumā sasvērties – **salūšanas bīstamība!**

2.13 Vibrācijas

Izmantojot ierīci ilgāku laiku, iespējami ierīces vibrāciju radīti roku asinsrites traucējumi ("balto pirkstu" slimība).

Vienots izmantošanas ilgums, kas būtu attiecīnāms uz ikvienu personu, nav noteikts, jo tas ir atkarīgs no vairākiem ietekmes faktoriem.

Izmantošanas ilgums pagarinās:

- pasargājot rokas (ar siltiem cimdiem)
- ievērojot pārtraukumus

Izmantošanas ilgums saīsinās:

- ja personai ir īpaša predispozīcija pret nepieliekamu asinsriti (pazīme: pirksti bieži kļūst auksti, tirpst)
- zemā ārējā gaisa temperatūrā
- atkarībā no satveršanas spēka (stingrs satvērumš kavē asinsriti)

Pārbaudiet un ilgstoši izmantojot ierīci un atkārtoti novērojot attiecīgos simptomus (piem., pirkstu tiršanu), ieteicama medicīniska izmeklēšana.

2.14 Apkope un remonti

Pārbaudiet jāveic motorizētās ierīces apkope. Veiciet tikai tos apkopes un remonta darbus, kas ir aprakstīti lietošanas instrukcijā. Visi citi darbi jāveic dīlerim.

STIHL iesaka uzticēt tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi tikai STIHL dīlerim. STIHL dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedālīties apmācībā, kā arī viņu rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.

Dīrķst izmantot tikai augstas kvalitātes rezerves daļas. Citādi var rasties nelaimes gadījumi vai ierīces bojājumi. Ar jautājumiem lūdzam vērsties pie dīlera.

STIHL iesaka izmantot STIHL oriģinālās rezerves daļas. To īpašības ir optimāli pielāgotas ierīcei un lietotāja vajadzībām.

Pirms remonta, apkopes un tīrišanas darbiem vienmēr **apturiet motoru – savainošanās risks!**

Kad ir noņemts aizdedzes vada uzgalis vai izskrūvēta aizdedzes svece, ar iedarbīnāšanas ierīci drīkst motoru griezt tikai tad, ja stop slēdzis atrodas stāvoklis **STOP** vai 0 – aizdedzes dzirksteles ārpus cilindra rada **ugunsbīstamību**.

Neveiciet apkopi un neuzglabājiet motorizēto ierīci atklātas uguns tuvumā – degviela rada **ugunsbīstamību!**

Regulāri pārbaudiet degvielas tvertnes vāciņa hermētiskumu.

Izmantojiet darbderīgas, STIHL atlautas aizdedzes sveces – skat. sadaļu "Tehniskie dati".

Pārbaudiet aizdedzes vadu (nebojāta izolācija, ciešs pieslēgums).

Pārbaudiet, vai trokšņa slāpētājs ir darba kārtībā.

Nedrīkst strādāt ar bojātu trokšņa slāpētāju vai bez tā – **ugunsbīstamība – dzirdes orgānu bojājumi!**

Nepieskarieties karstam trokšņa slāpētājam – **apdegumu risks!**

Pārbaudiet gumijas buferi ierīces apakšpusē – korpus nedrīkst berzties pret zemi – **bojājumu risks!**

Pretvibrācijas elementu stāvoklis ietekmē ierīces vibrāciju – pretvibrācijas elementi ir regulāri jāpārbauda.

3 Lietošanas piemēri

3.1 Ar dimanta griezējdiskiem grieziet tikai pielietojot mitrināšanu.

3.1.1 Darbmūža un griešanas ātruma palīnāšana

Griezējdiskam jāierīko ūdens pievade.

3.1.2 Putekļu sasaiste

Griezējdiskam pievadāmā ūdens daudzumam jābūt vismaz 0,6 l/min.

3.1.3 Ūdens padeves pieslēgums

- ierīcei ūdeni iespējams pievadīt no jebkāda veida ūdensapgādes sistēmas.
- 10 l ūdens tvertne putekļu sasaistei
- Ar ratiņiem pielietojama ūdens tvertne putekļu sasaistei.

3.2 Griešana ar sintētisko sveķu griezējdiskiem – sausā vai mitrā – atkarībā no konstrukcijas veida.

Sintētisko sveķu griezējdiski atkarībā no izpildījuma varianta ir piemēroti tikai sausajai vai tikai mitrajai griešanai.

3.2.1 Tikai sausajai griešanai piemēroti sintētisko sveku griezējdiski.

Veicot sauso griešanu, valkājiet piemērotu putekļu aizsargmasku.

Ja iespējami tvaiki vai dūmi (piemēram, griežot kompoziitmateriālus), valkājiet **respiratoru**.

3.2.2 Tikai mitrajai griešanai piemēroti sintētisko sveku griezējdiski.

Griezējdisku izmantot tikai kopā ar ūdeni.



Lai sasaistītu putekļus, griezējdiskam pievadāmā ūdens minimālais daudzums ir 1 l/min. Lai nesamazinātos griezuma jauda, griezējdiskam pievadāmā ūdens maksimālais daudzums ir 4 l/min.

Darba beigās, lai griezējdisku atbrīvotu no sakrājušās ūdens daudzuma, diskam jālauj apm. 3 līdz 6 sekundes darboties ar darba apgrizezniem bez ūdens.

- Ierīcei ūdeni iespējams pievadīt no jebkāda veida ūdensapgādes sistēmas.
- 10 l ūdens tvertne putekļu sasaistei
- Ar ratiņiem pielietojama ūdens tvertne putekļu sasaistei.

3.3 Levērojiet, strādājot ar dimanta un sintētisko sveku griezējdiķiem

3.3.1 Griežamie objekti

- nedrīkst atrasties virs tukšas telpas;
- jānostiprina pret aizriņu vai aizslīdēšanu
- jānodrošina pret svārstībām.

3.3.2 Nogrieztās daļas

Izgriežot atveres, padziļinājumus utt., ir svarīgi ievērot griezumu izdarīšanas secību. Pēdējais griezums vienmēr jāveic tā, lai griezējdisks netiktu iespīelts, un lai nogrieztā vai izgrieztā daļa neapdraudētu operatoru.


Ja nepieciešams, atstājiet nelielu gabalu, kas nogriežamo daļu notur pozīcijā. Vēlāk šo posmu izlauziet.

Pirms daļas galīgās nogriešanas pārliecinieties:


- cik smaga ir nogriežamā daļa;
- kā tā būs pārvietojama pēc nogriešanas;
- vai tā nav nospriegota.

Izlaužot nogriezto daļu, neapdraudiet palīgus.

3.4 Griešana jāveic vairākos parēmienos.

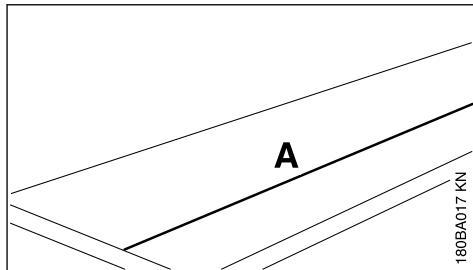


- ▶ Atzīmējiet griezuma līniju (A).

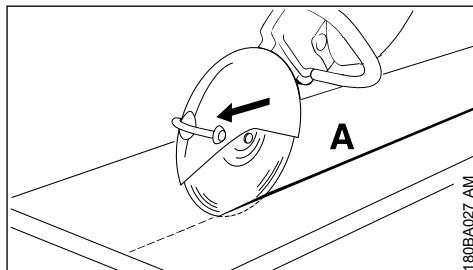


- ▶ Grieziet gar griezuma līniju. Koriģējot griezumu, nesagāziet griezējdisku, bet ikreiz sāciet no jauna – vienā piegājenā griezumam jābūt maksimāli 5 līdz 6 cm dziļam. Biezāku materiālu grieziet vairākos piegājiens

3.5 Plāksņu griešana


- ▶ Nostipriniet plāksni (piemēram, uz neslidenas pamatnes, smiltīs).

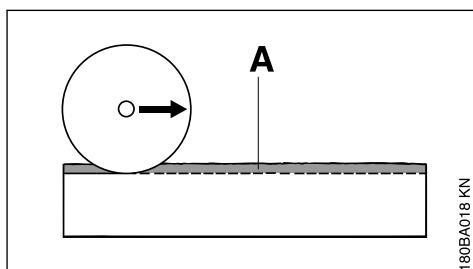

- ▶ Ieslīpējiet vadrievu (A) gar iezīmēto līniju.

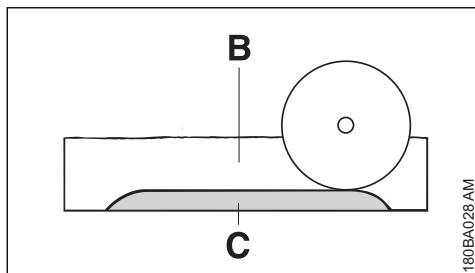

- ▶ Padziļiniet griezuma vietu (B).
- ▶ Atstājet nepabeigtu zāģējumu (C).
- ▶ Plāksni vispirms caurgrieziet griezuma galos, lai materiālā neizlūztu gabali.
- ▶ Nolauziet plāksni.

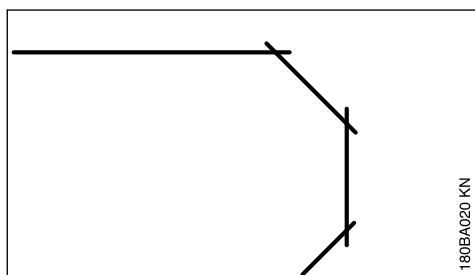


- ▶ Līknes veidojiet vairākos piegājienos – sekojiet, lai griezējdisks nesasvērtos.

3.6 Cauruļu, apaļu un dobu priekšmetu griešana


- ▶ Caurules, apaļi un dobi priekšmeti jānodrošina pret šūpošanos, izslīdēšanu un ripošanu.
- ▶ Jāņem vērā nogriežamās daļas kritiena kustība un svars.
- ▶ Nosakiet un iezīmējiet griezuma līniju, izvairoties no armatūras, jo īpaši griezuma virzienā.
- ▶ Nosakiet atdalošo griezumu secību.
- ▶ Ieslīpējiet vadrievu gar iezīmēto griezuma līniju.
- ▶ Padziļiniet vadrievu – ievērojiet griezuma dzīļumu vienā darba gāgienā. Lai izdarītu nelielas virziena korekcijas, nesaķēriet griezējdisku, bet sāciet no jauna – atstājet nelielus nenogrieztus gabalus, kas notur nogriežamo detaļu pozīciju. Šie izvirzījumi pēc pēdējā plānotā atdalošā griezuma izdarīšanas jānolauz.

3.7 Betona cauruļu griešana

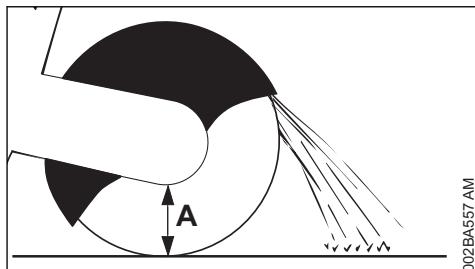


Darba procedūra ir atkarīga no caurules ārējā diametra un griezējdiska maksimālā iespējamā griezuma dzīluma (A).

- ▶ Caurule jānodrošina pret šūpošanos, izslīdēšanu un ripošanu.
- ▶ Jāņem vērā nogriežamās daļas svars, spriegums un kritiena kustība.

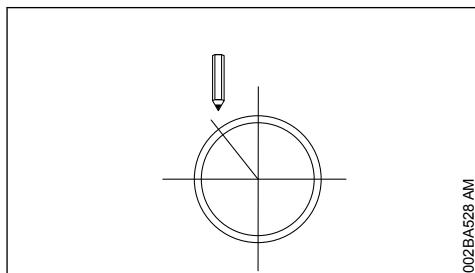

- ▶ Jānosaka un jāiezīmē griezumu secība.
- ▶ Griezumu secības noteikšana

Ārējais diametrs ir mazāks nekā maksimālais griezuma dzīlums

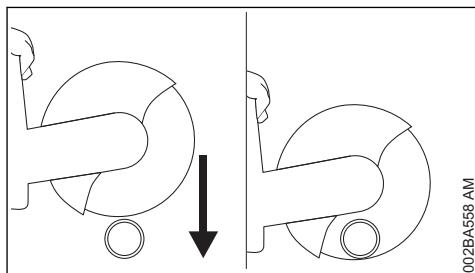


- ▶ Jāizdara viens atdalošais griezums virzienā no augšas uz leju.

Ārējais diametrs ir lielāks nekā maksimālais griezuma dzīlums


Vispirms darbs jāsaplāno. Jāizdara **vairāki** atdalošie griezumi – ir svarīga to pareiza secība.

- ▶ Jāpagriež aizsargs pie aizmugurējās atdures.

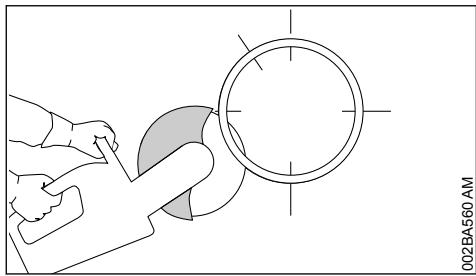


- ▶ Jāsāk lejā, jāstrādā ar griezējdiska augšējo ceturtdaļu.

002BA560 AM

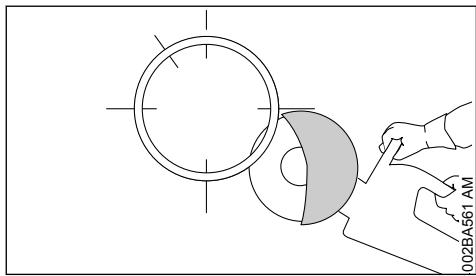


- ▶ Pretējā apakšējā puse jāgriež ar griezējdiska augšējo ceturtdaļu.

002BA561 AM

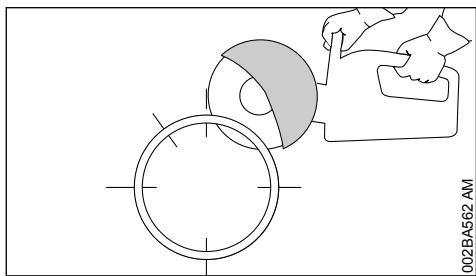

002BA562 AM


- ▶ Pirmais sānu griezums caurules augšējā pusē.

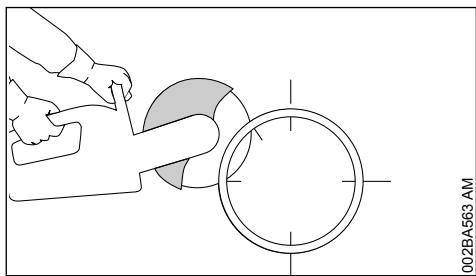

002BA563 AM

- ▶ Otrais sānu griezums iezīmētajā zonā – nekādā gadījumā nedrīkst izdarīt griezumu pēdējā griezuma zonā, citādi nogriezamā caurules daļa vairs nebūs stabila.

Tikai tad, kad ir veikti visi apakšējie un sānu griezumi, jāizdara pēdējais, augšējais griezums.

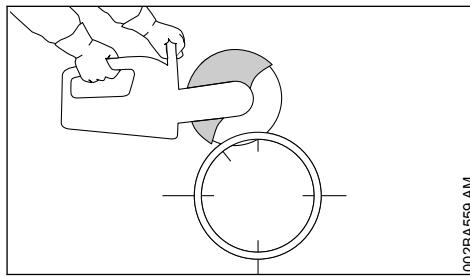


002BA559 AM

- ▶ Pēdējais griezums vienmēr no augšpuses (apm. 15 % no caurules apkārtmēra).

3.8 Atveres izzāgēšana betona caurulē


Svarīgi ievērot atdalošo griezumu secību (no 1 līdz 4):

- ▶ vispirms jāgriež grūti pieejamās vietās.

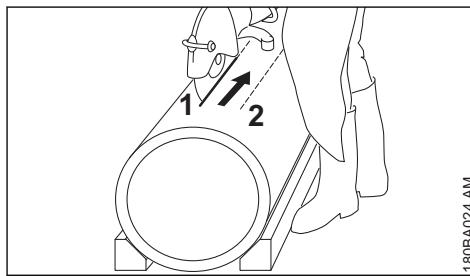


180BA024 AM

- ▶ Atdalošie griezumi vienmēr jāizdara tā, lai griezējdisks netiku iespiests.

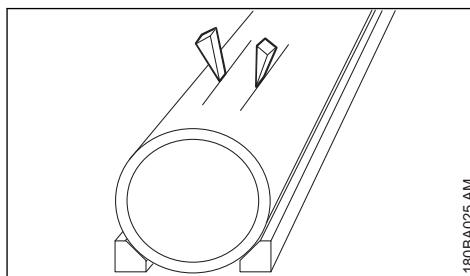

180BA025 AM

- ▶ Jālieto kīli un/vai jāatstāj izvirzījumi, kas pēc griezumu veikšanas jānolauž.

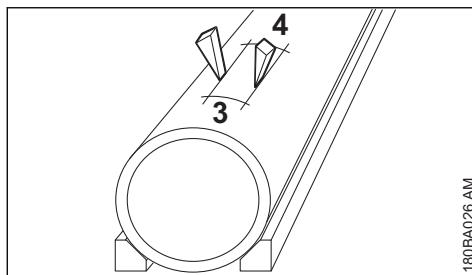

- Ja pēc griezumu izdarīšanas izgrieztā daļa paliek atverē (ķīlu vai atstāto izvirzījumu dēļ), griešanu nedrīkst turpināt – izzāgtā daļa jāizlauž.

4 Griezējdiski

Īpaši, griežot bez ratiniem, griezējdiski tiek pakļauti ļoti lielai slodzei.

Tādēļ lietojiet tikai atbilstīgi markētus griezējdiskus, kas paredzēti lietošanai ar manuāli vadāmām ierīcēm saskaņā ar EN 13236 (dimanta) vai EN 12413 (sintētisko sveķu). Ievērojiet griezējdiska maksimālo apgriezienu skaitu – **nelaimes gadījumu risks!**


Sadarbībā ar pazīstamiem griezējdisku ražotājiem STIHL izstrādātie griezējdiski ir augstas kvalitātes un paredzēti konkrētām vajadzībām, kā arī atbilst griezējierīces motora jaudai.

Tiem ir nemainīgi izcila kvalitāte.

4.1 Transportēšana un uzglabāšana

- Transportējot un uzglabājot, griezējdiski nedrīkst atrasties tiesā saules staru vai citas termiskas slodzes ietekmē.
- Nepieļaujiet triecienus un sitienus pa griezējdisku.
- Glabājiet griezējdiskus oriģinālajā iepakojumā pēc iespējas nemainīgā temperatūrā uz līdzsasnās virsmas.
- Neuzglabājiet griezējdiskus agresīvu šķidrumu tuvumā.
- Uzglabājiet griezējdiskus tā, lai tie netiek pakļauti sala iedarbībai.

5 Sintētisko sveķu griezējdiski

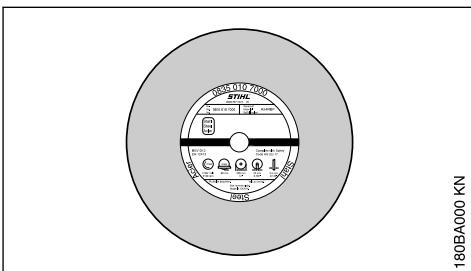

Tipi:

- sausai lietošanai
- slapjai lietošanai

Sintētisko sveķu griezējdisku pareiza izvēle un pielietojums nodrošina saimniecisko labumu un nepieļauj disku ātru nodilšanu. Izvēli atvieglo saīsinātais apzīmējums


- uz etiķetes
- uz iepakojuma (tabula ar pielietojuma ieteikumiem)

STIHL sintētisko sveķu griezējdiski, atkarībā no konstrukcijas veida, ir paredzēti šādu materiālu griešanai:

- asfaltam
- betonam
- akmenim
- kaļamā čuguna caurulēm
- Tērauds; STIHL sintētiskie griezējdiski nav paredzēti sliežu griešanai.

Nedrīkst griezt citus materiālus – **nelaimes gadījumu risks!**

6 Dimanta griezējdiski

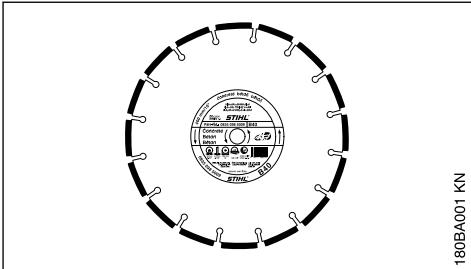

Lietošanai ar mitrināšanu

Dimanta griezējdisku pareiza izvēle un pielietojums nodrošina ekonomisko izdevīgumu un

nepieļauj disku ātru nodilumu. Izvēli atvieglo saīsinātais apzīmējums

- uz etiketes
- uz iepakojuma (tabula ar pielietojuma ieteikumiem)


STIHL dimanta griezējdiski atkarībā no veida un varianta ir paredzēti šādu materiālu griešanai:

- asfaltam
- betonam
- akmenim (cietiem iežu veidiem)
- abrazīvam betonam
- svaigam betonam
- māla kieģeljiem
- māla caurulēm
- Kajamais čuguns

Aizliegts griezt citus materiālus – **nelaimes gadījumu risks!**

Nekādā gadījumā nelietojiet dimanta griezējdiskus ar abrazīvu pārklājumu uz sānu virsmām, jo tie var iestrēgt griezuma vietā un izraisīt ļoti spēcīgu atsitienu – **nelaimes gadījumu risks!**

6.1 Saīsinātie apzīmējumi

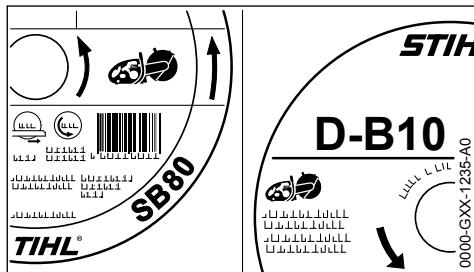


Saīsināto apzīmējumu veido ciparu un burtu kombinācija, kas sastāv no vienas līdz četrām zīmēm:

- Burti norāda griezējdiska galveno izmantošanas jomu.
- Skaitlī apzīmē STIHL dimanta griezējdisku veikspējas klasi.

6.2 Aploces un plaknes kustība

Nevainojams vārpstas gultņojums ir nepieciešams, lai nodrošinātu ilgu dimanta griezējdiska darbmūžu un efektīvu darbību.


Lietojot griezējdisku kopā ar griezējierīci ar sliktu vārpstas gultņu atbalstu, var rasties novirzes no vienmērīgas kustības pa aploci un plaknē.

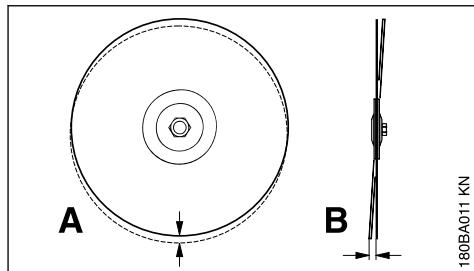

Pārāk liela aploces kustības novirze (A) pārslogo atsevišķus dimanta segmentus, kas sakarst. Tas var radīt spriegojuma izraisītas tērauda plātnes plaisas vai atsevišķu segmentu izdegšanu.


Plaknes kustības novirzes (B) rada lielāku sakaršanas slodzi un platāku griezumu.

6.3 Abrazīvo elementu nodilums

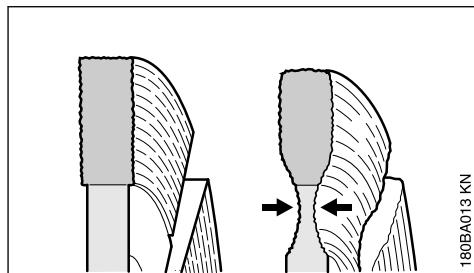

Griezot brauktuvju segumu, neiegrieziet nesošajā slānī (ko bieži veido akmens šķembas) – par iegriešanu šķembās liecina gaishi putekļi. Tādējādi var rasties pārmērīgs abrazīvo daļu nodilums – diska **salūšanas risks!**

6.4 Nogulsnējumi uz griezējmalas, asināšana

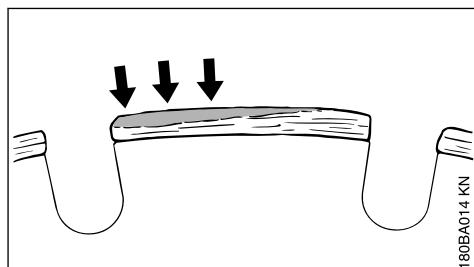

Nogulsnējumi uz griezējmalas veidojas kā gaishi pelēki nogulsnējumi uz dimanta segmentu augšējās malas. Šis aplikums salipina segmentu dimantus un padara tos trulus.


Nogulsnējumi var izveidoties:

- Īpaši cietu materiālu gadījumā, piem., granīta.
- Nepariezi strādājot, piem., ar pārāk lielu virzīšanas spēku.

Nogulsnējumi pastiprina vibrāciju, samazina griešanas jaudu un izraisa dzirkstelōšanu.

Tikko veidojas nogulsnējumi, dimanta griezējdisks ir nekavējoties "jāuzasina" – īslaicīgi jāpagriež abrazīvs materiāls, piemēram, smilšakmens, gāzbetons vai asfalts.

Ūdens pievadīšana kavē nogulsnējumu veidošanos.

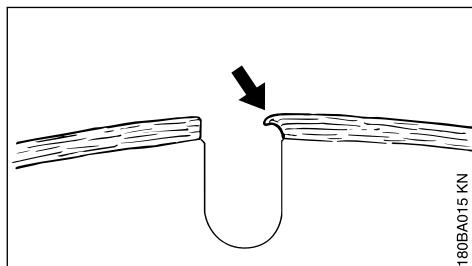

6.5 Darbības traucējumu novēršana

6.5.1 Griezējdisks

Kļūda	Cēlonis	Novēršana
Nelīdzenas malas vai griezuma virsmas, griezuma nobīde Stiprs nodilums segmentu malās	Aploces vai plaknes kustības novirze Griezējdisks metas	Sazinieties ar tirgotāju ¹⁾ . Lietojiet jaunu griezējdisku
Nelīdzenas malas, griezuma nobīde, sliktā griešanas veikspēja, dzirkstelōšana	Griezējdisks ir truls; uz akmenim paredzēto griezējdisku malām veidojas nogulsnējumi	Uzasiniet akmenim paredzēto griezējdisku, ar to īslaicīgi pagriežot abrazīvu materiālu; asfalta griešanai paredzēto griezējdisku nomainiet pret jaunu
Sliktā griešanas veikspēja, stiprs segmentu nodilums	Griezējdisks griežas nepareizā virzienā	Uzmanīt griezējdisku pareizā rotācijas virzienā
Izrāvumi vai plaisas tērauda plātnē un segmentā	Pārslodze	Lietojiet jaunu griezējdisku
Abrazīvo elementu nodilums	Nepiemērota materiāla griešana	Lietojiet jaunu griezējdisku; ievērojiet dažādu materiālu dalījuma slāņus

7 Elektronische Wassersteuerung

STIHL griezējierīces var būt aprīkotas ar elektro-nisku ūdens padeves vadības sistēmu.

Elektroniskā ūdens padeves vadības sistēma dod iespēju griezējdiskam pievadīt optimālu


Turpinot strādāt ar trūkiem segmentiem, tie pārāk augstas karstuma ietekmes dēļ var kļūt mīksti – pamatplāksne uzkarst un zaudē savu cietību – tas var radīt nospriegjojumus, par ko liecina skaidri jūtamas griezējdiska mešanās kustības. Pārstājiet izmantot griezējdisku – **nelaimes gadījumu risks!**

ūdens daudzumu. Darbojoties tukšgaitā, ūdens padeve nenotiek.

7.1 Pirms darba

- Kamēr motors nedarbojas, iepazīstieties ar visu kustības procesu.


¹⁾ STIHL iesaka vērsties pie STIHL tirgotāja.

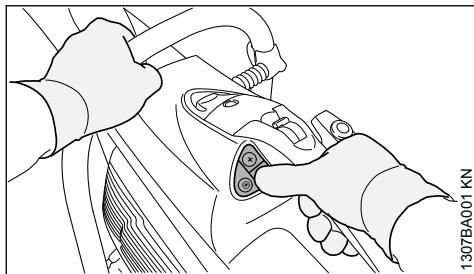

- Ar labās rokas īkšķi iespējams piespiest visus vadības paneļa taustījus – labā roka tikmēr visu laiku paliek uz aizmugurējā roktura.
- Kreisajai rokai visu laiku jāpaliek uz roktura caurules.

7.2 Vadības panelis

Kad motors darbojas, iespējams ieslēgt un izslēgt elektronisko ūdens padeves vadības sistēmu, kā arī noregulēt ūdens daudzumu.

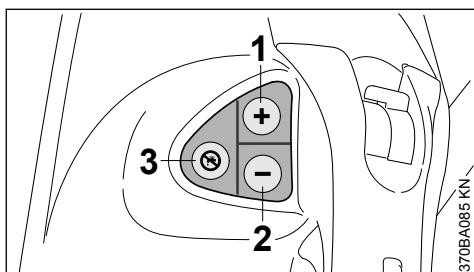

- 1 Taustiņš (+):**
ieslēdz elektronisko ūdens padeves vadības sistēmu vai pievada griezējdiskam vairāk ūdens
- 2 Slēdzis (-):**
ieslēdz elektronisko ūdens padeves vadības sistēmu vai pievada griezējdiskam mazāk ūdens
- 3 izslēdz elektronisko ūdens padeves vadības sistēmu; griezējdiskam netiek pievadīts ūdens.**

7.3 Darbs ar elektronisko ūdens padeves vadības sistēmu

- iedarbiniet motoru; skat. sadaļu "Motora iedarbināšana / apturēšana".
- Ar labās rokas īkšķi viegli piespiediet taustiņu (+) vai taustiņu (-) – tikmēr labā roka visu laiku paliek uz aizmugurējā roktura, bet kreisajai rokai visu laiku jāatrodas uz roktura cauru-

les – tukšgaitā griezējdiskam vēl netiek pievadīts ūdens.

Darba laikā griezējdiskam tiek pievadīts noregulētais ūdens daudzums.

- Ja nepieciešams, pielāgojiet ūdens daudzuma padevi – ar labās rokas īkšķi ūdens nospiediet taustiņu (+) vai taustiņu (-) – tīk reizes, līdz sasniegts nepieciešamais ūdens daudzums – labā roka joprojām atrodas uz aizmugurējā roktura, bet kreisajai rokai visu laiku jāpaliek uz roktura caurules.

Kad griezējdisks pēc darba beigām darbojas tukšgaitā, griezējdiskam vairs netiek pievadīts ūdens – tomēr elektroniskā ūdens padeves vadības sistēma paliek ieslēgta. Turpinot darbu, griezējdiskam automātiski tiek pievadīts pēdējoreiz noregulētais ūdens daudzums.


Ja motoru izslēdz un pēc tam ieslēdz no jauna, elektroniskā ūdens padeves vadības sistēma ir izslēgta.

7.3.1 Izmantošana uz STIHL ratiņiem FW 20

Kad griezējierīce tiek izmantota uz STIHL ratiņiem FW 20 kombinācijā ar ūdens tvertni, ieliet maksimālo ūdens daudzumu.

7.4 Uzturēšana un apkope

Ja elektroniskā ūdens padeves vadības sistēma ir ieslēgta, tomēr griezējdiskam darba laikā vispār netiek pievadīts ūdens vai tiek pievadīts nepietiekams ūdens daudzums:

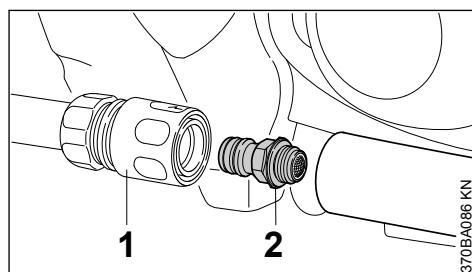

- Noņemiet savienojuma uzmavu (1).
- Izskrūvējiet "Ūdens pieslēgumu ar sietu" (2) un izskalojiet zem tekoša ūdens – siets paliek uz ūdens pieslēguma.

Ja arī pēc sieta izmazgāšanas ūdens pievade griezējdiskam ir nepietiekama vai nenotiek vispār, jāvēršas pie dīlera.

8 Pieslēguma un aizsarga montēšana

"Pieslēguma elements ar aizsargu" rūpnīcā jau ir piemontēts iekšpusē.


Atkarībā no izmantošanas veida "pieslēguma elementu ar aizsargu" var piemontēt arī ārpusē.

Izmantojot griešanai bez atbalsta, izdevīgāka smaguma punkta stāvokļa dēļ to iesaka iebūvēt iekšpusē.

8.1 Montāža ārpusē


- Demontējet griezējdisku (skat. sadālu "Griezējdiska uzlikšana un nomaiņa").

8.1.1 Ūdens pieslēguma demontāža

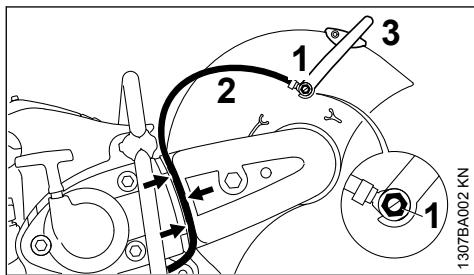

- Ar kombinēto atslēgu izskrūvējiet dobskrūvi (1) – no aizsarga iekšpuses izņemiet kvadrātuzgriezni no vadotnes.
- Ūdens pieslēguma šķūteni (2) ar īscauruli noņemiet no regulēšanas sviras (3).
- Izvelciet ūdens pieslēguma šķūteni (2) no siksnu aizsarga vadotnes (skat. bultiņas).


8.1.2 Regulēšanas sviras demontāža

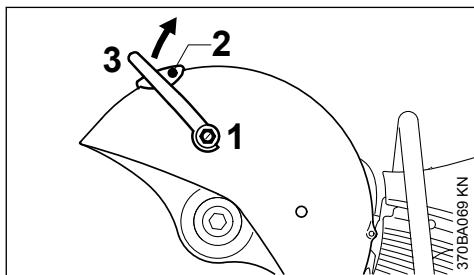

- Ar kombinēto atslēgu izskrūvējiet dobskrūvi (1) un noņemiet kopā ar blīvi – no aizsarga iekšpuses izņemiet kvadrātuzgriezni no vadotnes.
- Izskrūvējiet skrūvi (2).
- Pagrieziet regulēšanas sviru (3) uz augšu un noņemiet to.


8 Pieslēguma un aizsarga montēšana

8.1.3 Rievotās kīlsiksnas spriegojuma samazināšana

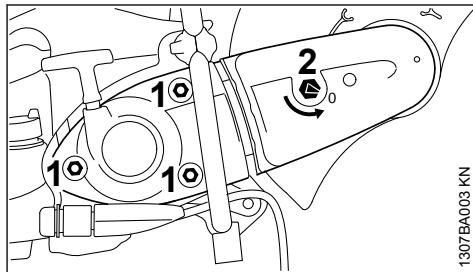


- Atlaidiet uzgriežņus (1) – taču neizskrūvējiet tos.
- Ar kombinēto atslēgu pagrieziet spriegošanas uzgriezni (2) pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam – par apm. 1/4 apgriezena līdz atdurei = 0.

8.1.4 Siksna aizsarga demontāža

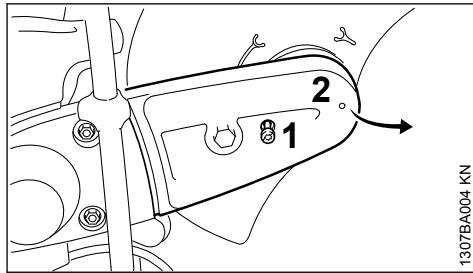


- Izskrūvējiet skrūvi (1) – skrūve (1) ir nostiprināta siksna aizsargā (2) tā, lai to nevarētu pazaudēt.
- Nedaudz paceliet siksna aizsargu (2) un novelciet virzīnā uz priekšu.

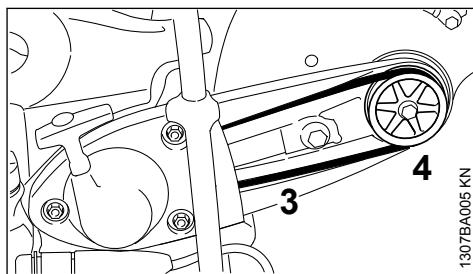


- Noņemiet rievoto kīlsiksnu (3) no priekšējā siksna skriemeļa (4).

8.1.5 Noņemiet "pieslēguma elementu un aizsargu".

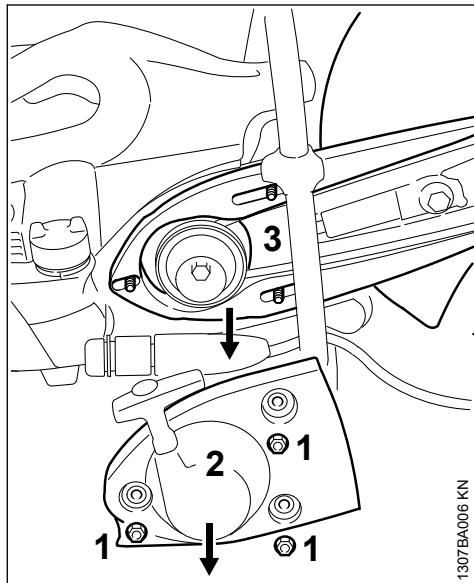


- ▶ Izskrūvējiet uzgriežņus (1).
- ▶ Noņemiet "startera vāku un iedarbināšanas ierīci" (2).
- ▶ Noņemiet "pieslēguma elementu ar aizsargu" (3) no tapskrūvēm.


8.1.6 "Pieslēguma elementa un aizsarga" sagatavošana montāžai ārpusei

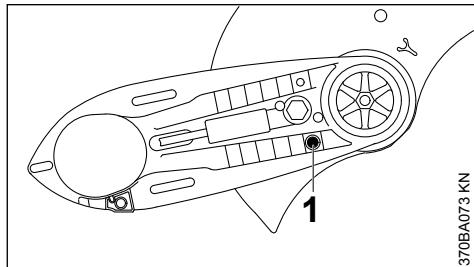

- ▶ Izskrūvējiet atdures skrūves (1).

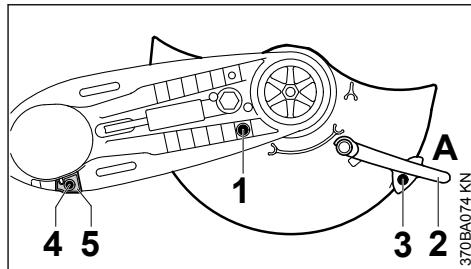


- ▶ Pagrieziet aizsargu parādītajā pozīcijā (skat. attēlu).
- ▶ Ieskrūvējiet un pievelciet atdures skrūves (1).
- ▶ Pabīdīt regulēšanas sviru (2) pozīcijā A.
- ▶ Ieskrūvējiet un pievelciet skrūvi (3).
- ▶ Izskrūvējiet skrūvi (4) no atdures (5).
- ▶ Noņemiet atduri (5).

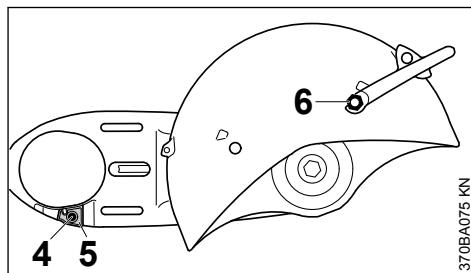

- ▶ "Pieslēguma elementu un aizsargu" pagrieziet tā, lai aizsargs atrodas ārpusē.
- ▶ Ievietojet atduri (5) – atdures atverei jāsakrīt ar pieslēguma elementa atveri.
- ▶ Ieskrūvējiet un pievelciet skrūvi (4).
- ▶ Iebīdīt aizsarga vadotnē četrstūra uzgriezni un turiet stingri.
- ▶ Ieskrūvējiet ūsāko dobskrūvi (6) kopā ar blīvi regulēšanas svirā un stingri pievelciet, izmantojot kombinēto atslēgu.

8.1.7 "Pieslēguma elementa ar aizsargu" montāža – aizsargs ārpusē

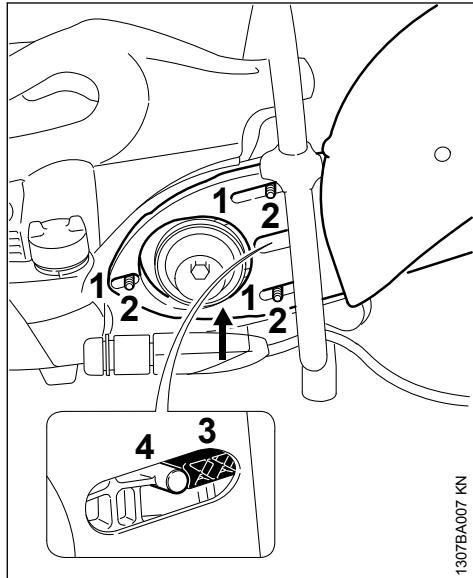


- Uzbīdiet "pieslēguma elementa un aizsargu" garenās atveres (1) uz tapskrūvēm (2) – rievojo kīlsiksnu pārlieciet pār priekšējo siksna skriemeli.


NORĀDĪJUMS

Siksna piedziņai jāgriežas viegli.

- Spriegošanas ierīcei (3) jāpiekļaujas tapai (4).

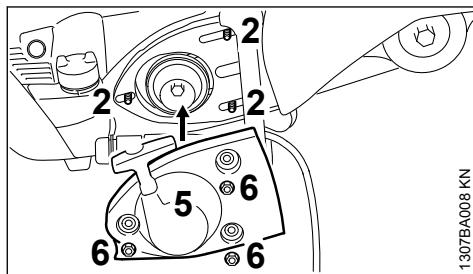


- Uzlieciet "startera vāku un iedarbināšanas ierīci" (5) uz tapskrūvēm (2).
- Pievelciet uzgriežņus (6) ar roku.

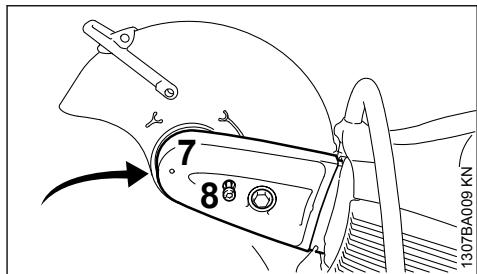


- Uzbīdiet siksna aizsargu (7).
- Ieskrūvējiet un pievelciet skrūvi (8).

8.1.8 Ūdens pieslēguma montāža

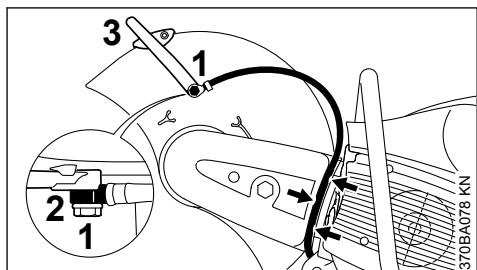

- Garāko dobskrūvi (1) izsraudiet cauri ūdens pieslēguma ūscaurulei (2) – ievērojet ūscaurules stāvokli.
- Iebīdiet aizsarga vadotnē četrstūra uzgriezni un turiet stingri.
- Ūscauruli ar garāko dobskrūvi pielieciet pie regulēšanas svirās (3) – ieskrūvējiet dobskrūvi un pievelciet ar kombinēto atslēgu.
- Ūdens šķūteni no ūdens pieslēguma puses ievietojiet siksna aizsarga vadotnē (skat. bultiņas) aizsarga virzienā – neveidojiet asus līkumus.

8.1.9 Aizsarga regulēšanas diapazona pārbaude

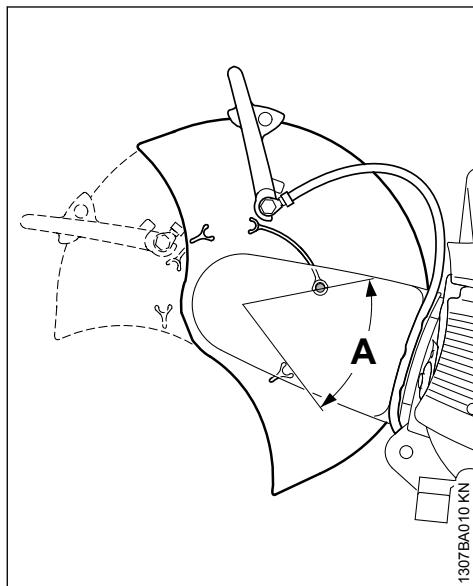


- Aizsargu groziet uz priekšu un uz aizmuguri – cik tālu vien iespējams – regulēšanas diapazons (A) jāierobežo atdures skrūvei.

Tālākos norādījumus skat. sadaļā "Rievotās kīlsiksnas spriegošana".


8.2 Montāža iekšpusē

- Demontējet griezējdisku (skat. sadaļu "Griezējdiska uzlikšana un nomaņa").
- Demontējet ūdens pieslēgumu.
- Demontējet regulēšanas sviru.
- Samaziniet rievotās kīlsiksnas spriegojumu.
- Demontējet siksnes aizsargu.
- Noņemiet "pieslēguma elementu un aizsargu".


8.2.1 "Pieslēguma elementu un aizsarga" sagatavošana montāžai iekšpusē

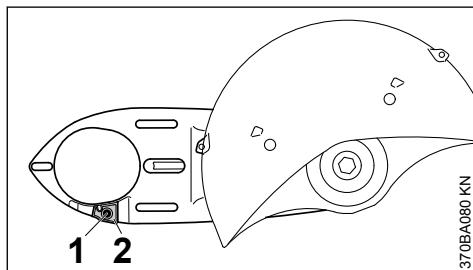

- Izskrūvējiet skrūvi (1) no atdures (2).
- Noņemiet atduri (2).

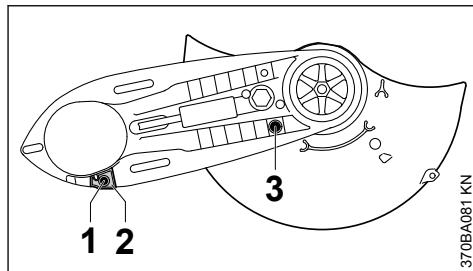


- "Pieslēguma elementu un aizsargu" pagrieziet tā, lai aizsargs atrodas iekšpusē.
- ievietojiet atduri (2) – atdures atverei jāsakrīt ar pieslēguma elementa atveri.
- Ieskrūvējiet un pievelciet skrūvi (1).
- Izskrūvējiet atdures skrūves (3).

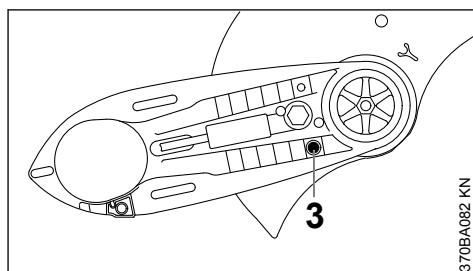

- Pagrieziet aizsargu parādītajā pozīcijā (skat. attēlu).
- Ieskrūvējiet un pievelciet atdures skrūves (3).
- Uzlieciet regulēšanas sviru.
- Uzlieciet "pieslēguma elementu un aizsargu" – aizsargs iekšpusē.
- Uzlieciet siksnes aizsargu.
- Piemontējet ūdens pieslēgumu.

8.2.2 Aizsarga regulēšanas diapazona pārbaude

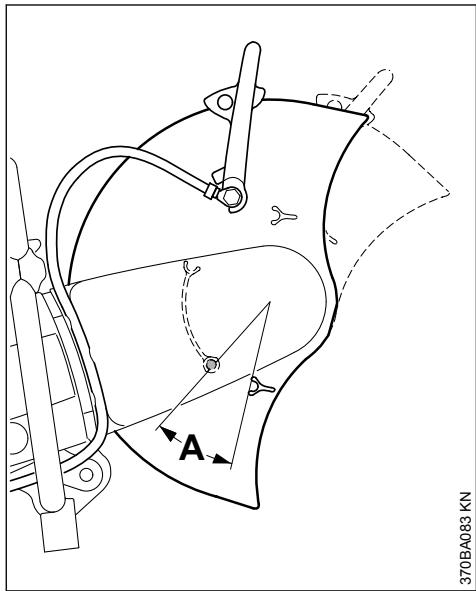


- Aizsargu groziet uz priekšu un uz aizmuguri – cik tālu vien iespējams – regulēšanas diapazons (A) jāierobežo atdures skrūvei.

Tālākos norādījumos skat. sadaļā "Rievotās kīlsiksnas spriegošana".


9 Kīlsiksnas spriegošana

Šī ierīce ir aprīkota ar automātisko siksnas spriegotāju, ko darbina atspere.

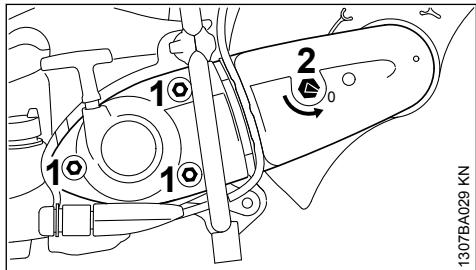

Pirms rievotās kīlsiksnas spriegošanas jābūt atskrūvētiem uzgriežņiem (1), un bultiņai uz spriegošanas uzgriežņa (2) jābūt pavērstai uz 0.

- Ja tā nav, atlaidiet uzgriežņus (1) un ar kombinēto atslēgu pagrieziet spriegošanas uzgriezni (2) pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam – par apm. 1/4 apgrieziena līdz atdurei = 0.

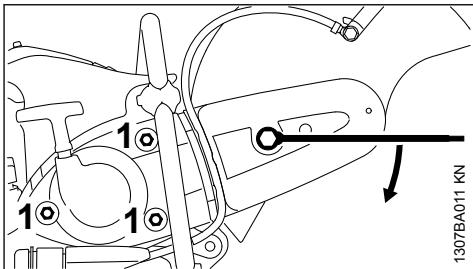

- Lai nospriegotu rievoto kīlsiksnu, kombinētā atslēga jāuzliek uz spriegošanas uzgriežņa – kā parādīts attēlā.



BRĪDINĀJUMS

Spriegošanas uzgriezni noslogo atspere – turiet stingri kombinēto atslēgu.

- Pagrieziet spriegošanas uzgriezni pulksteņa rādītāja kustības virzienā par apm. 1/8 apgrieziena – spriegošanas uzgriezni satvers atsperes spēks.
- Turpiniet griezt spriegošanas uzgriezni pulksteņa rādītāja kustības virzienā par apm. 1/8 apgrieziena – līdz atdurei.

NORĀDĪJUMS


Negrieziet kombinēto atslēgu tālāk ar spēku.

Šajā stāvoklī rievotā kīlsiknsa tiks nospriegota patstāvīgi – ar atsperes spēku.

- Noņemiet kombinēto atslēgu no spriegošanas uzgriežņa.
- Pievelciet uzgriežņus (1).

9.1 Rievotās kīlsiksnas papildu spriegošana

Papildu spriegošana notiek bez spriegošanas uzgriežņa pašdzībās.

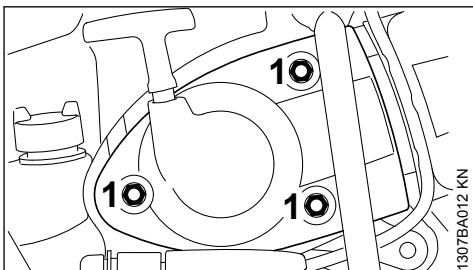


- Atlaidiet uzgriežņus (1) – rievotā kīlsiknsa tiks patstāvīgi nospriegota ar atsperes spēku.
- No jauna pievelciet uzgriežņus (1).

10 Griezējdiska uzlikšana un nomaiņa


Griezējdisku uzlikšana vai maiņa veicama tikai tad, kad motors nedarbojas – stop slēdzis atrodas stāvoklī **STOP** vai **0**.

10.1 Vārpstas bloķēšana

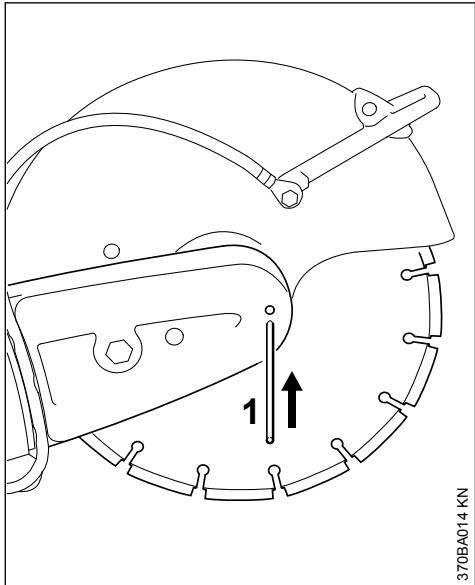


- ▶ Caur siksna aizsarga atveri ielieciet fiksācijas serdeni (1).
- ▶ Grieziet vārpstu ar kombinēto atslēgu, līdz fiksācijas serdenis (1) ieķeras atverē, kas atrodas aiz aizsarga.

10.2 Griezējdiska demontāža

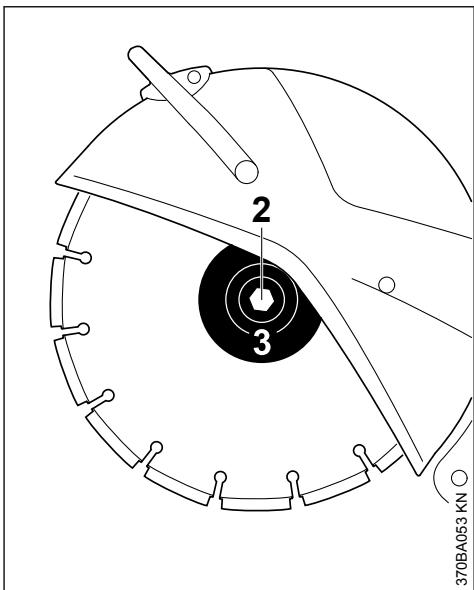

- ▶ Ar kombinēto atslēgu atlaidiet un izskrūvējiet skrūvi ar sešstūra galviņu (2).
- ▶ Nonemiet priekšējo piespiedējplāksni (3) un nonemiet griezējdisku no vārpstas.

10.3 Griezējdiska uzlikšana

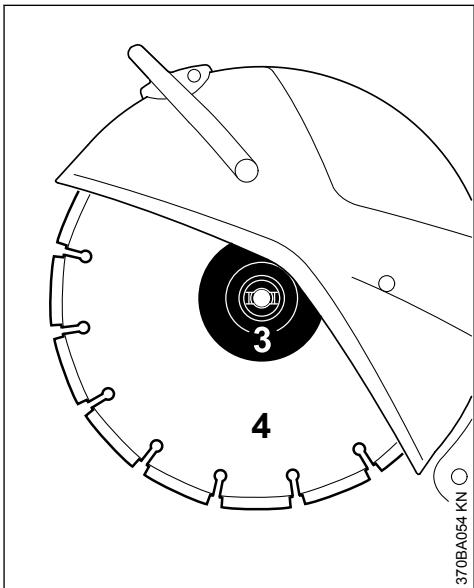

- ▶ Uzlieciet griezējdisku (4).



BRĪDINĀJUMS

Izmantojot dimanta griezējdiskus, ievērojet rotācijas virziena bultiņas.

- ▶ Uzlieciet priekšējo piespiedējdisku (3) – priekšējās piespiedējplāksnes (3) aizturu izcilniem jāiekeras vārpstas gropēs.
- ▶ Ieskrūvējiet skrūvi ar sešstūra galviņu un **stingri pievelciet** to ar kombinēto atslēgu – izmantojot dinamometrisko atslēgu, griezes momentu skat. sadaļā "Tehniskie dati".
- ▶ Izvelciet fiksācijas serdeni no siksnais aizsarga.



BRĪDINĀJUMS

Nekad neizmantojiet vienlaicīgi divus griezējdiskus – nevienmērīgs nodilums rada **diska salūšanas un nelaimes gadījumu risku!**

11 Degviela

Motora darbināšanai jālieto benzīna un motoreļļas maisījums.



BRĪDINĀJUMS

Izvairieties no degvielas nokļūšanas tieši uz ādas un degvielas tvaiku ieelpošanas.

11.1 STIHL MotoMix

STIHL iesaka lietot STIHL MotoMix. Šis gatavais degvielas maisījums nesatur benzolu un svinu, izceļas ar augstu oktānskaitli un vienmēr nodrošina pareizo maisījuma attiecību.

Lai nodrošinātu maksimālu iekārtas kalpošanas ilgumu, STIHL MotoMix ir sajaukts ar STIHL divtaktu motoreļļu HP Ultra.

MotoMix nav pieejams visos tirgos.

11.2 Degvielas samaisīšana

NORĀDĪJUMS

Nepiemērotas ekspluatācijas vielas vai no noteikumiem atšķirīga maisījuma attiecība var radīt piedziņas mehānisma bojājumus. Zemas kvalitātes benzīns un motoreļļa var sabojāt motoru, blīv-gredzenus, caurulvadus un degvielas tvertni.

11.2.1 Benzīns

Drīkst izmantot tikai **kvalitatīvu benzīnu**, kura oktānskaitlis ir vismaz 90 POS, kas nesatur svinu vai ir etilēts.

Motori ar M-Tronic vai STIHL Injection pilnu jaudu sasniez ar benzīnu, kura spirta saturs ir līdz 25 % (E25).

11.2.2 Motoreļļa

Pašam maisot degvielu, atlauts lietot tikai STIHL divtaktu motoreļļu vai citu augstas veiktspējas motoreļļu, kas atbilst šādām klasēm: JASO FB, JASO FC, JASO FD, ISO-L-EGB, ISO-L-EGC vai ISO-L-EGD.

STIHL nosaka obligāti lietot divtaktu motoreļļu STIHL HP Ultra vai līdzvērtīgu augstas veiktspējas motoreļļu, lai garantētu izmešu robežvērtības visu ražojuma lietošanas ilgumu.

11.2.3 Maisījuma attiecība

izmantojot STIHL divtaktu motoreļļu 1:50; 1:50 = 1 daļa eļjas + 50 daļas benzīna

11.2.4 Piemēri

Benzīna daudzums	STIHL divtaktu eļļa
Litrī	Litrī (ml)
1	0,02 (20)
5	0,10 (100)
10	0,20 (200)
15	0,30 (300)
20	0,40 (400)
25	0,50 (500)

- ▶ degvielai piemērotā kannā vispirms jāielej motoreļļa, pēc tam benzīns un kārtīgi jāsa-maisa

11.3 Degvielas maisījuma uzglabā-šana

Uzglabāt tikai degvielai piemērotās tvertnēs, drošā, sausā un vēsā vietā, kas ir aizsargāta pret gaismas un saules staru iedarbību.

Degvielas maisījums noveco – jāsamaisa tikai tik daudz, cik var izlietot dažās nedēlās. Degvielas maisījumu nedrīkst uzglabāt ilgāk par 30 dienām. Gaismas, saules, zemas vai augstas temperatūras iedarbībā degvielas maisījums ātrāk var kļūt nederīgs lietošanai.

Taču STIHL MotoMix var bez problēmām uzglabāt līdz pat 2 gadiem.

- ▶ Pirms iepildīšanas degvielas maisījuma kanna kārtīgi jāsakrata

**BRĪDINĀJUMS**

Kannā var veidoties spiediens – atveriet piesardzīgi.

- Degvielas tvertne un kanna laiku pa laikam kārtīgi jāiztīra

Degvielas atliekas un tīrišanai izmantotais šķidrums jāutilizē atbilstoši noteikumiem un apkārtējās vides aizsardzības prasībām!

12 Iepildiet degvielu




12.1 Ierīces sagatavošana

- Pirms degvielas iepildīšanas jānotīra tvertnes vāks un tā apkārtnē, lai tvertnē neiekļūtu netīrumi.
- Novietojiet ierīci tā, lai tvertnes vāciņš atrastos augšpusē.

**BRĪDINĀJUMS**

Nekad neatveriet tvertnes bajonetaizslēgu ar instrumentiem. Tā var sabojāt vācina aizslēgu, un degviela var izlīt.

12.2 Vāciņa atvēršana

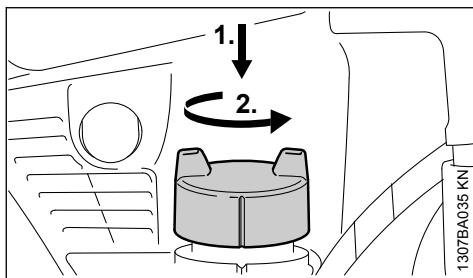


- Ar roku spiediet vāku uz leju līdz atdurei un grieziet pretēji pulksteņa rādītāja virzienam (apm. par 1/8 apgriezienu) un noņemiet to

12.3 Degvielas uzpilde


Iepildot degvielu, neizlaistiet to un nepiepildiet tvertni līdz augšmalai. STIHL iesaka izmantot STIHL degvielas uzpildes sistēmu (papildu pieiderums).

12.4 Vāciņa aizvēršana

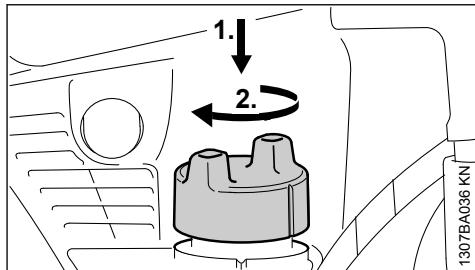

- Uzlieciet vāciņu un grieziet, līdz tas ieslīd bajonetes stiprinājumā.
- Ar roku spiediet vāciņu uz leju līdz atdurei, pagrieziet pulksteņa rādītāja kustības virzienā (par apm. 1/8 apgriezienu), līdz tasnofiksējas.

12.5 Fiksācijas pārbaude

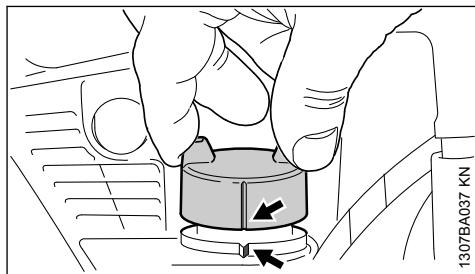


- Satveriet vāku – vāks ir pareizinofiksēts, ja to nevar noņemt vai markējuma atzīmes (bultinis) uz vāciņa un degvielas tvertnes sakrīt

Ja vāku var noņemt vai markējuma atzīmes nesakrīt, satveriet vāku no jauna – skatīt nodalā "Vāka aizvēršana" un "Fiksācijas pārbaude".


12.6 Degvielas iesūkšanas galvas ikgadējā nomaiņa

Degvielas iesūkšanas galva ir aprīkota ar magnetisko separatoru.

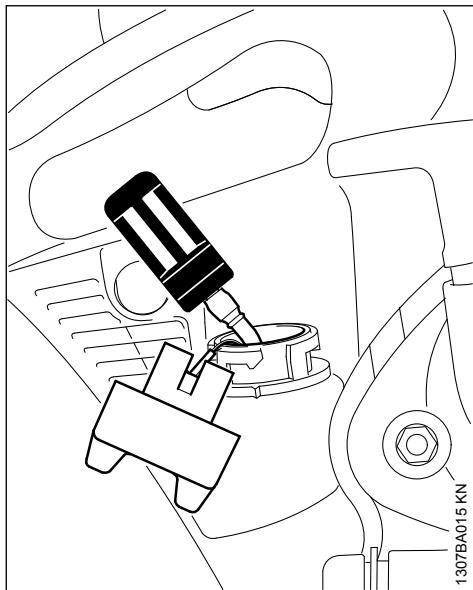


- ▶ Iztukšojiet degvielas tvertni.
- ▶ Ar āķi izvelciet degvielas iesūkšanas galvu no tvertnes un izvelciet no šķūtenes.
- ▶ levietojojiet šķūtenē jaunu iesūkšanas galvu.
- ▶ levietojojiet iesūkšanas galvu atpakaļ tvertnē.

13 Motora iedarbināšana un apturēšana

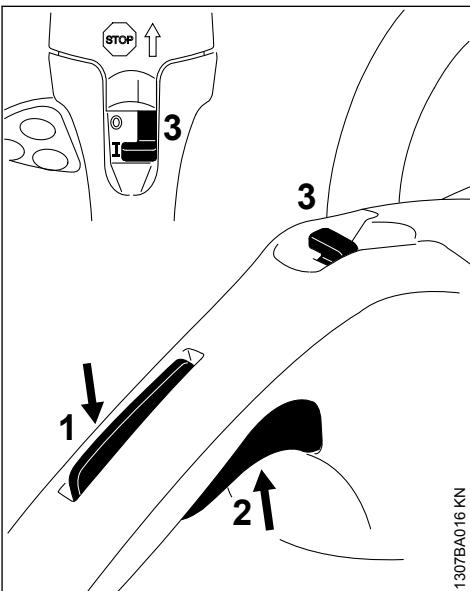


- ▶ Nospiediet gāzes sviras fiksatoru (1) un pēc tam nospiediet gāzes sviru (2).
- ▶ Abas sviras turiet nospiestas.
- ▶ Stop slēdzi (3) pārvietojet I stāvoklī.
- ▶ Pēc kārtas atlaidiet gāzes sviru, stop slēdzi un gāzes sviras fiksatoru – **starta stāvoklis**.

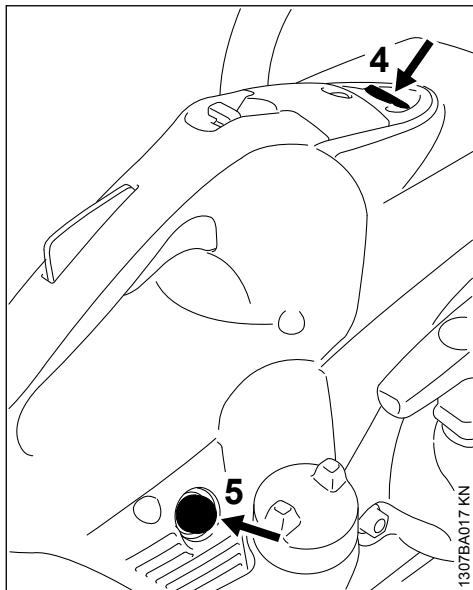

- ▶ Nospiediet dekompresijas vārsta pogu (4)
- ▶ Nospiediet manuālā degvielas sūkņa degvielas padeves pogu (5) 7-10 reizes pirms katrais iedarbināšanas – arī tad, ja poga vēl ir piepildīta ar degvielu

13.1 Iedarbināšana

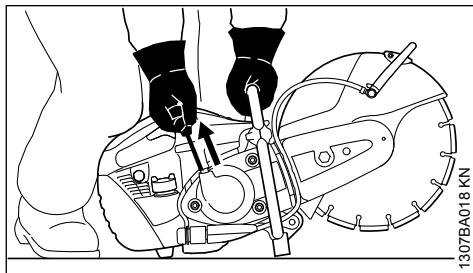

- ▶ Novietojiet griezējierīci uz stabila pamata – griezējdisks nedrīkst saskarties ar zemi vai jebkādiem ciemam priekšmetiem – tā darbības trajektorijā nedrīkst atrasties citas personas.
- ▶ Nostājieties stabili.
- ▶ Turot kreiso roku uz caurules roktura, spiediet griezējierīci stingri pie zemes – īšķi zem roktura.
- ▶ Novietojot labo celgalu uz pārsega, spiediet griezējierīci pie zemes.
- ▶ Ar labo roku lēnām izvelciet palaidējroses rokturi līdz pirmajai jūtamajai atdurei, un tad ātri un specīgi velciet ārā – palaidējrosi nedrīkst izvilkti līdz galam.

NORĀDĪJUMS

Neļaujiet palaidējroses rokturim ātri ievilkties – **salūšanas risks!** Trosi ievadiet atpakaļ pretēji izvilkšanas virzienam, lai palaidējroze uztītos pareizi.

13.2 Tiklīdz motors darbojas.


- ▶ Dažas sekundes ļaujiet motoram darboties – uzmanību: griezējdisks var griezties līdzi!
- ▶ Šīs nospiediet gāzes sviras fiksatoru un gāzes sviru – motors pārslēdzas uz tukšgaitu.

Griezējierīce ir gatava darbam.

BRĪDINĀJUMS

Motoram darbojoties tukšgaitā, griezējdisks nedrīkst griezties līdzi. Ja griezējdisks motora tukšgaitas režīmā griežas līdzi, nododiet ierīci labošanā tirgotājam. STIHL iesaka vērsties pie STIHL tirgotāja.

13.3 Motora izslēgšana

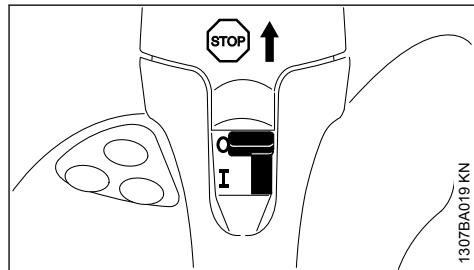

- ▶ Pārvietojiet stop slēdzi stāvoklī **STOP** vai **0**.

13.4 Papildu norādījumi par iedarbināšanu

13.4.1 Ja degvielas tvertne ir izstrādāta tukša

- ▶ Degvielas uzpilde
- ▶ Nospiediet manuālā degvielas sūkņa degvielas padeves pogu 7-10 reizes – arī tad, ja degvielas padeves poga ir piepildīta ar degvielu.
- ▶ No jauna startējiet motoru.

13.4.2 Ja ir ļoti zema temperatūra vai motorizētā ierīce ir ļoti atdzisusi

- ▶ Pēc iedarbināšanas ilgāku laiku ļaujiet motoram uzsilt – uzmanību: griezējdisks var griezties līdzi!
- ▶ Šīs nospiediet gāzes sviras fiksatoru un gāzes sviru – motors pārslēdzas uz tukšgaitu.

14 Gaisa filtra sistēma


14.1 Pamatinformācija

Filtrs caurmērā kalpo ilgāk par 1 gadu. Nede-montējet filtra vāku un nemainiet gaisa filtru, līdz nav vērojams manāms jaudas zudums.

Izmantojot ieglīcīgo gaisa filtra sistēmu ar ciklona atdalītāju, netīrais gaiss tiek uzsūkts un rotēts noteiktā virzienā. Tādējādi lielākās un smagākās piemaisījumu daļas tiek izmestas un izvadītas uz āru. Gaisa filtra sistēmā nokļūst tikai iepriekš attīrtis gaiss – tā tiek panākts ļoti ilgs fil-tra darbmūzs.

14.2 Gaisa filtra nomaiņa

14.2.1 Tikai, ja motora jauda manāmi samazi-nās

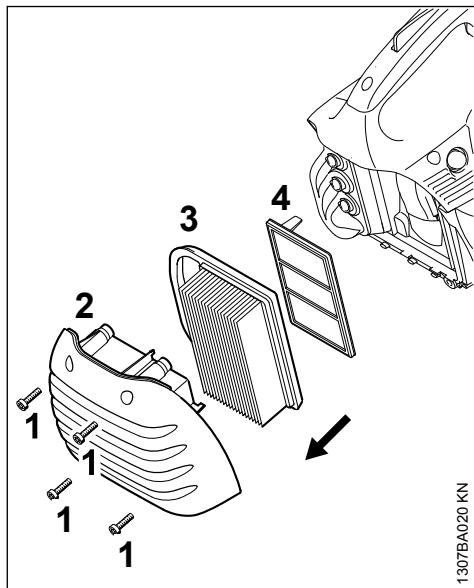

- ▶ Atskrūvējiet skrūves (1).
- ▶ Noņemiet filtra vāciņu (2) un attīriet no netīru-miem.
- ▶ Noņemiet galveno filtru (3).
- ▶ Noņemiet papildu filtru (4) – neļaujiet uzsūkša-nas zonā nonākt netīrumiem.
- ▶ Iztīriet filtra kameru.
- ▶ Ievietojiet jaunu papildu filtru (4) un jaunu gal-veno filtru (3).
- ▶ Uzlieciet filtra vāciņu (2).
- ▶ Stingri pievelciet skrūves (1).

Izmantojiet tikai augstvērtīgus filtrus, kas aiz-sargā motoru pret abrazīvu putekļu ieklūšanu.

STIHL iesaka lietot STIHL oriģinālos gaisa filtrus. Šo detaļu augstais kvalitātes standarts nodrošina netraucētu ekspluatāciju, ilgu darbmūžu piedzi-nas mehānismam un ļoti ilgu filtra darbmūžu.

15 STIHL Injection

STIHL Injection nodrošina elektronisku degvielas daudzuma un aizdedzes momenta regulēšanu visos darbības stāvokļos.


STIHL Injection rūpējas par vienkāršu un ātru iedarbināšanu, vienmēr optimālu motora jaudu, ļoti labu paātrinājumu un automātisku pielāgoša-nos mainīgiem apstākļiem.

16 Aizdedzes svece


- ▶ Ja motora jauda ir nepietiekama, to ir grūti iedarbināt vai tukšgaitā tas darbojas ar traucē-jumiem, vispirms ir jāpārbauda aizdedzes svece.
- ▶ Pēc apr. 100 darba stundām nomainiet aiz-dezdes sveci – taču, ja elektrodi ir stipri apde-guši, tad vēl agrāk. Izmantojiet tikai STIHL norādītās, radio traucējumus neradošās aizde-zdes sveces – skatīt nodaļā "Tehniskie dati".

16.1 Aizdedzes sveces demontāža

- ▶ Noslēpjiet motoru – pārvietojiet stop slēdzi stāvoklī **STOP** vai **0**.

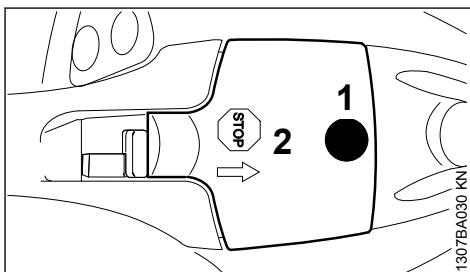


- ▶ Izskrūvējiet skrūvi (1) un noņemiet vāciņu (2) – skrūve (1) ir nostiprināta vāciņā (2) tā, lai to nevarētu pauzādēt.

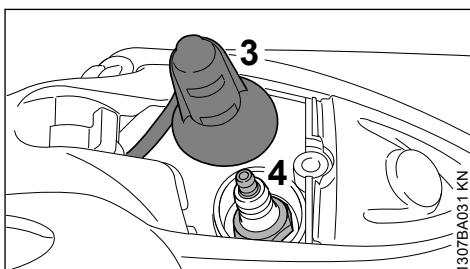

- ▶ Noņemiet aizdedzes vada uzgali (3).

- Izskrūvējiet aizdedzes sveci (4).


16.2 Pārbaudiet aizdedzes sveci

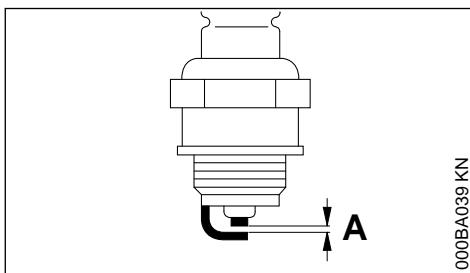

- Notīriet netīru aizdedzes sveci.
- Pārbaudiet elektrodu attālumu (A) un, ja nepieciešams, pieregulējiet to. Attālumu vērtības skatiet nodalā "Tehniskie dati".
- Novērsiet aizdedzes sveces piesārnojuma iemeslus.

Iespējamie iemesli ir:

- par daudz motorellas degvielā
- netīrs gaisa filtrs
- apgrūtināti darba apstākļi

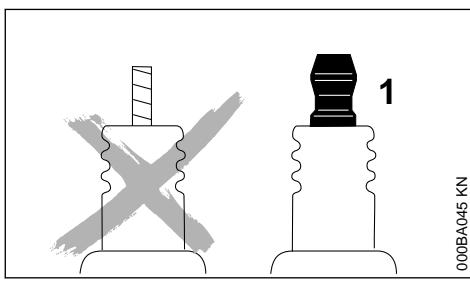

BRĪDINĀJUMS

Ja pieslēguma uzgrieznis (1) nav pievilkts vai tā nav, iespējama dzirksteļu veidošanās. Strādājot viegli uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē, iespējama ugunsgrēku vai eksploziju rašanās. Iespējamas smagas traumas vai mantiskie bojājumi.


- Izmantojet aizdedzes sveces bez traucējumus novadošā rezistora ar fiksētu pieslēguma uzgriezni.

16.3 Aizdedzes sveces montāža


- Aizdedzes sveci ievietojiet un ieskrūvējiet ar roku.
- Pievelciet aizdedzes sveci ar kombinēto atslēgu.
- Aizdedzes vada uzgali stingri uzspiediet uz aizdedzes sveces.

- Uzlieciet un pievelciet aizdedzes vada uzgaļa vāciņu.


17 Rievotās kīlsiksnas nomaiņa

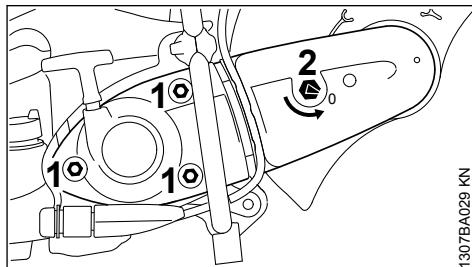

- Atskrūvējiet uzgriežņus (1).
- Ar kombinēto atslēgu pagrieziet spriegošanas uzgriezni (2) pretēji pulksteņa rādītāja kustības virzienam – par apm. 1/4 apgriezena līdz atdurei = 0.

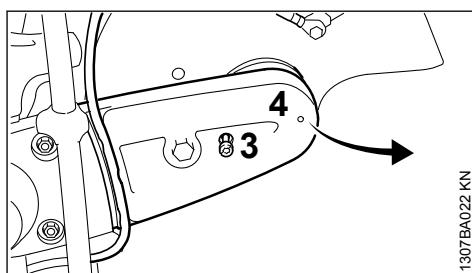


- Izvelciet ūdens šķūteni no siksna aizsarga vadotnes.
- Izskrūvējiet skrūvi (3).
- Nedaudz paceliet siksna aizsargu (4) un novēciet virzienā uz priekšu.

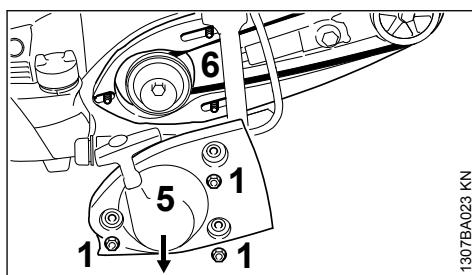

- Noņemiet rievoto kīlsiknu no priekšējā siksna skriemeļa.
- Izskrūvējiet uzgriežņus (1).
- Noņemiet startera vāku (5).


- Nenonemiet "pieslēguma elementu ar aizsargu" (6) – pieturiet to ar roku uz tapskrūvēm – līdz startera vāks tiek uzmontēts atpakaļ.
- Izņemiet bojāto rievoto kīlsiksnu.

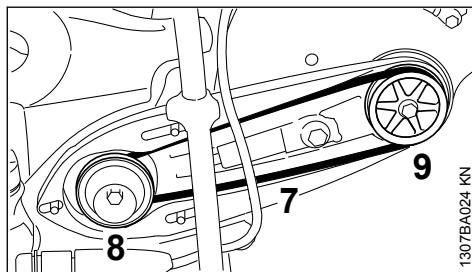


- Jauno rievoto kīlsiksnu (7) rūpīgi uzbīdiet uz siksna skriemela (8) pie piedziņas mehānisma un uz priekšējā siksna skriemela (9).

NORĀDĪJUMS

Siksna piedziņai jāgriežas viegli.

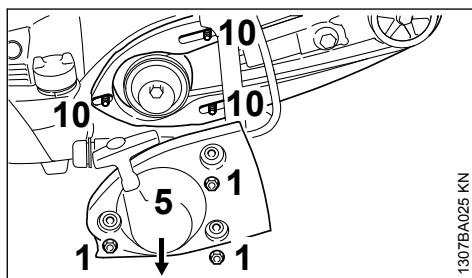

- Uzlieciet startera vāku (5) uz tapskrūvēm (10).
- Pievelciet uzgriežņus (1) ar roku.

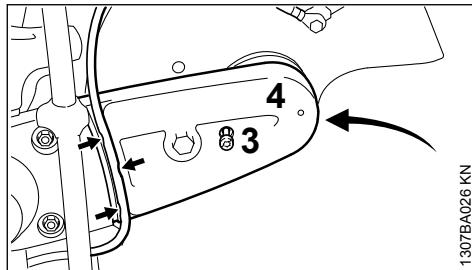


- Uzbīdiet siksna aizsargu (4).
- Ieskrūvējiet un pievelciet skrūvi (3).
- Ūdens šķūteni no ūdens pieslēguma puses ievietojiet siksna aizsarga vadotnē (skat. bul-

tiņas) aizsarga virzienā – neveidojiet asus līkumus.

Tālākos norādījumus skat. sadaļā "Rievotās kīlsiksnas spriegošana".

18 Vadošie ratiņi

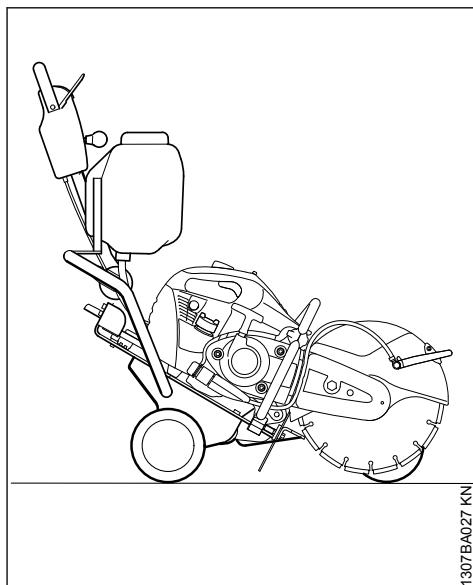

Griezējierīci ar dažām rokas kustībām iespējams uzmontēt uz STIHL ratiņiem FW 20 (papildu pierderums).

Ratiņi vienkāršo

- brauktuvju bojājumu labošanu
- brauktuvju markējumu izveidi
- deformācijas šuvju griešanu

19 Ierīces uzglabāšana

Darba pārrauksana uz vairāk nekā apm. 3 mēnešiem

- Labi vēdināmā vietā iztukšojet degvielas tvertni un iztīriet to.
- Degvielu utilizējiet atbilstoši priekšrakstiem un apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem.
- Noņemiet griezējdiskus.
- Rūpīgi notīriet ierīci.
- Uzglabājiet ierīci sausā un drošā vietā. Nodrošiniet ierīci pret nesankcionētu piekļuvi (piemēram, bērniem).

20 Norādījumi par apkopi un kopšanu

		pirms darba sākšanas	īkreiz pēc tvertnes piepildīšanas pēc darba beigām vai darbadienās beigās	reizi nedēļā	reizi mēnesī	reizi gadā	ja rodas traucējumi	ja ir bojājumi	pēc vajadzības
Visa iekārta	vizuālā apskate (stāvoklis, blīvējumi)	X	X						
	tīrišana		X						
Vadības elementi	darbības pārbaude	X	X						
Manuālais degvielas sūknis (ja paredzēts)	pārbaude	X							X
Degvielas iesūkšanas galva degvielas tvertnē	nomaiņa				X		X	X	
Degvielas tvertnē	tīrišana				X				
Rievotā kīlsiksna	Tīrišana / spriegošana				X				X
	nomaiņa						X	X	
Gaisa filtrs (visi filtra komponenti)	maiņa		tikai ja motora jauda manāmi samazinās						
Dzeses gaisa iesūkšanas sprauga	tīrišana		X						
Cilindra ribas	tīrišana pie tirgotāja ¹⁾					X			
Elektroniskā ūdens padeves vadības sistēma	pārbaude	x				x			
	Tirgotāja veikts remonts ¹⁾								x
STIHL Injection	Tukšgaitas pārbaude: griezējdisks nedrīkst griezties līdzī	X	X						
	Tirgotāja veikts remonts ¹⁾						X		X
Aizdedzes svece	elektrodu attāluma iesatīšana						X		
	nomainiet pēc 100 darba stundām								
Pieejamās skrūves un uzgriežņi	pievilkšana		X						X
Pretvibrācijas elementi	pārbaude	X				x		x	
	nomaiņa pie tirgotāja ¹⁾							x	

¹⁾ STIHL iesaka vērsties pie STIHL tirgotāja

Norādītie dati attiecas uz normāliem darba apstākļiem. Ja ir apgrūtināti darba apstākļi (liela putekļainība u.t.t.) un pagarināts ikgaienais darba laiks, norādītie intervāli ir attiecīgi jāsaīsina.

	pirms darba sākšanas	pēc darba beigām vai darbadienas beigās	ikreiz pēc tvertnes pieplūšanas	reizi nedēļā	reizi mēnesī	reizi gadā	ja rodas traucējumi	ja bojājumi	pēc vajadzības
Griezējdisks	pārbaude nomaiņa	X	X						X X
Atbalsts / gumijas buferis (ierīces apakšdaļa)	pārbaude nomaiņa		X					X X	
Drošības uzlīmes	nomaiņa							X	

21 Nodilšanas samazināšana un izvairīšanās no bojājumiem

Šīs lietošanas instrukcijas norādījumu ievērošana novērsīs pārlieku nodilumu un ierīces bojājumus.

Ierīces izmantošana, apkope un uzglabāšana - saskaņā ar šajā lietošanas instrukcijā sniegtajiem norādījumiem.

Par visiem bojājumiem, kas radušies neievērojot drošības tehnikas, ierīces apkalpošanas un apkopes norādījumus, ir atbildīgs pats lietotājs. Čāpā ūdens attiecas uz:

- STIHL neatļautu izstrādājuma pārbūvi
- instrumentu vai piederumu izmantošanu, kas šai ierīcei nav atļauti, nav piemēroti vai ir mazāk kvalitatīvi
- ierīces izmantošanu, neatbilstoši noteikumiem
- ierīces izmantošanu sporta pasākumos vai sacensībās
- netiešo zaudējumu risku, izmantojot ierīci ar bojātām būvdetaļām.

21.1 Apkopes darbi

Regulāri jāveic visi darbi, kas minēti nodalā "Norādījumi par apkopi un kopšanu". Ja šos tehniskās apkopes darbus lietotājs pats nevar izpildīt, jāvēršas pie dīlera.

STIHL iesaka tehniskās apkopes un remonta darbu izpildīt tikai STIHL dīlerim. STIHL dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedalīties apmācībā, un viņu rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.

Ja šie darbi tiek izpildīti novēloti vai neprofesionāli, un to rezultātā rodas zaudējumi, lietotājam pašam par to jāuzņemas atbildība. Pie tādām pieskaitāmas arī:

- piedziņas bojājumi, kas radušies savlaicīgi neveicot vai nepienācīgi veicot apkopi (piem., gaisa un degvielas filtriem) vai nepietiekami iztīrot dzesēšanas gaisa padevi (iesūkšanas spraugas, cilindra ribas)
- korozijas radītie un citi netiešie zaudējumi, kas radušies neatbilstošas uzglabāšanas rezultātā
- ierīces bojājumi nekvalitatīvu rezerves daļu izmantošanas rezultātā

21.2 Dilstošās detaļas


Arī pareizi lietojot, dažas motorizētās ierīces detaļas ir pakļautas normālam nodilumam, un atkarībā no lietošanas veida un ilguma, tās ir savlaicīgi jānomaina. Pie tādām pieskaitāmas arī:

- sajūgs, rievotā kīlsiksna
- Griezējdiski (visu veidu)
- Filtri (gaisa, degvielas)
- Iedarbināšanas ierīce
- Aizdedzes svece

¹⁾ STIHL iesaka vērsties pie STIHL tirgotāja

- Pretvibrācijas sistēmas elementi

22 Svarīgākās detaļas

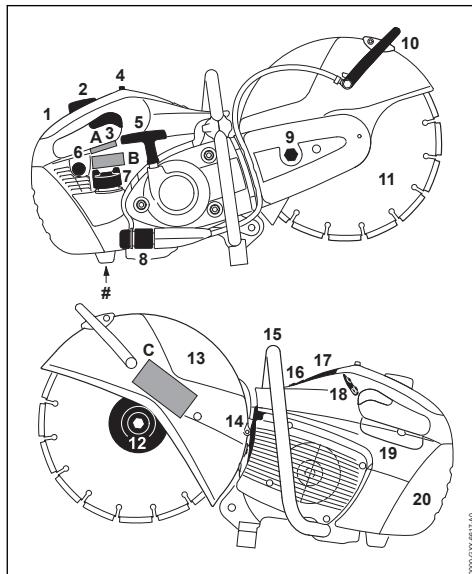

- Aizmugurējais rokturis**
- Gāzes sviras fiksators**
- Gāzes svira**
- Slēdzis STOP**
- Palaidējtieses rokturis**
- Manuālais degvielas sūknis**
- Degvielas tvertnes vāks**
- Ūdens padeves pieslēgums**
- Spriegošanas uzgrieznis**
- Regulēšanas svira**
- Griezējdisks**
- Priekšējā pies piedējplāksne**
- Aizsargs**
- Klusinātājs**
- Roktura caurule**
- Dekompresijas vārststs**
- Aizdedzes vada uzgaļa vāciņš**
- Ūdens padeves sistēmas vadības panelis**
- Servisa vāciņš**
- Filtra vāks**
- # **Ierīces numurs**
- A Drošības uzlīmes**

B Drošības uzlīmes

C Drošības uzlīmes

23 Tehniskie dati

23.1 STIHL Injection

Vadības ierīce ar aizdedzes laika iestatīšanu atkarībā no parametriem

no slodzes un parametriem atkarīga degvielas iesmidzināšana

23.2 Elektroniskā ūdens padeves vadības sistēma

Elektroniskā ūdens padeves vadības sistēma dod iespēju griezējdiskam pievadīt optimālu ūdens daudzumu. Darbojoties tukšgaitā, ūdens padeve nenotiek.

23.3 Piedziņas mehānisms

STIHL viencilindra divtaktu motors

23.3.1 TS 480i

Darba tilpums:	72,2 cm ³
Cilindra diametrs:	52 mm
Virzuļa gājiens:	34 mm
Jauda saskaņā ar ISO 7293:	3,9 kW (5,3 ZS) pie 9300 1/min
Tukšgaitas apgriezienu skaits:	2500 1/min
Maks. vārpstas apgriezienu skaits saskaņā ar ISO 19432:	4985 1/min

23.3.2 TS 500i

Darba tilpums:	72,2 cm ³
Cilindra diametrs:	52 mm
Virzuļa gājiens:	34 mm
Jauda saskaņā ar ISO 7293:	3,9 kW (5,3 ZS) pie 9300 1/min
Tukšgaitas apgriezienu skaits:	2500 1/min
Maks. vārpstas apgriezienu skaits saskaņā ar ISO 19432:	4780 1/min

23.4 Aizdedzes svece, degvielas tvertnes tilpums

Aizdedzes svece (ar radio Bosch WSR 6 F traucējumu nomākšanu):

NGK BPMR 7 A

Elektrodu atstarpe: 0,5 mm

Degvielas tvertnes tilpums: 725 cm³ (0,725 l)

23.5 Gaisa filtrs

Galvenais filtrs (papīta filtrs) un flokots stieplu slāņa papildu filtrs

23.6 Svars

neuzpildīta ierīce, bez griezējdiska, ar elektronisku ūdens vadības sistēmu
 TS 480i: 10,0 kg
 TS 500i: 10,2 kg

23.7 Griezējdiski

Norādītajam maksimāli atļautajam griezējdiska darba apgriezienu skaitam jābūt lielākam vai vienādam ar izmantotās griezējierīces vārpstas apgriezienu skaitu.

23.8 Griezējdiski (TS 480i)

Ārējais diametrs:	300 mm
Maks. biezums:	3,5 mm
Lekšējais diametrs / vārpstas diams:	20 mm
Pievilkšanas griezes moments	30 Nm

Sintētisko sveķu griezējdiski

Minimālais piespiedējplāksnes ārējais diametrs:	103 mm
Maksimālais griezuma dzīlums:	100 mm

Dimanta griezējdiski

Minimālais piespiedējplāksnes ārējais diametrs:	103 mm
Maksimālais griezuma dzīlums:	100 mm

23.9 Griezējdiski (TS 500i)

Ārējais diametrs:	350 mm
Maks. biezums:	4,5 mm
Lekšējais diametrs / vārpstas diams:	20 mm
Pievilkšanas griezes moments	30 Nm

Sintētisko sveķu griezējdiski

Minimālais piespiedējplāksnu ārējais diametrs: ¹⁾	103 mm
Maksimālais griezuma dzīlums: ²⁾	125 mm

¹⁾Japānai - 118 mm

²⁾Izmantojot piespiedējplāksnes ar ārējo diametru 118 mm, maksimālais griezuma dzīlums samazinās līdz 116 mm.

Dimanta griezējdiski

Minimālais piespiedējplāksnu ārējais diametrs: ¹⁾	103 mm
Maksimālais griezuma dzīlums: ²⁾	125 mm

¹⁾Japānai - 118 mm

²⁾Izmantojot piespiedējplāksnes ar ārējo diametru 118 mm, maksimālais griezuma dzīlums samazinās līdz 116 mm.

23.10 Skaņas un vibrāciju rādītāji

Papildu informāciju par direktīvas par darba ķēmēju aizsardzību pret vibrācijām 2002/44/EK prasību izpildi skat. www.stihl.com/vib.

23.10.1 Skaņas spiediena līmenis L_{peq} saskaņā ar ISO 19432

TS 480i:	98 dB(A)
TS 500i:	98 dB(A)

23.10.2 Skaņas jaudas līmenis L_w saskaņā ar ISO 19432

TS 480i:	112 dB(A)
TS 500i:	112 dB(A)

23.10.3 Vibrācijas vērtība a_{hv,eq} saskaņā ar ISO 19432

	Kreisās puses rokturim:	Labās puses rokturim:
TS 480i:	2,2 m/s ²	2,2 m/s ²
TS 500i:	2,4 m/s ²	2,0 m/s ²

Skaņas spiediena līmeņa un skaņas jaudas līmeņa K-vērtība saskaņā ar Dir. 2006/42/EK = 2,0 dB(A); vibrāciju vērtību K-vērtība saskaņā ar Dir. 2006/42/EK = 2,0 m/s².

23.11 REACH

Ar REACH apzīmē EK rīkojumu par kīmikāliju reģistrāciju, novērtējumu un sertifikāciju.

Informāciju par REACH rīkojuma (EK) Nr. 1907/2006 izpildi skatīt: www.stihl.com/reach

23.12 Izplūdes gāzu izmešu vērtība

ES tipa atļaujas procesa laikā izmērītā CO₂ vērtība ir dota vietnes www.stihl.com/co2 in ražojušām atbilstošajos tehniskajos datos.

Izmērītā CO₂ vērtība ir noteikta atbilstošam motoram standartizētā pārbaudes procesā laboratorijas apstākļos, un tā nesniedz izsmēlošu vai precīzu garantiju par noteikta motora jaudu.

Ar lietošanas instrukcijā aprakstīto nosacījumiem atbilstoši lietošanu un apkopi tiek izpildītas izplūdes gāzu izmešu prasības. Veicot motora izmaiņas, ekspluatācijas atlauja tiek zaudēta.

24 Norādījumi par labošanu

Šīs ierīces lietotājiem atļauts veikt tikai tādus apkopes un tīršanas darbus, kādi aprakstīti šajā lietošanas instrukcijā. Citi remontdarbi jāuztic specializētajam dīlerim.

STIHL iesaka tehniskās apkopes un remonta darbu izpildi uzticēt tikai STIHL dīlerim. STIHL dīleriem tiek piedāvāts regulāri piedalīties apmācībā, un viņu rīcībā tiek nodota tehniskā informācija.


Veicot remontdarbus, atļauts iebūvēt tikai STIHL apstiprinātas vai tehniskā ziņā līdzvērtīgas daļas. Izmantojiet tikai augstas kvalitātes rezerves daļas. Citādi var notikt nelaimes gadījumi vai rasties ierīces bojājumi.

STIHL iesaka izmantot STIHL oriģinālās rezerves daļas.

STIHL oriģinālās rezerves daļas var atpazīt pēc STIHL rezerves daļu numuriem, pēc rakstu zīmes **STIHL**[®], kā arī pēc STIHL rezerves daļu marķējuma  (uz mazām detaļām var būt attēlota tikai šī zīme).

25 Utilizācija

Utilizējot akumulatoru, ir jāievēro attiecīgās valsts atkritumu utilizācijas noteikumi.

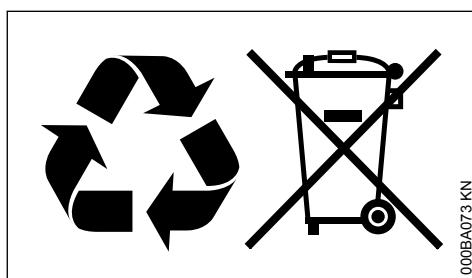

STIHL izstrādājumus nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. STIHL izstrādājums, akumulators, piediderumi un iesaiņojums jānodod otrreizējai pārstrādei videi draudzīgā veidā.

Aktuālo informāciju par utilizāciju varat saņemt pie STIHL dīlera.

26 ES atbilstības deklarācija

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstr. 115

D-71336 Waiblingen

Vācija

ar pilnu atbildību deklarē, ka

Konstrukcijas veids: Griezējierīces

Ražotāja zīmols: STIHL

Tips: TS 480i

TS 500i

Sērijas numurs: 4250

Darba tilpums: 72,2 cm³

atbilst direktīvu 2011/65/ES, 2006/42/EK, 2014/30/ES un 2000/14/EK spēkā esošajiem noteikumiem un ir projektēts un konstruēts saskaņā ar šādiem standartiem ražošanas brīdī spēkā esošajā to versijā:

EN ISO 19432, EN 55012, EN 61000-6-1

Lai noteiktu izmērīto un garantēto skaņas jaudas līmeni, lietotas metodes, kas paredzētas direktīvas 2000/14/EK pielikumā V, piemērojot standarta ISO 3744 prasības.

Izmērītais skaņas jaudas līmenis

TS 480i: 113 dB(A)

TS 500i: 113 dB(A)

Garantētais skaņas jaudas līmenis

TS 480i: 115 dB(A)

TS 500i: 115 dB(A)

Tehnisko dokumentāciju glabā:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Produktzulassung

Izgatavošanas gads un ierīces numurs ir norādīts uz ierīces.

Vaiblingenā, 15.07.2021.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

ko pārstāv

Dr. Jürgen Hoffmann

Produktzulassung (Ražojumu reģistrācijas) nodaļas vadītājs, regulējums



27 UKCA – Apvienotās Karalistes atbilstības deklarācija

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Badstr. 115

D-71336 Waiblingen

Vācija

ar pilnu atbildību deklarē, ka

Konstrukcijas veids: Griezējierīces

Ražotāja zīmols: STIHL

Tips: TS 480i

TS 500i

Sērijas numurs: 4250

Darba tilpums: 72,2 cm³

atbilst Apvienotās Karalistes regulu "The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012, Supply of Machinery (Safety) Regula-

tions 2008, Electromagnetic Compatibility Regulations 2016" un "Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001" spēkā esošajiem noteikumiem un ir projektēts un konstruēts saskaņā ar šādiem standartiem ražošanas brīdī spēkā esošajā to versijā:

EN ISO 19432, EN 55012, EN 61000-6-1

Lai noteiktu izmērīto un garantēto skaņas jaudas līmeni, lietotas metodes, kas paredzētas Apvienotās Karalistes regulā "Noise Emission in the Environment by Equipment for use Outdoors Regulations 2001, pielikums 8", piemērojot standarta ISO 3744 prasības.

Izmērītais skaņas jaudas līmenis

TS 480i:	113 dB(A)
TS 500i:	113 dB(A)

Garantētais skaņas jaudas līmenis

TS 480i:	115 dB(A)
TS 500i:	115 dB(A)

Tehnisko dokumentāciju glabā:

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

Izgatavošanas gads un ierīces numurs ir norādīts uz ierīces.

Vaiblingenā, 15.07.2021.

ANDREAS STIHL AG & Co. KG

ko pārstāv



Dr. Jürgen Hoffmann

Produktzulassung (Ražojumu reģistrācijas)
nodaļas vadītājs, regulējums



www.stihl.com



0458-753-7921-C



0458-753-7921-C